



Původní návod k používání

Pôvodný návod na použitie

Original operating manual

Instrucciones de uso originales

Оригинал руководства по эксплуатации

Pierwotna instrukcja obsługi

Eredeti használati útmutató

EBU 23-24 C
EBU 23-26 CA



Česky	6 > 9
Slovensky	10 > 13
English	14 > 17
En español	18 > 21
По-русски	22 > 27
Polski	28 > 31
Magyar	32 > 35

Symboly použité v návodu a na stroji

Symboly použité v návode a na stroji

Symbols used in the manual and on the machine

Símbolos y su significado

Изображение и описание пиктограмм

Symbole užate w instrukcji i na maszynie

A kezelési utasításban és a gépen használt jelzések



Varování před všeobecným nebezpečím!
Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom!
Warning of general danger!
¡Aviso ante un peligro general!
Предупреждение об общей опасности!
Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem!
Általános veszélyre való figyelemzettel!



Pozor! Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!
Pozor! Pre zníženie rizika úrazu si prečítajte návod!
Caution! Read this manual to reduce the injury hazard!
Cuidado! Lea las instrucciones para reducir los riesgos de que se produzcan daños.
Внимание! С целью снижения риска травмы читайте инструкцию!
Uwaga! Dla zmniejszenia ryzyka urazu należy przeczytać niniejszą instrukcję!
Figyelem! A veszélyek csökkentése érdekében olvassa el az útmutatót!




Dvojitá izolace
Dvojitá izolácia
Double insulation
Aislamiento doble
Двойная изоляция
Podwójna izolacja
Dupla szigetelés




Nepatří do komunálního odpadu!
Nepatří do komunálneho odpadu!
Not to be included in municipal refuse!
¡No puede desecharse con los residuos de la comunidad!
Не относится к коммунальным отходам!
Nie wyrzucać do odpadu komunalnego!
Nem kommunális hulladékba való




Používejte ochranné brýle!
Používajte ochranné okuliare!
Used safety glasses!
Use gafas protectoras
Использовать защитные очки
Stosuj okulary ochronne
Használjon védőszemüveget

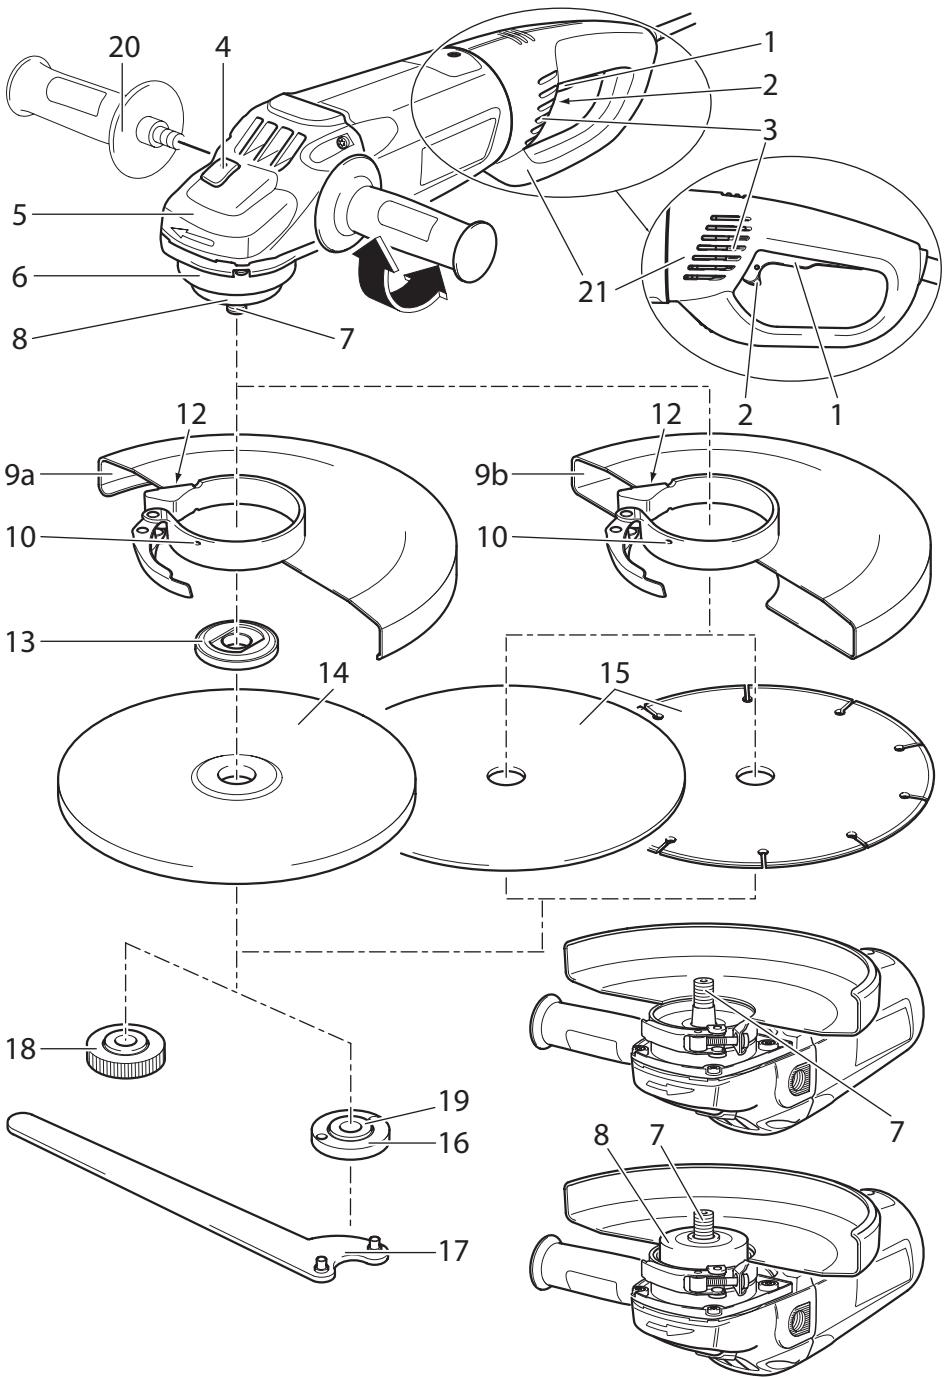

1

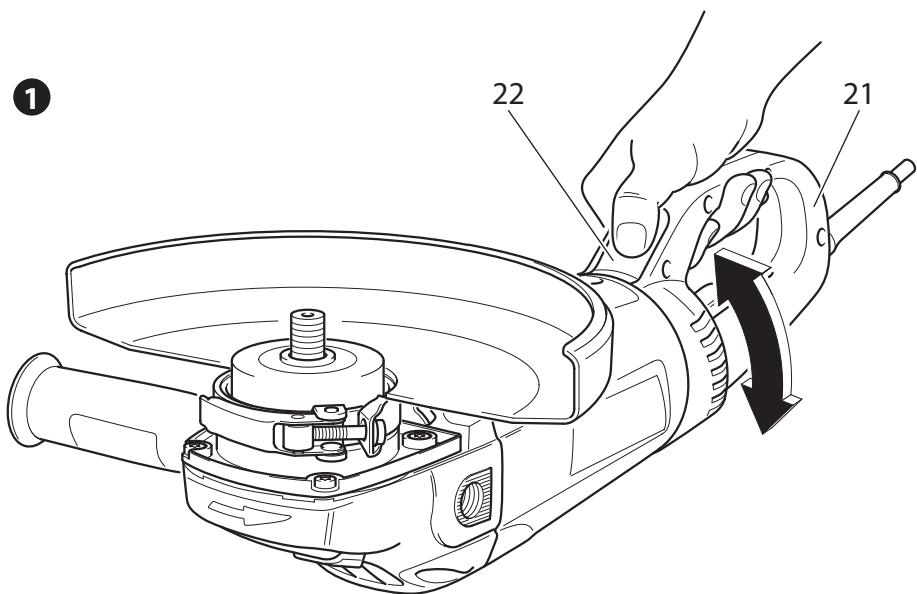

2

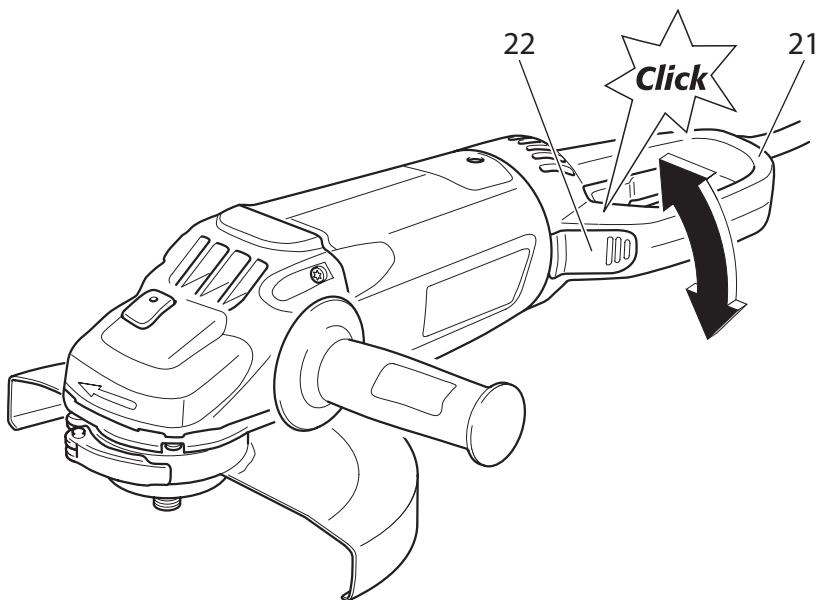

Všeobecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý návod. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Uchovávejte veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.

Výrazem „elektrické náradí“ ve všech dale uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické náradí napájené (pohybivým pívodem) ze sítě, nebo nářadí napájené z baterií (bez pohybivého pívodu).

1) Bezpečnost pracovního prostředí

a) **Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětleném.** Nepořádek a tmavá místa na pracovišti vybíjají příčinou nehod.

b) **Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpar.

c) **Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob.** Budete-li využívání, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) Elektrická bezpečnost

a) **Vidlice pohybivého pívodu elektrického nářadí musí odpovídат síťové zásuvce.** Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou zmenhodnoceny upravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) **Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky.** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

c) **Nevyvarujte elektrické nářadí deště, vlhku nebo mokru.** Vnikně-li do elektrického nářadí voda, zvýšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

d) **Nepoužívejte pohybivý pívod k jiným účelům.** Nikdy nenesete a netahujte elektrické nářadí za pívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za pívod. Chraňte pívod před horsem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícimi se částmi. Poškozené nebo zamotané pívody zvýšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

e) **Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací pívod vhodný pro venkovní použití.** Používání prodlužovacího pívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

f) **Používejte-li s elektrické nářadí v vlhkých prostorách, používejte napájení chráněné prudovým chráničem (RCD).** Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

a) **Pri používání elektrického nářadí budte pozorní, venujte pozornost tomu, co práve děláte, soustředte se a střízlivě uvažujte.** Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.

b) **Používejte ochranné pomůcky.** Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.

Zvláštní bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní upozornění společná pro pracovní činnosti broušení, rovniné broušení, broušení dráténým kartáčem nebo abrazivní řezání:

a) **Toto elektromechanické nářadí je určeno pro použití jako bruska, rovinářská bruska, bruska s dráténým kartáčem nebo řezací nářadí.** Čtěte všechna bezpečnostní varování, instrukce, ilustrace a specifikace dané pro toto elektromechanické nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

b) **Nedoporučuje se provádět tímto nářadím pracovní činnosti jako leštění.** Provádění pracovních činností, pro které není tento nářadí určeno, může vytvořit riziko a způsobit zranění osob.

c) **Nepoužívejte příslušenství, které není výslovně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí.** Pouhá skutečnost, že příslušenství lze připojit k vašemu nářadí, nezaručuje jeho bezpečný provoz.

d) **Jmenovité otáčky příslušenství musí být alespoň rovny maximálním otáčkám vyznačeným na nářadí.** Příslušenství, které

c) **Vyvarujte se neúmyslného spuštění.** Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky a/nebo při zasouvání baterií či při přenášení nářadí vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínač nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehoř.

d) **Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče.** Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.

e) **Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete.** Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídatelných situacích.

f) **Oblékujte se vhodným způsobem.** Nepoužívejte volně oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pochybujících se částí. Volně oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pochybujícimi se částmi.

g) **Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsvávaní a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána.** Použití této zařízení může omezit nebezpečí způsobené vznikajícím prachem.

4) Používání elektrického nářadí a péče o ně

a) **Nepřetějte elektrické nářadí.** Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

b) **Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem.** Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) **Odpoužijte nářadí vytáčením vidlice ze síťové zásuvky a/nebo odpojením baterií před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí.** Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.

d) **Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto pokyny, aby nářadí používaly.** Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) **Udržujte elektrické nářadí.** Kontrolujte seržení pochybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředěte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.

f) **Režejací nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované a naostřené rezacy nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snázne kontroluje.

g) **Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nářadí atd. používejte v souladu s tímto pokyny a způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce.** Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) Servis

a) **opravy vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly.** Tímto způsobem bude zajistěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.

pracuje při vyšších otáčkách, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může rozlomit a rozpadnout.

e) **Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí být v meziči jmenovitého rozsahu pro vaše elektromechanické nářadí.** Příslušenství nesprávně velikosti nemůže být dostatečně chráněno ani ovědáno.

f) **Upínací rozmrázky kotoučů, přírub, opěrných destiček nebo všechno ostatního příslušenství musí být vhodné k upevnění na vnitřeno nářadí.** Příslušenství s upínacími otvory, které neodpovídají montážním rozmrázkám elektromechanického nářadí, bude nevážené, může nadměrně vibrat a může způsobit ztrátu kontroly.

g) **Nepoužívejte poškozené příslušenství.** Před každým použitím zkонтrolujte příslušenství: u brousicích kotoučů odstípnutí a praskliny, u opěrných podložek trhliny, roztržení nebo nadměrné opotrebení, u dráténých kartáčů uvolněné nebo prasklé dráty. Pokud příslušenství nebo nářadí upadlo, zkонтrolujte poškození nebo namontujte nepoškozené příslušenství. Po zkонтrolování a namontování příslušenství se vy i okolostojící postavte tak, abyste se nacházeli mimo rovinu rotujícího příslušenství a nechte nářadí běžet při nejvyšších otáčkách naprázdno po dobu jedné minuty. Během této zkoušební doby se poškozené příslušenství obvykle rozlomí nebo rozpadne.

- h) Používejte osobní ochranné pomůcky.** V závislosti na používání, používejte obličejožárový štít, bezpečnostní ochranné brýle nebo bezpečnostní brýly. V přiměřeném rozsahu používejte prachovou masku, chrániče usí, rukavice a pracovní zášteru, schopnou zadřít malé úlomky brusiva nebo obrobku. Ochrana očí musí být schopna zadřít odletající úlomky vznikající při různých pracovních činnostech. Prachová maska nebo respirátor musí být schopny odfiltrovat částičky vznikající při vaší činnosti. Dlouhotrvající vystavení hluku o vysoké intenzitě může způsobit ztrátu sluchu.
- i) Udržujte okolostojící v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.** Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí používat osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo poškozené příslušenství mohou odletět a způsobit zranění i mimo bezprostřední pracovní prostor.
- j) Při práci, kdy by se mohlo rézaci nástroj dotknout skrytého vedení nebo vlastního pohyblivého přívodu, držte náradí pouze v místech izolovaného uchopovacího povrchu.** Rézaci nástroj při dotyku s „živým“ vodičem může způsobit, že přistupné kovové části náradí se stanou „živými“, a tím dojde k úrazu uživatele elektrickým proudem.
- k) Umístěte pohyblivý přívod mimo dosah rotujícího nástroje.** Ztratíte-li kontrolu, může dojít k přeříznutí nebo přebroušení pohyblivého přívodu, a vaše ruka nebo paže může být vtáhena do rotujícího nástroje.
- l) Nikdy nepokládejte elektromechanické náradí, dokud se nástroj úplně nezastaví.** Rotující nástroj se může zachytit o povrch a vytrhnout náradí z vaší kontroly.
- m) Nikdy nespouštějte elektromechanické náradí během přenášení na vaší straně.** Náhodný dotyk s rotujícím nástrojem může zaseknout vaš oděv, přitáhnout náradí k vašemu tělu.
- n) Pravidelně čistěte větrací otvory náradí.** Ventilátor motoru vtahuje prach dovnitř skříně a nadmerné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.
- o) Nepracujte s elektromechanickým náradím v blízkosti hořlavých materiálů.** Mohlo by dojít ke vznícení těchto materiálů od jisker.
- p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou.** Použití vody, nebo jiných chladicích kapalin může způsobit úraz nebo usmrcení elektrickým proudem.

Zpětný vrh a související varování

Zpětný vrh je náhlá reakce na sevření nebo zaseknutí rotujícího kotouče, opěrné desky, kartáče nebo jiného nástroje. Sevření nebo zaseknutí způsobí prudké zastavení rotujícího nástroje, které následně způsobí, že nekontrolované náradí se pohybuje ve směru opačném k otáčení nástroje v bode uváznutí.

Například: dojde-li k sevření nebo zaseknutí brousicího kotouče v obrobku, hrana kotouče, která vstupuje do bodu sevření, může vniknout do povrchu materiálu a způsobí, že kotouč je vytlačen nahoru nebo odhozen. Kotouč může v závislosti na směru pohybu kotouče v bode zaseknutí bud vyskočit směrem k uživateli nebo od něj. Brousicí kotouče mohou v těchto případech také prasknout.

Zpětný vrh je výsledkem nesprávného používání elektromechanického náradí a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu zabránit správnym dodržením níže popsaných bezpečnostních opatření.

- a) Náradí držte pevně a udržujte správnou polohu vašeho těla a paží tak, abyste byli schopni odolat silám zpětného vrhu.** Vždy používejte pomocnou rukojet, je-li jí náradí vybaveno, pro maximální kontrolu nad zpětným vrhem nebo reakčním krouticím momentem při uvedení do chodu. Uživatel je schopen kontrolovat reakční krouticí momenty a síly zpětného vrhu, dodržejte správná bezpečnostní opatření.
- b) Nikdy se nepřiblížujte rukou k rotujícímu nástroji.** Nástroj může zpětným vrhem vaši ruku odmrštit.
- c) Nestojte v prostoru, kam se může náradí dostat, dojde-li ke zpětnému vrhu.** Zpětný vrh vrhne náradí ve směru opačném k pohybu kotouče v bode zaseknutí.
- d) Věnujte zvláštní pozornost opracování rohů, ostrých hran apod.** Předcházejte poskakování a zaseknutí nástroje. Rohy, ostré hrany nebo poskakování mají tendenci zaseknout rotující nástroj a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný vrh.
- e) Nepřipojujte k náradí pilový řezbářský kotouč nebo pilový kotouč se zoubky.** Tyto kotouče způsobují často zpětný vrh a ztrátu kontroly.

Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti broušení a abrazivní řezání:

- a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny výrobcem a specificky ochranný kryt konstruovaný pro vybraný kotouč.** Kotouče, pro které nebylo elektromechanické náradí konstruováno, nemohou být kryty odpovídajícím způsobem a jsou nebezpečné.
- b) Ochranný kryt musí být bezpečně připevněn k elektromechanickému náradí a umístěn do správné polohy pro maximální bezpečnost tak, aby byla odkryta co nejméně část kotouče ve směru k uživateli.** Ochranný kryt pomáhá chránit uživatele před úlomky kotouče a náhodným důtkem s kotoučem.
- c) Kotouče se musí používat pouze pro doporučená použití.** Například: neprovádějte broušení boční stranou rézaciho kotouče. Abrazivní řezací kotouče jsou určeny pro obvodové řezání, stranové síly působící na tyto kotouče by je mohly roztržit.
- d) Vždy používejte nepoškozené příruby kotouče, které mají správnou velikost a tvar pro vámi zvolený kotouč.** Správné příruby kotouče podepírají kotouč a tím snižují možnost prasknutí kotouče. Příruby se řezání se mohou lišit od přírub pro broušení.
- e) Nepoužívejte opotřebené kotouče původně větších rozmerů pro větší elektromechanické náradí.** Kotouče určené pro větší elektromechanické náradí nejsou vhodné pro větší otáčky menšího náradí a mohou prasknout.

Doplňková bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti abrazivního řezání:

- a) Netlačte na řezací kotouč a nepúsťte nadměrný tlakem.** Nesnažte se došáhnout nadměrnou hloubku řezu. Přetížení kotouče zvyšuje zatížení a náhylnost ke zkrocení nebo zaseknutí kotouče v řezu a možnost zpětného vrhu nebo prasknutí kotouče.
- b) Nestojte svým tělem v přímce s a za rotujícím kotoučem.** V okamžiku, když se kotouč v pracovním bodě pohybuje od vašeho těla, možný zpětný vrh může vrhnout protáčející se kotouč a elektromechanické náradí přímo na vás.
- c) Pokud se kotouč zaseknne nebo je řezání z nějakého důvodu přerušeno, vypněte elektromechanické náradí a držte jej nehybně, dokud se kotouč úplně nezastaví. Nikdy se nepokusíte vymírat řezací kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu, jinak může dojít ke zpětnému vrhu.** Přeteď situaci a sjednejte nápravu, aby bylo vyloučeno zaseknutí kotouče.
- d) Nepokračujte v řezání v obrobku.** Nechte kotouč dosáhnout plných otáček a opatrně začněte znova řezat.
- e) Podepíte panely a jiné velké kusy obrobků, aby se změnilo nebezpečí zaseknutí kotouče a zpětného vrhu.** Velké obrobky mají tendenci se prohýbat vlastní vahou. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem poblíž průmýku řezu a v blízkosti hran obrobku na obou stranách kotouče.
- f) Věnujte zvláštní pozornost provádění „řezu do dutiny“ do stávajících zdí nebo jiných slepých prostor.** Pronikající kotouč může profiñout plynoveň nebo vodní potrubí, elektrické vedení nebo předměty, které mohou způsobit zpětný vrh.

Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti rovinného broušení:

- a) Nepoužívejte pro broušení talíř nadměrný velký brusný papír.** Při výběru brousicího papíru se řídte doporučením výrobce. Velký brousicí papír přesahující přes brousicí desku představuje riziko roztržení a může způsobit zaseknutí, roztržení kotouče a zpětný vrh.

Bezpečnostní varování specifická pro pracovní činnosti broušení s dráteným kartáčem:

- a) Uvědomte si, že i při běžné činnosti dochází k odhazování drátených štětin z kartáče.** Nepřetežujte dráty nadměrným zatížením kartáče. Drátené štětiny mohou snadno proniknout lehkým oděvem a/nebo kůží.
- b) Je-li pro broušení dráteným kartáčem doporučeno použití ochranného krytu, zajistěte, aby nedošlo k žádnému důtku mezi dráteným kotoučem nebo kartáčem a ochranným krytem.** Drátený kotouč nebo kartáč může při práci vlivem zatížení a odstředivých sil zvětšovat svůj průměr.

Česky

Technická data

Úhlová bruska

Typ	EBU 23-24 C	EBU 23-26 CA
Napájecí napětí	230 – 240 V	230 – 240 V
Síťový kmitočet	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Příkon	2 400 W	2 600 W
Otáčky naprázdno	6 500 min ⁻¹	6 500 min ⁻¹
Brusný / řezný kotouč ø max.	230 mm	230 mm
Obvodová rychlosť	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Závit upínacího vřetene	M 14	M 14
Omezení náběhového proudu	✓	✓
Autobalancer (samovyvažovací jednotka)	✗	✓
Stavitelné hlavní držadlo	✓	✓
Hmotnost bez nástroje	6,1 kg	6,3 kg
Třída ochrany	II / II	II / II

Popis stroje

- 1 Spínač
 - 2 Deblokáciu páčka spínače
 - 3 Vetracie otvory
 - 4 Blokovací čep vŕetená
 - 5 Prevodová skriň
 - 6 Upínaci krk
 - 7 Vŕetená
 - 8 Autobalancer
 - 9a Ochranný kryt pro broušení
 - 9b Ochranný kryt pre fezáni
 - 10 Navádzací vystupek
 - 11 Upínaci páčka
 - 12 Stahovací šroub
 - 13 Příruba spodní
 - 14 Brusný kotouč
 - 15 Rezný kotouč
 - 16 Upínaci matice
 - 17 Klíč
 - 18 Rychloupínací matice
 - 19 Osazení upínací matice
 - 20 Přidavné držadlo
 - 21 Staviteľne hlavní držadlo
 - 22 Deblokácia staveči tláčikto
 - Zohľadené nebo nornané rišľenske

Zobrazuje nebo popisuje příslušenství nemusí být součástí dodávky.
Dvojitá izolace
Pro maximální bezpečnost užívatele jsou naše přístroje konstruovány aby odpovídaly platným evropským předpisům (normám EN). Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny mezinárodním symbolem dvojitého čtverce. Takové přístroje nesmějí být uzemněny a k jejich napájení sta-

Družit!

POUŽITÍ
Stroj je určen k dělení, hrubování a kartáčování kovových a kameninových materiálů bez použití vody. K dělení kamene jsou předepsány vodící saně. Za neurčené použití ruší sám uživatel.

Ochranné prýky a jejich montáž

Bruska se smí používat pouze s nasazeným ochranným krytem!

Pozor! Před jakoukoliv manipulací s příslušenstvím na přístroji vždy vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky zdroje elektrické energie.

Ochranný kryt

Pozor! Součástí standardní výbavy úhlové brusky je ochranný kryt určený výhradně pro práci s brusnými kotouči. Pro řezání s úhlovou bruskou je nutné úhlovou brusku vybavit ochranným krytem pro práci s řeznými kotouči, který zakoupení toho krytu v obchodní síti pod obj. č. 00 763300 je pro 230 mm. Nepoužití tohoto krytu při řezání se vystavujete zvýšenému riziku vzniku úrazu a firma Narex při nepoužití speciálního krytu pro řezání nebere zodpovědnost za případné poškození zdraví uživatelů či druhé osoby, která by byla zraněna v důsledku toho porušení bezpečnostních pokynů.

Uvádíte upínací páčku (11). Nasadte ochranný kryt (9a; 9b) na upínací kruh (6). Navádějte vystupek (10) mušte závesť do drážky na upínacím kruhu. Nastavte ochranný kryt (9a; 9b) do požadované pracovní polohy a pevně stáhněte objímkou upínací páčkou (11). Bezpečnostních důvodů je nutné utáhnout stahovací šroub (12) momentem 3-0,5 Nm.

Přídavné držadlo

Pomoci speciální konstrukce "VIBRASTOP" jsou vibrace redukovány přídavným držadlem (20). Přídavné držadlo je možno našroubovat z levé nebo z pravé strany převodové skříně (5).

Autobalancer (samovyvažovací jednotka) – EBU 23-26 CA

Autobalancer (8), je na vřeteno stroje nalisován již přímo z výroby a nelze jím dodatečně vybavit ostatní úhlové brusky. Svou konstrukcí redukuje vibrace vznikající v důsledku nevyváženosti kotoučů a účinně tak chrání obsluhu před jejich škodlivým vlivem.

Pozn.: Autobalancer (8) nahrazuje spodní přírubu (13)

Stavitelné hlavní držadlo

Otáčením hlavního držadla (21), jehož konstrukce umožňuje natočit hlavní držadlo v podélné ose stroje do tří pozic (0° – výchozí pozice; $+90^\circ$ a -90°), je obsluze umožněno zaujmout pro práci pohodlnější postoj, při kterém má navíc neustálou kontrolu nad ovládacími prvky stroje.

Pro nastavení hlavního držadla (21) do požadované pozice je nutné zamáčknout deblokační stavečtí tlačítka (22) a následně natočit v podélné ose stroje do jedné ze tří nabízených poloh. Po automatickém zavaznutí deblokačního stavečtího tlačítka je držadlo v dané poloze pevně zajištěno.

Upínání brusného nebo řezného kotouče

Pozor! Před jakoukoliv manipulací s příslušenstvím přístroje nejprve vždy vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Montáž se standardní upínací maticí

Očistěte spodní pírku (13) a upínací matici (16), jakož i upínací plochy brusného resp. řezného kotouče. Nasadte spodní pírku (13) (osazenou směrem ven) na vreteno (7). Nasadte brusný resp. řezný kotouč (14 resp. 15). Osadni spodní pírku (16) musí přesně zapadnou do otvoru brusného kotouče (14) resp. řezného kotouče (15). Následně nasadte upínací matici (16) na vreteno (7) tak, aby při upínání brusného kotouče (14) směřovalo osazené upínací matice (19) ke kotouči a při upínání řezného kotouče (15), aby osazené upínací matice (19) směřovalo od kotouče!

Zatlačte blokovací čep vřetena (4)

Pozor! Blokovací čep používejte pouze, je-li vřeteno v klidu a stroj vytažený z napájecí sítě.

Montáž s rychloupínací maticí

Tato upínací matice smí být utažena popř. uvolněna pouze rukou (nepoužívejte žádny dodatečný upínací nástroj!). Montáž brusného resp. rezérvého kotouče se provádí stejně jako u provedení stroje bez rychloupínací matice s tím rozdílem, že po zablokování vřetena smí být rychloupínací matice (18) utažena pouze rukou.

Pozor! Rychloupínací matici neutahujte bez kotouče, mohlo by dojít k poškození jejího mechanismu!

Pozn.: Je-li stroj vybaven Autobalancerem (8), upínání brusného nebo řezného kotouče se pak provádí přímo na Autobalancer bez spodní příruby (13) stejným způsobem jako ve výše napsaných případech.

Uvedení do provozu

Zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku souhlasí se skutečným napětím zdroje proudu. Nářadí určené pro 230 V~ se smí připojit i na 220/240 V~. Zkontrolujte, zda typ zástrčky odpovídá typu zásuvky.

Zapnutí - vypnutí

Zatlačte deblokační páčku (2) dopředu, čímž odjistíte spínač (1). Současně domácíkne spínač (1) a stroj se uvede do chodu. Uvolněním spínače se stroj zastaví a spínač opět zablokuje.

Stálý chod

Zatlačte deblokační páčku (2) dopředu, čímž odjistíte spínač (1). Současně domácíkne spínač (1) a dolačte deblokační páčku (2) dopředu.

Opoètovným stisknutím a uvolněním pácky spínače (1) se stálý chod pøeruší.

Regulaèní elektronika

Zvyšuje produktivitu, životnost brusky komfort při práci, kvalitu a bezpeènost práce. Poskytuje tyto funkce:

Ochrana proti opøetovnému zapnutí

Dojde-li při práci k pøerušení napájení (vytažení vidlice pohyblivého pøívodu, vypadnutí jistice apod.) a spínaè zůstane zaøerotován v zapnuté poloze, nedejte po obnovení napájení k samovolnému rozbehnutí stroje. Pro rozbeh brusky musí být spínaè brusky nejprve vypnut a pak znova zapnut.

Pozvolný rozbeh

Regulaèní elektronika zajistí po zapnutí brusky plynulý rozbeh na pracovní otáèky bez zbyteèních rázù. Tím se sníží opotřebení pøevodù a prodlouží životnost brusky.

Ochrana při zablokování kotouèe

Při fezání fezovným kotouèem mûže dojít k jeho zablokování v rezu. Aby se omezilo riziko zranení ovlùchu, nebo spálení stroje, reaguje elektronika na prudký nárûst zatížení vypnutím motoru. Stojící motor se pak neotocí a vydává tichý brum. Pro opøetovné uvedení do provozu stroj vypnête a znova zapnête.

Brusné a rezací kotouèe

Zkontrolujte, zda je na etiketě kotouèe uvedena povolená obvodová rychlosť nebo dovolené otáèky.

Jsou-li na kotouèu dovolené otáèky uvedeny, nesmí být nižší než otáèky brusky napravidlo.

Smí se používat kotouèe s dovolenou obvodovou rychlosťí 80 m.s^{-1} a vyšší.

Na zkoušku nechte nové rezací kotouèe běžet asi 1 minutu napravidlo.

Nevyužívejte a vibrující kotouèe nepoužívejte a výfalte.

Chraňte kotouèe před nárazy, údery a mazacím tukem.

Pokud jsou brusné a rezací kotouèe opotřebeny až na rozdíl oznaèený na ochranném krytu (viz symbol šipky), je doporuèeno je vyménit za nové. Tím zůstane zachován optimální brousicí popř. rezací výkon stroje (optimální obvodová rychlosť brusných nebo rezacích kotouèů).

Údržba

Vétrací otvory (3) krytu motoru se nesmí ucpat.

Výměna kabelu se smí provádìt pouze v odborné elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádìt.

Po cca 200 hodinách provozu se musí provést následující práce:

Kontrola délky kartáèù. Kartáèe kratší jak 5 mm vymenít za nové.

Stroj se automaticky vypne, jsou-li kartáèe opotřebované. K údržbì musí být stroj zaslán do servisního střediska.

Výměna mazacího tuku v prevodové skřini a ložiscích.

K zachování tridy ochrany se musí stroj zkontrolovat z hlediska bezpeènosti.

Tyto práce musí být provádìeny v odborné elektrotechnické dílně, která má oprávnění tyto práce provádìt.

Skladování

Zabalený stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápìní, kde teplota neklesne pod -5°C .

Nezabalený stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne pod $+5^{\circ}\text{C}$ a kde bude zabráneno náhlým zmìnám teploty.

Recyklace

Elektronáradí, příslušenství a obaly by mely být dodány k opøetovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostøedí.

Pouze pro zemì EU:

Nevyhazujte elektronáradí do domovního odpadu!

Pøed evropské smìrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotrebítné rozebrané elektronáradí shromážděno k opøetovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostøedí.

Záruka

Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiály nebo výrobni vady podle zákonného ustanovení dané zemì, minimální vùsk 12 mèsícù. Ve státech Evropské unie je záruèní doba 24 mèsícù při výhradnì soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím lístek).

Skody vyplývající z pøirozeného opotřebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. skody zavinìné uživatelem nebo zpùsobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo skody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vylouèeny.

Reklamace mohou být uznané pouze tehdy, pokud bude stroj v nebezpeèném stavu zaslán zpùt dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobrì si uschovejte návod k obsluze, bezpeènostní pokyny, seZNAM náhradních dilí a doklad o kupì. Jinak platí vždy dané aktuální záruèní podmínky výrobce.

Informace o hluènosti a vibracích

Hodnoty byly namìøeny v souladu s ČSN EN 60745.

Hladina akustického tlaku $L_{\text{pa}} = 91 \text{ dB (A)}$.

Hladina akustického výkonu $L_{\text{wa}} = 102 \text{ dB (A)}$.

Nepøesnost mèrení K = 3 dB (A).

Používejte chrániè sluchu!

Vážená hodnota vibrací pùsobící na ruce a paže:

$4,5 \text{ m.s}^{-2}$ - EBU 23-24 C

$3,1 \text{ m.s}^{-2}$ - EBU 23-26 CA.

Nepøesnost mèrení K = $1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Prohlášení o shodě

Prohlášujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a smìrnic.

Bezpeènost:

ČSN EN 60745-1; ČSN EN 60745-2-3

Smìrnice 98/37/ES (do 28. 12. 2009); 2006/42/EC (od 29. 12. 2009)

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2; ČSN EN 61000-3-2; ČSN EN 61000-3-3

Smìrnice 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelcického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Jednatel spoleènosti

01. 12. 2009

Zmìny vyhrazeny

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý návod. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže pôsť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru alebo k väčšemu zraneniu osôb.

Uchovávajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.

Pod výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch sa myslí elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete alebo náradie napájané z batérie (bez pohyblivého prívodu).

1) Bezpečnosť pracovného prostredia

- Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlení. Neporiadok a trnavie miesta na pracovisku vyvážajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výpar.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budeťe vyušovaný, môžete stratíť kontrolu nad výkovanou činnosťou.

2) Elektrická bezpečnosť

- Alebo pohyblivým prívodom elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Vidlicu nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom obmedzí vidlice, ktoré nie sú znehotodené úpravami a zodpovedajúce zásuvky.
- Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporák a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhkmu alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom.
- Nepoužívajte pohyblivý prívod k iným účelom. Nikdy nenoste a netahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred horkom, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom.
- Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovačí prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predĺžovačacieho prívoda pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom.
- Ak sa používa elektrické náradie vo vlnkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prívodom.

3) Bezpečnosť osôb

- Pri používaní elektrického náradia budte pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústredte sa a trievzo uvážujte. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíliková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť väčšie poranenie osôb.
- Používajte ochranné pomôcky. **Vždy používajte ochranu očí.** Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protismykovou úpravou, tvrdá polkryvka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znížiajú nebezpečenstvo poranenia osôb.

Zvláštne bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné upozornenia spoločné pre pracovné činnosti brúsenia, rovinné brúsenie, brúsenie drôtenou kefou alebo abrazívne rezanie:

- Toto elektromechanickej náradie je určené pre použitie ako brúška, rovinná brúška, brúška s drôtenou kefou alebo rezacie náradie. Čitate všetky bezpečnostné varovania, inštrukcie, ilustrácie a špecifikácie dané pre toto elektromechanickej náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prívodom, požiar alebo väčšie zranenie.
- Neoporuča sa vykonávanie týmto náradím pracovné činnosti ako je leštenie. Vykonávanie pracovných činností, pre ktoré nie je toto náradie určené, môže vytvoriť riziko a spôsobiť zranenie osoby.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výsloveno navrhnuté a odporúčane výrobcom náradia. Skutočnosť, že príslušenstvo je možné pripojiť k väčšiemu náradiu, nezaručuje jeho bezpečné prevadzu.
- Menovité otáčky príslušenstva sa musia aspoň rovnáť maximálnym otáčkam, ktoré sú vyznačené na náradiu. Príslušenstvo, ktoré pracuje pri vyšších otáčkach, ako sú jeho menovité otáčky, sa môže rozlomiť a rozpadnúť.

c) **Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Ubezpečte sa, či je spínač pri zapojení vidlice do zásuvky alebo pri zasúvaní batérií či pri prenášaní náradia vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínač alebo zapojenie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.**

d) **Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo klúče. Nastavovací nástraj alebo klúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčiacej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.**

e) **Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredviďaných situáciach.**

f) **Obliekať sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte volné odevy ani šperky. Dabajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne daleko od pohybujúcich sa častí. Volné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachteňene pohybujúcimi sa časťami.**

g) **Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odsávaniu a zberu prachu, zabezpečte, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo spôsobené vznikajúcim prachom.**

4) **Používanie elektrického náradia a starostlivosť o neho**

a) **Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pri ktorej bolo konštruované.**

b) **Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.**

c) **Odpojte náradie vynutiašim vidlicu zo sietovej zásuvky alebo odpojením batérie pred vydelením nastavovacím, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaneho elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.**

d) **Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosah detí a nedovolte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradia používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.**

e) **Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústredte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozíť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zabezpečte jeho opravu. Vela nehôd je spôsobených nedostatočne udržovaným elektrickým náradím.**

f) **Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naoštrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a prásia s nim sa jednoduchšie kontroloje.**

g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, ako pre aké boli určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.**

5) Servis

a) **opravy väčšieho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zabezpečen rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.**

e) **Vonkajší priemer a hrubá väčšieho príslušenstva musí byť v medziach menovitého rozsahu pre vaše elektromechanickej náradie. Príslušenstvo nesprávnej veľkosti nemôže byť dostatočne chránené ani ovládané.**

f) **Upínacie rozmery kotúčov, prírub, operných doštičiek alebo všetkého zostavujúceho príslušenstva musí byť vhodné k upínaniu na vreteno náradia. Príslušenstvo s upínacimi otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnym rozmierom elektromechanickejho náradia, bude nevyvážené, môže nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu kontroly.**

g) **Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred každým použitím prekontrolujte príslušenstvo: u brúsiacich kotúčov odstriepeň a praskliny, u oporných podložiek trhliny, roztrhnutie alebo nadmerné opotrebenie, u drôtených kieľ uvolnené alebo prasknuté drôty. Ak príslušenstvo alebo náradie spadlo, prekontrolujte poškodenie alebo namontujte nepoškodené príslušenstvo. Po prekontrolovaní a namontovaní príslušenstva sa vy aj okolostrajaci postavte tak, aby ste sa nachádzali mimo roviny rotujúceho príslušenstva a nechte po dobu jednej minúty náradie bežať pri najvyšších otáčkach naprázdno. V priebehu tejto skúšobnej doby sa poškodené príslušenstvo obvykle rozlomí alebo rozpadne.**

h) **Používajte osobné ochranné pomôcky. V závislosti od použitia, používajte tvárový štit, bezpečnostné ochranné okuliare alebo bezpečnostné okuliare. V primeranom rozsahu používajte pra-**

- chovú masku, chrániče uší, rukavice a pracovnú zásteru, schopnú zadržať malé úlomky brusiva alebo obrobku.** Ochrana očí musí byť schopná zadržať odlietaváce úlomky, ktoré vznikajú pri rôznych pracovných činnostach. Prachová maska alebo respirátor musí byť schopný odfiltrovať čiastočky, ktoré vznikajú pri vašej činnosti. Dlhovrážajúce vystavenie hľuku s vysokou intenzitou môže spôsobiť stratu sluchu.
- i) **Udržujte okolo stojacích v bezpečnej vzdialenosťi od pracovného priestoru.** Každý, kto vstupuje do pracovného priestoru, musí používať osobné ochranné pomôcky. Úlomky obrobku alebo poškodené príslušenstvo môžu odlietať a spôsobiť zranenie aj mimo bezprostredný pracovný priestor.
- j) **Pri práci, kedy sa na mohol rezaci nástroj dotknúť skrytého vedenia alebo vlastného pohyblivého prívodu, držte náradie iba v miestach izolovaného uchopovacieho povrchu.** Rezaci nástroj pri dotyku so „živým“ vodičom môže spôsobiť, že prístupné kovové časti náradia sa stanú „živými“, a tým pride k úrazu užívateľa elektrickým prúdom.
- k) **Umiestnite pohyblivý prívod mimo dosah rotujúceho nástroja.** Ak stratíte kontrolu, môže príš k prerezaniu alebo prebrúšeniu pohyblivého prívodu, a vaša ruka alebo paža môže byť vtiahnutá do rotujúceho nástroja.
- l) **Nikdy nepokladajte elektromechanickej náradie, dokiaľ sa nástroj úplne nezastaví.** Rotujúci náradie sa môže zachoť o povrch a vytiahnuť vás z kontroly.
- m) **Nikdy nespúšajte elektromechanickej náradie v priebehu prenášania na vašej strane.** Náhodný dotyk s rotujúcim náradjom môže zaseknúť vás odev, pritiahne náradie k vášmu telu.
- n) **Pravidelne čistite vetracie otvory náradia.** Ventilátor motoru vtahá prach dovnútra skrine a nadmerne nahromadenie kovového prachu môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.
- o) **Nepracujte s elektromechanickej náradím v blízkosti horľavých materiálov.** Mohlo by príš k vznieteniu týchto materiálov od iskier.
- p) **Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyzaduje chladenie kvapalinou.** Použitie vody, alebo iných chladiacich kvapalín môže spôsobiť úraz alebo usmrtenie elektrickým prúdom.

Spätný vrh a súvisiace varovanie

Spätný vrh je náhla reakcia na zovrat alebo zaseknutie rotujúceho kotúča, opornej dosky, kefy alebo iného nástroja. Zovretie alebo zaseknutie spôsobí prudké zastavenie rotujúceho nástroja, ktoré nasledovne spôsobi, že nekontrolované náradie sa pohybuje v smere opačnom k otáčaniu nástroja v bode uviaznutia.

Napríklad: ak príde k zovretiu alebo zaseknutiu brúsiaceho kotúča v obrobku, hrana kotúča, ktorá vstupuje do bodu zovretia, môže vniknúť do povrchu materiálu a spôsobi, že kotúč je vytiahnutý nahor alebo odhodený. Kotúč môže v závislosti na smere pohybu kotúča v bode zaseknutia budť vyskočiť smerom k užívateľovi alebo od neho. Brúsiace kotúče môžu v týchto prípadoch tiež prasknúť.

Spätný vrh je výsledkom nesprávneho používania elektromechanickej náradia alebo neprávnych pracovných postupov či podmienok a je možné mu zabrániť správnym dodržaním nižšie popísaných bezpečnostných opatrení.

- a) **Náradie držte pevne a udržujte správnu polohu vásheho tela a paže tak, aby ste boli schopní odolať silám spätného vrhu.** Vždy používajte pomocnú rukoväť, ak je hou náradie vybavené, pre maximálnu kontrolu nad spätným vrhom alebo reakným krútiacim momentom pri uvedení do chodu. Užívateľ je schopný kontrolovať reakný krútiaci moment a sily spätného vrhu, ak dodržiava správne bezpečnostné opatrenia.
- b) **Nikdy sa nepriberníte rukou k rotujúcomu nástroju.** Náradie môže spätným vrhom vašu ruku odmŕstiť.
- c) **Nestojte v priestore, kam sa môže náradie dostať, ak príde ku spätnému vrhu.** Spätný vrh vŕhne náradie v smere opačnom k pohybu kotúča v bode zaseknutia.
- d) **Venujte zvláštnej pozornosť opracovaniu rohov, ostrých hrán apod.** Predchádzajte poskakovaniu a zaseknutiu nástroja. Rohy, ostré hrany alebo poskakovanie majú tendenciu zaseknúť rotujúci náradie a spôsobiť stratu kontroly alebo spätný vrh.
- e) **Nepríprájajte k náradiu peľový retázový rezársky kotúč alebo peľový kotúč so zubami.** Tieto kotúče spôsobujú často spätný vrh a stratu kontroly.

Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti brúsenia a abrazívne rezanie:

- a) **Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporučené výrobcom a špecifický ochranný kryt konštruovaný pre vybraný kotúč.** Kotúče, pre ktoré nebolo elektromechanickej náradie konštruované, nemôžu byť kryté zodpovedajúcim spôsobom a sú nebezpečné.
- b) **Ochranný kryt musí byť bezpečne pripojený k elektromechanickej náradiu a umiestnený do správnej polohy pre maximálnu bezpečnosť tak, aby bola odskrytá čo najmenšia časť kotúča v smere k užívateľovi.** Ochranný kryt pomáha chrániť užívateľa pred úlomkami kotúča a náhodným dotykom s kotúčom.

c) **Kotúče sa musia používať iba pre odporučené použitia.** Napríklad: nevykonávajte brúsenie bočnej stranou rezacieho kotúča. Abrazívne rezacie kotúče sú určené pre obvodové rezanie, stranové sily pôsobia na tieto kotúče by ich mohli roztriesť.

d) **Vždy používajte nepoškodené prírubu kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť a tvar pre vami zvolený kryt.** Správne prírubu kotúča podporíajú kotúč a tým znížiajú možnosť prasknutia kotúča. Prírubu pre rezanie sa môžu lišiť od prírub pre brúsenie.

e) **Nepoužívajte opotrebené kotúče pôvodne väčších rozmerov pre väčšie elektromechanickej náradie.** Kotúče určené pre väčšie elektromechanickej náradie nie sú vhodné pre väčšie otáčky menšieho náradia a môžu prasknúť.

Doplňkové bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti abrazívneho rezania:

- a) **Netlačte na rezaci kotúč a nepôsobte nadmerným tlakom.** Nesnažte sa dosiahnuť nadmernú hĺbku rezu. Prefaženie kotúča zvyšuje zataženie a náhľynosť k skrúteniu alebo zaseknutiu kotúča v reze a možnosť spätného vrhu alebo prasknutia kotúča.
- b) **Nestojte svojim telom v príamke s a za rotuujúcim kotúčom.** V okamziku, kedy sa kotúč v pracovnom bode pohybuje od vás do tela, možný spätný vrh môže vrhnúť pretácajúci sa kotúč a elektromechanickej náradie priamo na vás.
- c) **Ak sa kotúč zasekne alebo je rezanie z volajákého dôvodu prerušené, vypnite elektromechanickej náradie a držte ho nehybné, dokiaľ sa kotúč úplne nezastaví.** Nikdy sa nepokusíte vynášať rezaci kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe, inak môže príš ku spätnému vrhu. Preverte situáciu a urobte nápravu, aby bolo vylúčené zaseknutie kotúča.
- d) **Nepokračujte v rezani v obrobku.** Nechajte kotúč dosiahnuť plných otáčok a opatrne začnite znova rezat. Ak náradie znova spustíte s kotúčom v reze, môže príš k jeho zaseknutiu, vytlačeniu na hor alebo ku spätnému vrhu.
- e) **Podoprite panely a iné veľké kusy obrobkov, aby sa zmenilo nebezpečenstvo zaseknutia kotúča a spätného vrhu.** Veľké obrobky majú tendenciu sa prehýbať vlastnou vähou. Podpery musia byť umiestnené pod obrobkom približne priamky rezu a v blízkosti hrdin obrobku na obidvoch stranach kotúča.
- f) **Venujte zvláštnej pozornosť využívaniu „rezu do dutiny“ do súčasných stien alebo iných slepých priestorov.** Prenikajúci kotúč môže pretezať plynové alebo vodné potrubie, elektrické vedenie alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť spätný vrh.

Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti rovinného brúsenia:

- a) **Nepoužívajte pre brúsiaci tanier nadmerne veľký brusný papier.** Pri výbere brúsiaceho papiera sa riadte odporučením výrobcu. Veľký brúsiaci papier presahujúci cez brúsiacu dosku predstavuje riziko roztrhnutia a môže spôsobiť zaseknutie, roztrhnutie kotúča a spätný vrh.

Bezpečnostné varovania špecifické pre pracovné činnosti brúsenia s drôtenuou kefou:

- a) **Uvedomte si, že aj pri bežnej činnosti dochádza k odhadzovaniu drôtenej štetin k kefám.** Nepreťažujte drôty nadmerným zatažením kefou. Drôtene štetiny môžu jednoducho preniknúť lachkým odevom alebo kožou.
- b) **Ak je pre brúsenie drôtenuou kefou odporučené použitie ochranného krytu, zabezpečte, aby nedošlo k žiadному dotyku medzi drôtentým kotúčom alebo kefou a ochranným krytom.** Drôtentý kotúč alebo kefa môže pri práci vplyvom zataženia a odstredivých sil zváčšovať svoj priemer.

Slovensky

Technické údaje

Uhlová brúška

Typ	EBU 23-24 C	EBU 23-26 CA
Napájacie napätie	230 – 240 V	230 – 240 V
Sietový kmitočet	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Príkon	2 400 W	2 600 W
Otáčky naprázdno	6 500 min ⁻¹	6 500 min ⁻¹
Brusny / rezný kotúč ø max.	230 mm	230 mm
Obvodová rýchlosť	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Závit upínacieho vretena	M 14	M 14
Obmedzenie nábehového prúdu	✓	✓
Autobalancer (samovyvažovacia jednotka)	✗	✓
Prestaviteľná hlavná rukoväť	✓	✓
Hmotnosť bez nástroja	6,1 kg	6,3 kg
Trieda ochrany	II / II	II / II

Popis stroja

- 1 Spínač
- 2 Deblokačná páčka spínača
- 3 Vetracie otvory
- 4 Blokovací čap vretena
- 5 Prevodová skriňa
- 6 Upínacie krk
- 7 Vreteno
- 8 Autobalancer
- 9a..... Ochranný kryt pre brúsenie
- 9b..... Ochranný kryt pre rezanie
- 10..... Navádzaci výstupok
- 11..... Upínacia páčka
- 12..... Stahovacia skrutka
- 13..... Príručka spodná
- 14..... Brusny kotúč
- 15..... Rezný kotúč
- 16..... Upínacie matice
- 17..... Klúč
- 18..... Rychloupinacia matica
- 19..... Osadenie upínacej matice
- 20..... Pridavná rukoväť
- 21..... Prestaviteľná hlavná rukoväť
- 22..... Deblokačné tlačidlo pre prestavanie

Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou dodávky.

Dvojitá izolácia

Pre maximálnu bezpečnosť používateľia sú naše prístroje konštruované tak, aby zodpovedali platným európskym predpisom (normám EN). Prístroje s dvojitou izoláciou sú označené medzinárodným symbolom dvojitého stvorca. Také prístroje nesmú byť umenznené a na ich napájanie stačí kábel s dvoma žilami. Prístroje sú odrušené podľa normy EN 55014.

Použitie

Náradie je určené na rezanie, obrúšovanie a kefovanie kovových a kamenných materiálov bez použitia vody. Na rezanie kameňa sú predpísané vodiace sante. V prípade použitia mimo určeného účelu spôsobia zodpovednosť výlučne na používateľovi.

Ochranné prvky a ich montáž

Brúška sa môže používať iba s nasadeným ochranným krytom!

Pozor! Pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom na prístroji vždy vytiahnite napájacie káble zo zásuvky zdroja elektrickej energie.

Ochranný kryt

Pozor! Súčasťou štandardnej výbavy uhlovej brúšky je ochranný kryt určený výhradne pre prácu s brúsnymi kotúčmi. Pre rezanie s uhlovou brúškou je nutné uhlovú brúšku vybaviť ochranným krytom pre prácu s reznými kotúčmi, ktorý zakúpite v obchodnej sieti pod obj. č. 00 763 304 pre ø 230 mm. Nepoužitím tohto krytu pri rezani sa vystavujete zvýšenému riziku vzniku úrazu a firmu Narex pri nepoužití špeciálneho krytu pre rezanie nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia užívateľa či druhej osoby, ktorá bola zranená v dôsledku tohto porušenia bezpečnostných pokynov.

Uvolníte upínaciu páčku (11). Nasadte ochranný kryt (9a; 9b) na upínacie krk (6). Navádzaci výstupok (10) musíte zaviesť do drážky na upínacom krku. Nasadte ochranný kryt (9a; 9b) do požadovanej pracovnej polohy a pevne stiahnite objímkou upínacou páčkou (11). Z bezpečnostných dôvodov je nutné utiahať stahovaciu skrutku (12) momentom 3+0,5 Nm.

Pridavná rukoväť

Pomocou špeciálnej konštrukcie „VIBRASTOP“ sú vibrácie redukované prídavnou rukoväťou (20). Pridavnú rukoväť je možné naskrutovať z ľavej alebo z pravej strany prevodovej skrine (5).

Autobalancer (samovyvažovacia jednotka) – EBU 23-26 CA

Autobalancer (8), je na vreteno stroja nalisovaný už priamo z výroby a nie je možné nim dodatočne vybaviť ostatné uhlové brúsky. Svojou konštrukciou redukuje vibrácie, ktoré vznikajú v dôsledku nevyváženosťi kotúčov a účinne tak chráni obsluhu pred ich škodlivým vplyvom.

Pozn.: Autobalancer (8) nahradza spodnú príručku (13).

Prestaviteľná hlavná rukoväť

Otačaním hlavnej rukoväte (21), ktorej konštrukcia umožňuje natočiť hlavnú rukoväť v pozdĺžnej ose stroja do troch pozícii (0° – východisková pozícia; +90° a -90°), umožňuje obsluhe zaujať pre prácu pohodnejší postoj, pri ktorom má neustálu kontrolu nad ovládacimi prvkami stroja.

Pre nastavenie hlavnej rukoväte (21) do požadovanej pozície je nutné zatlačiť deblokačné tlačidlo pre prestavanie (22) a nasledovne natočiť v pozdĺžnej ose stroja do jednej z troch ponúkaných polôh. Po automatickom zavcaknutí deblokačného tlačidla pre prestavanie je rukoväť v danej polohe pevne zabezpečená.

Upínanie brúsneho alebo rezného kotúča

Pozor! Pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom prístroja najprv vždy vytiahnite napájacie káble zo zásuvky.

Montáž so štandardnou upínacou maticou

Odičte spodnú príručku (13) a upínaciu maticu (16), akú aj upínacie plochy brúšneho resp. rezného kotúča. Nasadte spodnú príručku (13) (osadeným smerom von) na vreteno (7). Nasadte brusny resp. rezný kotúč (14 resp. 15). Osadenie spodnej príručky (16) musí presne zapadnúť do otvoru brúšneho kotúča (14) resp. rezného kotúča (15). Nasledovne nasadte upínaciu maticu (16) na vreteno (7) tak, aby pri upínaní brúšneho kotúča (14) smerovalo osadenie upínacej matice (16) ku kotúču a pri upínaní rezného kotúča (15), aby osadenie upínacej matice (19) smerovalo od kotúča!

Zatlačte blokovací čap vretena (4).

Pozor! Blokovací čap používajte iba, ak je vreteno v pokoju a stroj je vytiahnutý z napájacej siete.

Otačajte kotúčom/vretenom, dokiaľ blokovací čap (4) nezypadne. Pevne utiahnite upínaciu maticu (16) klúcom (17). Pred zapnutím stroja vysušajte, či sa kotúč volne neotáča.

Montáž s rychloupinácou maticou

Táto upínacia matica smie byť utiahnutá popr. uvoľnenia iba rukou (nepoužívajte žiadny dodatočný upínací nástroj!). Montáž brúšneho resp. rezného kotúča sa vykonáva rovnako ako v prevedení stroja bez rychloupinacej matice s tým rozdielom, že po zablokovaní vretena smie byť rychloupinacia matica (18) utiahnutá iba rukou.

Pozor! Rychloupináciu maticu neutahujte bez kotúča, mohlo by prísť k poškodeniu jej mechanizmu!

Pozn.: Ak je stroj vybavený Autobalancierom (8), upínanie brúsneho alebo rezného kotúča sa potom vykonáva priamo na Autobalancer bez spodnej príručky (13) rovnakým spôsobom ako vo vyššie popísanych prípadoch.

Uvedenie do prevádzky

Prekontrolujte, či údaje na výrobnom štítku súhlasia so skutočným napäťom zdroja prúdu. Náradie určené pre 230 V~ sa smie pripojiť aj na 220/240 V~. Prekontrolujte, či typ zástrčky zodpovedá typu zásuvky.

Zapnutie – vypnutie

Zatlačte deblokačnú páčku (2) dopredu, čím odistíte spínač (1). Súčasne do- tlačte spínač (1) a stroj sa uvedie do chodu. Uvoľnením spínača sa stroj zastaví a spínač opäť zablokuje.

Stály chod

Zatlačte deblokačnú páčku (2) dopredu, čím odistíte spínač (1). Súčasne do- tlačte spínač (1) a dotačte deblokačnú páčku (2) dopredu.

Opäťovným stlačením a uvoľnením páčky spínača (1) sa stály chod preruší.

Regulačná elektronika

Zvyšuje produktivitu, životnosť brúsky, komfort pri práci, kvalitu a bezpečnosť prác. Poskytuje tieto funkcie:

Ochrana proti opäťovnému zapnutiu

Ak pride pri práci k prerušeniu napájania (vytiahnutie vidlice pohyblivého prívodu, vypadnutie ističa apod.) a spínač zostane zaaretovaný v zapnutej polohe, nepríde po obnovení napájania k samovolnému rozbehnutiu stroja. Pre rozbehnutie brúsky musí byť spínač brúsky najprv vypnutý a potom opäť zapnutý.

Pozvoľné rozbehnutie

Regulačná elektronika zaistí po zapnutí brúsky plynulé rozbehnutie na pracovné otáčky bez bytočných razov. Tým sa zníži opotrebenie prevodov a predlží životnosť brúsky.

Ochrana pri zablokovani kotúča

Pri rezaní rezinovým kotúčom môže prísť k jeho zablokovaniu v reze. Aby sa obmedzilo riziko zranenia obsluhy alebo spálenia stroja, reaguje elektronika na prudký nárast zataženia vypnutím motoru. Stojaci motor sa potom neotočí a vydáva tiché mrmlanie. Pre opäťovné uvedenie do prevádzky stroj vypnite a opäť zapnite.

Brúsne a rezacie kotúče

Skontrolujte, či je na etikete kotúča uvedená povolená obvodová rýchlosť alebo povolené otáčky.

Ak sú na kotúči povolené otáčky uvedené, nesmú byť nižšie ako otáčky na- prázdnou brúsky.

Môžu sa používať kotúče s povolenou obvodovou rýchlosťou 80 m.s^{-1} a vyššou.

Na skúšku nechajte nový kotúč bežať así 1 minútu naprázdno. Nevyvážené a vibrujúce kotúče nepoužívajte a vyradte.

Chráňte kotúče pred nárazmi, údermi a mazacím tukom.

Ked sa brúsky a rezaci kotúč opotrebuju až po znaku na ochrannom kryte (pozri symbol šípky), odporúča sa nahraďť ich novými. Tako sa zachová optimálny brúsky resp. rezaci výkon náradia (obvodová rýchlosť brúsnego a rezacieho kotúča).

Údržba

Vetracie otvory (3) krytu motora sa nesmú upchat.

Výmena kablu sa smie vykonávať iba v odbornej elektrotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tiehto práce vykonávať.

Po cca 200 hodinách prevádzky sa musia vykonať nasledujúce práce:

Kontrola dĺžky kief. Kefy kratšie ako 5 mm vymeniť za nové.

Ak sú kefy opotrebované, stroj sa automaticky vypne. Na údržbu musí byť stroj zaslaný do servisného strediska.

Výmena mazacieho tuku v prevodovej skriní a ložiskách.

Pre zachovanie triedy ochrany sa musí stroj prekontrolovať z hľadiska bezpečnosti.

Tieto práce musia byť vykonávané v odbornej elektrotechnickej dielni, ktorá má oprávnenie tiehto práce vykonávať.

Skladovanie

Zabalený stroj je možné skladovať v suchom sklede bez vytápania, kde teplota neklesne pod -5°C .

Nezabalený stroj uchovávajte iba v suchom sklede, kde teplota neklesne pod $+5^{\circ}\text{C}$ a kde bude zabránené náhlom zmenám teploty.

Recyklácia

Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Nevyhavdzajte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej presadení v národných zákonomoch musí byť neupotrebitelné zoobrazene elektronáradie zhromaždené k opäťovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Záruka

Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiálové alebo výrobné chyby podľa zákonných ustanovení danej krajiny, minimálne však 12 mesiacov. V štátoch Európskej únie je záručná lehota 24 mesiacov pri výhradne súkromnom používaní (preukázanie faktúrav alebo dodacím listom).

Škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebenia, preťažovania, nesprávneho zaobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené používaním v porupe s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú zo záruky vylúčené.

Reklamácie môžu byť uznané, ak bude stroj v nerozobratom stave zaslaný späť dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobre si na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o vždy dané aktuálnej záručnej podmienky výrobca.

Informácie o hlučnosti a vibráciách

Hodnoty boli namerané v súlade s EN 60745.

Hladina akustického tlaku $L_{WA} = 91 \text{ dB (A)}$.

Hladina akustického výkonu $L_{WA} = 102 \text{ dB (A)}$.

Nepresnosť meraní K = 3 dB (A).

Používajte chrániče sluchu!

Vážena hodnota vibrácií pôsobiacich na ruky a paže:

4,5 m.s⁻² - EBU 23-24 C

3,1 m.s⁻² - EBU 23-26 CA.

Nepresnosť meraní K = 1,5 m.s⁻².

Vyhľásenie o zhode

Vyhľasujeme, že toto zariadenie splňa požiadavky nasledujúcich noriem a smerníc.

Bezpečnosť:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Smernica 98/37/ES (do 28. 12. 2009); 2006/42/EC (od 29. 12. 2009)

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Smernica 2004/108/EC

C E 2009

Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lipa

Antonín Pomeisl

Konateľ spoločnosti

01. 12. 2009

Zmeny sú vyhradené

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference!

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-slip safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- Power tool use and care**
- Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Special Safety Instructions

Collective Safety Warnings for Grinding, Sanding, Wire Brushing and Abrasive Cutting-Off Operations:

- This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush and cut-off tool.** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- This power tool is not suitable for polishing work.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.

- The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool.** Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessories such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pads for cracks, tear or excess wear, wire brushes for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- Wear personal protective equipment.** Depending on the application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear a dust mask, hearing protectors, gloves and a workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

- j) Hold the power tool by insulated gripping surfaces only when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
- k) Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control of the power tool, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- l) Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning accessory may catch the surface and pull the power tool out of your control.
- m) Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- n) Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- o) Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
- p) Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, back-ping, pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick-out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use an auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kick-back forces, if proper precautions are taken.
- b) Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand.
- c) Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs. Kick-back will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) Take special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade. Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety warnings specific for grinding and cutting-off operations:

- a) Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel. Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) Use only the specific guard designed for the selected wheel. The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments and accidental contact with the wheel.
- c) Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- d) Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel. Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- e) Do not use worn down wheels from larger power tools. Wheels intended for larger power tools are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional safety instructions for cutting-off operations:

- a) Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- b) Do not position your body in line with and behind the rotating wheel. When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- c) When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kick-back may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- d) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully reenter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- e) Support panels or any oversized workpiece to minimise the risk of wheel pinching and kick-back. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
- f) Take extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

Safety Warnings Specific for Sanding Operations:

- a) Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

Safety Warnings Specific for Wire Brushing Operations:

- a) Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush. The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.
- b) If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard. Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.

English

Technical Specification

Angular grinder

Model	EBU 23-24 C	EBU 23-26 CA
Voltage	230 – 240 V	230 – 240 V
Mains frequency	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Power input	2 400 W	2 600 W
Idle speed	6 500 min ⁻¹	6 500 min ⁻¹
Grinding/cutting wheel ø max.	230 mm	230 mm
Circumferential speed	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Work spindle thread	M 14	M 14
Starting current control/limitation	✓	✓
Autobalancer (self-balancing assembly)	✗	✓
Adjustable main handle	✓	✓
Weight without tool	6.1 kg	6.3 kg
Class of protection	II / □	II / □

Description of the device

- 1 Switch
- 2 Unlocking switch lever
- 3 Vent holes
- 4 Lock spindle pin
- 5 Gearbox
- 6 Clamping collet
- 7 Spindle
- 8 Autobalancer
- 9a Protective guard for grinding
- 9b Protective guard for cutting
- 10 Guide lug
- 11 Fixing lever
- 12 Clamping bolt
- 13 Bottom flange
- 14 Grinding wheel
- 15 Cutting wheel
- 16 Clamping nut
- 17 Wrench
- 18 Quick-clamping nut
- 19 Clamping nut recess
- 20 Additional handle
- 21 Adjustable main handle
- 22 Unlock button

Depicted or displayed accessories need not necessarily become the integral part of delivery.

Double insulation

To ensure maximum safety of the user, our tools are designed and built to satisfy applicable European standards (EN standards). Tools with double insulation are marked by the international symbol of a double square. These tools must not be grounded and a two-wire cable is sufficient to supply them with power. Tools are shielded in accordance with EN 55014.

Use

The machine is designed for splitting, roughing and brushing metal and stone materials without the use of water. For cutting stone, a cutting guide is required.

The user himself is liable for any improper use.

Protective elements and their assembly

The grinder may be used with mounted protective guard only!

Attention! Prior to handling the accessories, the power supply cable has always to be disconnected from the power source socket.

Protective guard

Attention! The protective guard intended only and exclusively for work with the grinding wheels is the integral part of the standard angular grinder outfit. When cutting, the angular grinder has to be equipped by the protective guard intended for work with the cutting wheels; it can be purchased in the trade network under the order No. 00 763 304 for ø 230 mm. Failing to use the guard for cutting, you run the increased risk of injury and in this case (non-use of the special guard for cutting) the company Narex is not liable anyhow for possible harm of health of the user or another person injured as the consequence of breach of the safety rules.

Loosen the fixing lever (11). Put the protective guard (9a; 9b) on the clamping collet (6). The guide lug (10) must be inserted into the groove on the clamping collet. Set the protective guard (9a; 9b) to the requested working position and fix the collet, using the fixing lever (11). For safety reasons the clamping bolt (12) must be tightened firmly by the torque 3+0,5 Nm.

Additional handle

Thanks to the special design „VIBRASTOP“ vibrations are reduced by the additional handle (20), the additional handle can be screwed from the left or right gearbox (5) side.

Autobalancer (self-balancing assembly) – EBU 23-26 CA

Autobalancer (8) is pressed on the grinder spindle by the manufacturing plant and other angular grinders cannot be equipped by the Autobalancer additionally. By its design Autobalancer reduces the vibrations generated as the consequence of wheel disbalance, thus protecting the operator from their harmful impact effectively.

Note: Autobalancer (8) replaces the bottom flange (13).

Adjustable main handle

By rotating the main handle (21), the design of which enables to swivel the main handle in the longitudinal machine axis to three positions (0° – initial position; +90° and -90°), the operator can take comfortable position for work enabling permanent control of grinder controllers.

To set the main handle (21) to the requested position, the unlock button (22) has to be depressed and then the handle can be swiveled in the longitudinal grinder axis in one of three available positions. After automatic unlock button click the handle is fixed firmly in the chosen position.

Grinding or cutting wheel fixing

Attention! Prior to handling the accessories, the power supply cable has always to be disconnected from the power source socket.

Mounting with the standard clamping nut

Clean the bottom flange (13) and the clamping nut (16) as well as the clamping surfaces of the grinding or cutting wheel. Place the bottom flange (13) (by the recess out) on the spindle (7). Place the grinding (14) or cutting wheel (15). The bottom flange recess (16) must be inserted precisely into the grinding wheel (14) or the cutting wheel (15) hole. Then put the clamping nut (16) on the spindle (7) so that when fixing the grinding wheel (14), the clamping nut recess (19) must be faced towards the wheel and when fixing the cutting wheel (15), the clamping nut recess (19) must be directed from the wheel!

Depress the lock spindle pin (4).

Attention! Use the lock spindle pin only if the spindle is at rest and the grinder is de-energized.

Swivel the wheel /spindle, until the lock spindle pin (4) is engaged. Tighten the clamping nut (16) firmly, using the wrench (17). Prior to start the grinder verify that the wheel does not rotate freely.

Mounting with quick-clamping nut

The quick-clamping nut must be tightened or loosened by hand only (never use any additional tool!). Mounting of the grinding or cutting wheel is the same like for the grinder without the quick-clamping nut, with the sole difference, that after spindle locking the quick-clamping nut (18) may be tightened by hand only.

Attention! Do not tighten the quick-clamping nut without the wheel not to damage its mechanism!

Note: If the grinder is equipped by the Autobalancer (8), the grinding or cutting wheel is fixed directly on the Autobalancer without the bottom flange (13) in the same way like in the cases shown above.

Putting into operation

Check whether the data on the rating plate match with the real power supply voltage. The tool intended for 230 V~ may be also connected to 220/240 V~. Check whether the plug type corresponds to the socket type.

Switching on- off

Push the unlocking lever (2) forwards, thus unlocking the switch (1). At the same time depress the switch (1) firmly and the grinder will be put into operation. By releasing the switch the grinder will be stopped and the switch locked again.

Continuous operation

Push the unlocking lever (2) forwards, thus unlocking the switch (1). At the same time depress the switch (1) firmly and push the unlocking level (2) forwards as far as the stop.

By repeated depressing and releasing the switch lever (1) the continuous operation will be cancelled.

Control Electronics

Increases productivity, service life of the grinding machine, comfort at work, quality and safety of labour. Its features are as follows:

Restart protection

If power supply is interrupted at work (disconnection of the supply cable plug, tripping, cutout, etc.) and the switch remains arrested in the ON position, after resumption of power supply the machine will not be restarted automatically. To start the grinding machine, the switch has to be switched OFF at first and ON afterwards.

Smooth starting

After the grinding machine is switched ON, the control electronics guarantees smooth start and running up to the working speed without unnecessary shocks. This way service life of the grinding machine may be extended and wear of the gear reduced.

Protection from wheel lock

When cutting, the wheel can be locked in the cut. To eliminate the risk of operator's injury or machine burnout, the electronics reacts to steep load rise by switching the motor OFF. The stopped motor cannot be rotated and a quiet droneing can be heard. To restart the machine, switch it OFF and ON afterwards.

Grinding and cutting discs

Check that the label on the disc shows the permissible peripheral speed or permissible revolution speed.

If the permissible revolution speed is given on the disc, it must not be lower than the highest no-load speed of the grinder.

Discs with a permissible peripheral speed of 80 m.s⁻¹ and higher may be used.

Test new cutting discs by letting them run for about one minute with no load.

Unbalanced or vibrating discs should not be used and should be discarded.

Protect grinding discs from shock, impact and lubricants.

If the grinding and cutting wheels are worn down to the mark on the wheel guard (see the arrow sign), they should be replaced with new ones. This maintains the optimum grinding and cutting performance of the machine (peripheral speed of the grinding and cutting wheels).

Maintenance

Vent holes (3) of the motor guard may not be covered.

Cable replacement must be carried out by a specialized service station authorized correspondingly.

After ca 200 hours of operation the following activities and works have to be carried out:

Check of brush length. The brushes shorter than 5 mm have to be replaced for new ones.

The grinder will be stopped automatically if the brushes are worn. The grinder is sent to the service station for maintenance.

Grease replacement in gearbox and bearings.

To preserve the class of protection, the grinder must be inspected and checked from the point of safety.

These works must be carried out by a specialized service station authorized correspondingly.

Storage

Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with temperature not lower than -5°C.

Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with temperature not lower than +5°C with exclusion of all sudden temperature changes.

Environmental protection

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Only for EU countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.

Warranty

Our equipment is under warranty for at least 12 months with regard to material or production faults in accordance with national legislation. In the EU countries, the warranty period for exclusively private use is 24 months (an invoice or delivery note is required as proof of purchase).

Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading, improper handling, or caused by the user or other damage caused by not following the operating instructions, or any fault acknowledged at the time of purchase, is not covered by the warranty.

Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been damaged before being sent back to the suppliers or to an authorised NAREX customer support workshop. Store the operating instructions, safety notes, spare parts list and proof of purchase in a safe place. In addition, the manufacturer's current warranty conditions apply.

Information about noise level and vibrations

The values have been measured in conformity with EN 60745.

Acoustic pressure level L_{WA} = 91 dB (A).

Acoustic power level L_{WA} = 102 dB (A).

In accuracy of measurements K = 3 dB (A).

Wear noise protectors!

The weighted value of vibrations affecting hands and arms:

4.5 m.s⁻² - EBU 23-24 C

3.1 m.s⁻² - EBU 23-26 CA.

In accuracy of measurements K = 1.5 m.s⁻².

Certificate of Conformity

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives.

Safety:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Directive 98/37/EC (till 12. 28. 2009); 2006/42/EC (from 12. 29. 2009)

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directive 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 132

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

CEO of the company

12. 01. 2009

Changes are reserved

Instrucciones de seguridad generales



¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones de seguridad y el manual completo. La violación de todas las siguientes instrucciones puede ocasionar accidentes por contacto con corriente eléctrica, puede originar un incendio y/o causar graves lesiones a las personas.

Guarde cuidadosamente todas las instrucciones y el manual para su uso futuro.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes instrucciones de advertencia significa una herramienta eléctrica, que se alimenta (toma móvil) de la red eléctrica, o herramienta, que se alimenta de baterías (sin toma móvil).

1) Seguridad del medio laboral

- Mantenga limpia y bien iluminado el puesto de trabajo. El desorden y la oscuridad suelen ser la causa de accidentes en el puesto de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en un medio con peligro de explosión, en los que haya líquidos inflamables, gases o polvo. En la herramienta eléctrica se producen chispas, que pueden inflamar polvo o vapores.
- Al utilizar la herramienta eléctrica, impida el acceso de niños y otras personas al lugar. Si usted es interrumpido en la actividad que realiza, esto puede disculparlo de ella.
- Seguridad de manipulación con electricidad
- La clavija de la toma móvil de la herramienta eléctrica tiene que responder a las características del enchufe de la red. Nunca repare la clavija de manera alguna. Nunca utilice adaptadores de enchufe con herramientas, que tengan conexión de protección a tierra. Las clavijas, que no sean destruidas por reparaciones y los enchufes correspondientes limitan el peligro de accidentes por contacto con la electricidad.
- Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra, por ejemplo, tubos, cuellos de calefacción central, cocinas y neveras. El peligro de accidente con corriente eléctrica aumenta cuando su cuerpo entra en contacto con la tierra.
- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia, humedad o a que se moje. Si la herramienta eléctrica se moja, aumentará el peligro de accidente por contacto con electricidad.
- No utilice la toma móvil para otros fines. Nunca cargue o tire de la herramienta eléctrica por la toma, ni nunca extraiga la clavija del enchufe tirándola de la toma. Proteja la toma contra el calor, grasa, piezas móviles y con bordes afilados. Las tomas dañadas o enredadas aumentan el peligro de accidente con electricidad.
- Si la herramienta eléctrica es utilizada en exterior, use un cable alargador adecuado para exteriores. Con el uso del cable alargador para exteriores se reduce el peligro de accidente con electricidad.
- Si la herramienta eléctrica es utilizada en un medio húmedo, use una alimentación con un protector de corriente (RCD). Utilizando un RCD, se reduce el peligro de accidente con electricidad.
- Seguridad de las personas
- Al utilizar la herramienta eléctrica, sea prudente y ponga atención a lo que está haciendo, concentrese y actúe con cordura. Si está cansado o está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas, no trabaje con la herramienta eléctrica. Un mínimo descuido al utilizar la herramienta eléctrica puede originar un grave accidente de personas.
- Utilice medios de protección. Siempre utilice protección de la vista. Los medios de protección, utilizados de conformidad con las condiciones laborales, como p.ej., respiradores, calzado de seguridad antideslizante, cubierturas de la cabeza, o protectores de ruido, pueden reducir el peligro de lesiones de personas.
- Evite un encendido casual. Cerciórese de que el pulsador esté en posición de apagado cuando vaya a introducir la clavija en el

enchufe y/o cuando vaya a cambiar las baterías, o porte las herramientas. Asimismo, la causa de accidentes puede ser también el portar una herramienta con el dedo puesto en el pulsador, o el conectar la clavija con el pulsador en posición de encendido.

- Antes de encender una herramienta, retire todos los instrumentos de calibración o llaves. El dejar un instrumento de calibración o una llave fija a una parte giratoria de una herramienta eléctrica puede ser la causa de lesiones de personas.
- Trabaje hasta donde tenga alcance con seguridad. Mantenga siempre una posición estable y equilibrada. De esta manera podrá tener un dominio pleno de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.
- Use ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Procure mantener el cabello, la ropa y los guantes a una distancia prudencial de las partes móviles. La ropa holgada, joyas y el cabello largo pueden ser atrapados por las partes móviles.
- Si se disponen de medios para conectar equipos de extracción y recogida de polvo, cerciórese de que éstos estén bien conectados y de usarlos correctamente. El uso de tales equipos puede reducir el peligro causado por la presencia de polvo.
- Use de herramientas eléctricas y cuidados de éstas
- No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta correcta, que esté destinada para el trabajorealizado. Una herramienta adecuada trabajará mejor y de una manera más segura en la labor para la que ha sido diseñada.
- No utilice una herramienta eléctrica, que no se pueda encender y apagar mediante el pulsador. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda operar a través del pulsador, constituye un peligro y hay que repararla.
- Desconecte la herramienta sacando la clavija del enchufe, y/o desconectando la batería, antes de hacer cualquier calibración, cambio de accesorios, o antes de guardar una herramienta eléctrica, que no se esté utilizando. Estas medidas de seguridad, preventivas reducen el peligro de un encendido casual de la herramienta eléctrica.
- La herramienta eléctrica que no se esté utilizando, alejela del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no hayan sido instruidas, sobre el uso de la misma. La herramienta eléctrica constituye un peligro en manos de usuarios inexpertos.
- Dé mantenimiento a la herramienta eléctrica. Revise la calibración de las partes móviles y su movilidad, fíjese si hay grietas, piezas partidas y cualquier otra situación, que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está deteriorada, mándala a reparar antes de volverla a usar. Muchos accidentes se producen por un mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica.
- Mantenga afilados y limpios los instrumentos de corte. Los instrumentos de corte afilados correctamente y limpios tienen menos probabilidad de que se enreden con el material o se bloquen, el trabajo con ellos se controla con más dominio.
- Utilice herramientas eléctricas, accesorios, instrumentos de trabajo y otros instrumentos, que sean conformes a las presentes instrucciones, y de la forma que haya sido recomendada para una herramienta eléctrica, concreta, tomándose en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo realizado. El uso de una herramienta eléctrica para realizar otras actividades que no sean las concebidas, pueden originar situaciones de peligro.
- Servicio de reparación
- Confie la reparación de su herramienta eléctrica a un personal cualificado, quien utilizará piezas de repuesto idénticas. De esta manera se garantiza el mismo nivel de seguridad que tenía la herramienta antes de su reparación.

c. Un accesorio de un tamaño inadecuado no podrá ser lo suficientemente protegido ni manipulado.

- Las dimensiones de la sujeción de los discos, bridas, los platos de apoyo o otras partes de su accesorio tienen que ser los adecuados para el uso de la herramienta. El accesorio con orificios de sujeción, que no concuerde con las dimensiones de montaje de la herramienta electromecánica, no tendrá equilibrio, puede vibrar excesivamente y hacer que se pierda el control sobre.

- No utilice un accesorio deteriorado. Antes de usar el accesorio, revise lo siguiente: si hay grietas en los discos de pulir y si las bases de apoyo están agrietadas, desgarradas o extremadamente gastadas y si los cepillos de hierro tienen los alambres flojos o partidos. Si el accesorio o la herramienta se caen, revisélos o monte un accesorio no dañado. Una vez hecha la revisión y montado el accesorio, colóquelo al igual que las personas de los alrededores, fuera del área del accesorio rotatorio y deje en baja la herramienta, a altas revoluciones, durante un minuto. Durante este periodo de prueba, el accesorio que esté deteriorado, por lo general se parte a la mitad o en varios pedazos.

- Utilice medios de protección. En dependencia del uso, utilice un protector para la cara, gafas protectoras o gafas de seguridad. Utilice proporcionalmente máscara antipolvo, protectores de ruido, guantes y cíñederas capaces de retener las partículas del abrasivo o la pieza labrada. La protección de la vista tiene que ser capaz de retener las partículas volantes que se desprenden al realizar diferentes labores. El respirador o la máscara antipolvo tienen que ser capaz de filtrar las partículas que se desprenden durante la actividad que usted realiza. El expusérse durante largo tiempo a un ruido de gran intensidad puede ocasionar pérdida del oído.

Instrucciones especiales de seguridad

Informaciones de seguridad conjuntas para labores de trabajo de rectificado, rectificado de superficie plana, rectificado con cepillo de hierro, o corte abrasivo:

- Esta herramienta electromecánica ha sido diseñada para usarla como amoladora, rectificadorada de superficie plana, rectificadorada con cepillo de hierro, o herramienta de corte. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones referidas a esta herramienta electromecánica. La violación de todas las instrucciones indicadas abajo puede tener como resultado un accidente con corriente eléctrica, incendio y/o lesiones graves.
- No se recomienda pulir con esta herramienta. La realización de labores para las que la herramienta no está diseñada puede crear una situación de riesgo y causar lesiones a las personas.
- No utilice accesorios, que no hayan sido diseñados expresamente y recomendados por el fabricante de la herramienta. El mero hecho de que el accesorio se puede conectar a su herramienta no garantiza su funcionamiento seguro.
- Las revoluciones nominales del accesorio tienen que ser por lo menos iguales que las revoluciones máximas, indicadas en la herramienta. El accesorio, que trabaja a más revoluciones que las revoluciones, se puede partir a la mitad o en varias partes.
- El diámetro exterior y el espesor de su accesorio debe estar entre los límites del rango nominal para su herramienta electromecánica.

- i) Haga que las personas de los alrededores se mantengan a una distancia de seguridad del puesto de trabajo. Todo el que entre en el área de trabajo tiene que utilizar medios de protección. Las partículas de una pieza labrada o un accesorio deteriorado pueden saltar y ocasionar lesiones, incluso fuera totalmente del área de trabajo.
- j) Al realizar un trabajo en el que el instrumento de corte pudiera entrar en contacto con una instalación eléctrica encubierta o con la propia alimentación móvil, coja la herramienta solamente por los lugares de sujeción con aislamiento. Cuando el instrumento de corte entra en contacto con un conductor «con corriente», la corriente llega las partes metálicas y accesibles de la herramienta, dando lugar a un accidente del usuario por contacto con corriente eléctrica.
- k) Ponga la alimentación móvil fuera del alcance del instrumento rotatorio. Si usted pierde el control, la alimentación móvil se puede partir o reatlizar y su mano puede ser atrapada por el instrumento rotatorio.
- l) Nunca coloque la herramienta electromecánica cuando el instrumento esté en movimiento. El instrumento rotatorio se puede enredar con la superficie y hacer que usted pierda el control sobre la herramienta.
- m) Nunca ponga en funcionamiento la herramienta electromecánica cuando la vaya a trasladar hacia donde está usted. Cualquier contacto fortuito que se produzca con el instrumento rotatorio puede desgarrar su ropa, arrastrar el instrumento hacia su cuerpo.
- n) Limpie con regularidad los orificios de ventilación de la herramienta. El ventilador del motor extrae el polvo, que está dentro de la caja y la gran acumulación de polvo puede constituir un peligro.
- o) No trabaje con la herramienta electromecánica cerca de materiales inflamables. Estos materiales se podrían encender con las chispas.
- p) No utilice accesorios que requieran de enfriamiento por líquido. El uso de agua u otros líquidos del enfriamiento puede causar un accidente o la muerte por contacto con electricidad.

Salto en sentido contrario al sentido de giro y advertencias al respecto

El salto en sentido contrario al sentido de giro es una reacción repentina ante el encogimiento o bloqueo del disco rotatorio, plato, de apoyo, cepillo u otro instrumento. El encogimiento o atascamiento da lugar a un par repentino del instrumento rotatorio y esto a la vez hace que el instrumento descontrolado se mueva en sentido contrario a las revoluciones del instrumento, en un punto de atascamiento.

Ejemplo: si el disco lijador se encoge o bloquea en la el borde del disco que entra en el punto de encogimiento puede llegar hasta la superficie del material y hacer que el disco salga con presión hacia arriba o que sea lanzado. En dependencia del sentido del movimiento del disco en el punto de atascamiento, el mismo puede saltar en dirección al usuario o en sentido contrario a éste. En estos casos, los discos lijadores se pueden también partir.

El salto en sentido contrario al sentido de giro es el resultado de un uso incorrecto de la herramienta electromecánica y/o de procedimientos de trabajo inadequadamente, lo cual se puede evitar cumpliendo al pie de la letra las medidas de seguridad descritas a continuación.

- a) Sostenga firmemente la herramienta y mantenga una postura correcta de su cuerpo y los brazos para ser capaz de resistir la fuerza del salto en sentido contrario al sentido de giro. Si la herramienta cuenta con equipamiento para controlar al máximo el salto en sentido contrario al sentido de giro o el momento de torsión como reacción al ponerla en funcionamiento. El usuario es capaz de revisar el momento de torsión de reacción y la fuerza del salto en sentido contrario al sentido de giro si cumple correctamente con las medidas de seguridad.
- b) Nunca acerque las manos al instrumento rotatorio. El instrumento puede lanzar su mano al producirse el salto en sentido contrario al sentido de giro.
- c) No esté en las áreas donde la herramienta tenga alcance debido a un salto en sentido contrario al sentido de giro. El salto en sentido contrario al sentido de giro tira la herramienta en sentido contrario al movimiento del disco en el punto de atascamiento.
- d) Tenga sumo cuidado con el desbastado de esquinas, bordes agudos y otros. Evite que el instrumento salte y se bloquee. Las esquinas y los bordes agudos, o los saltos tienden a bloquear el instrumento rotatorio, lo cual hace que se pierda el control, o puede producir un salto en sentido contrario al sentido de giro.
- e) No conecte a la herramienta un disco de corte y tallado de transmisión por cadena, o un disco de corte dentado. Estos discos producen un salto en sentido contrario al sentido de giro y pérdida del control.

Advertencias de seguridad específicamente para labores de rectificado y corte abrasivo:

- a) Utilice únicamente tipos de discos, que sean recomendados por el fabricante y una cubierta protectora diseñada para el tipo de disco seleccionado. Los discos para los que no haya sido diseñada una herramienta electromecánica no podrán ser cubiertos de forma adecuada, por lo tanto son un peligro.
- b) La cubierta protectora tiene que quedar bien fija a la herramienta electromecánica y puesta en posición correcta para garantizar una máxima seguridad, de manera tal que quede descubierta una parte mínima del disco en sentido del usuario. La cubierta protectora ayuda a proteger al usuario de las partículas de metal que salen del disco y de un contacto casual con el disco.
- c) Los discos hay que utilizarlos solamente para los usos recomendados. Ejemplo: no afile con el lateral del disco de corte. Los discos

- abrasivos de corte están concebidos para corte periférico, la fuerza lateral, que actúa sobre los discos los podría destrozar.
- d) Utilice siempre bridas de discos no deterioradas y que sean de una medida adecuada y que se correspondan con la forma del disco escogido por usted. Unas bridas correctas del disco lo sostienen disminuyendo así la posibilidad de que éste se parte. Las bridas para corte se pueden diferenciar de las bridas para rectificado.
- e) No utilice discos desgastados, que originalmente eran de dimensiones mayores, para herramientas electromecánicas más grandes. Los discos concebidos para herramientas electromecánicas más grandes no son adecuados para una mayor cantidad de revoluciones de una herramienta más pequeña y se pueden partir.

Advertencias de seguridad adicionales, específicamente para labores de corte abrasivo:

- a) No empuje el disco de corte y no haga una presión excesiva sobre él. No trate de hacer un corte extremadamente profundo. Cuando el disco está sobrecargado, aumenta la carga y el disco tiende a encorvarse o atascarse.
- b) No exponga su cuerpo en la línea delantera y trasera del disco rotatorio. En el momento en que el disco se mueve en sentido contrario a su cuerpo, en el punto de trabajo, el salto en sentido contrario al sentido de giro puede hacer que la herramienta electromecánica y el disco girando le caiga directamente a usted.
- c) Si el disco se atasca o el corte se interrumpe por cualquier razón, apague la herramienta electromecánica y sosténgala sin que se mueva hasta que el disco pare. Nunca intente sacar el disco del corte si está en movimiento, de lo contrario puede producirse un salto en sentido contrario al sentido de giro. Compruebe la situación y tome medidas para que el disco no se pueda atascar.
- d) No siga cortando en la pieza labrada. Deje que el disco alcance todas las revoluciones y comience a cortar con cuidado. Si usted vuelve a arrancar la herramienta con el disco en el corte, el disco se puede atascar, salir poco a poco hacia arriba o saltar en sentido contrario al sentido de giro.
- e) Asegure los paneles y otras piezas grandes de unidades labradas para reducir el peligro de que el disco se atasque y salte en sentido contrario al sentido de giro. Las piezas labradas grandes tienen tendencia a encorvarse por su propio peso. Los apoyos tienen que colocarlos debajo de la pieza labrada, cerca de la linea de corte y cerca de los bordes de la pieza labrada, a ambos lados del disco.
- f) Ponga especial atención a la hora de hacer un «corte en una cavidad» en paredes terminadas u otras áreas sin salida. Un disco penetrante puede hacer un corte en tuberías de gas o de agua, en objetos o instalaciones eléctricas o puede saltar en sentido contrario al sentido de giro.

Advertencias de seguridad específicamente para labores de trabajo de rectificado plano:

- a) No utilice un papel de esmeril grande para el plato de rectificado. Al seleccionar el papel de esmeril, rijase por las recomendaciones del fabricante. Un papel de esmeril, que sobresalgua por el disco de rectificado corre el peligro de desgarrarse, además, el disco se puede atascar y saltar en sentido contrario al sentido de giro.

Advertencias de seguridad específicamente para labores de trabajo de rectificado con cepillo de hierro:

- a) Tenga en cuenta que cuando se realiza una actividad corriente, se desprenden cerdas del cepillo. No sobrecargue las cerdas con una carga excesiva del cepillo. Las cerdas metálicas penetran con facilidad en la ropa y/o en la piel.
- b) Si para el rectificado con cepillo de hierro está recomendado utilizar una cubierta protectora, cerciórese de que no haya ningún contacto entre el disco de alambre o el cepillo y la cubierta protectora. El disco de alambre o el cepillo puede aumentar de diámetro cuando trabaja bajo los efectos de carga y fuerza centrífuga.

En español

Especificaciones técnicas

Amoladora angular

Modelo	EBU 23-24 C	EBU 23-26 CA
Tensión de alimentación	230 – 240 V	230 – 240 V
Frecuencia de la red	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Potencia absorbida	2 400 W	2 600 W
Revoluciones en vacío	6 500 min ⁻¹	6 500 min ⁻¹
Muela abrasiva / de corte ø max.	230 mm	230 mm
Velocidad perimétrica	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Rosca de husillo de ajuste	M 14	M 14
Limitación del corriente de disparo	✓	✓
Autobalancer (sistema de autobalance)	✗	✓
Portaherramienta principal ajustable	✓	✓
Peso sin herramientas	6,1 kg	6,3 kg
Clase de protección	II / □	II / □

Descripción del equipo

- 1 Contactor
- 2 Palanca de desbloqueo del contactor
- 3 Orificio de ventilación
- 4 Clavija de bloqueo de husillo
- 5 Caja de cambio
- 6 Husillo de cuello / spindle collar
- 7 Husillo
- 8 Autobalancer
- 9a Cubierta protectora para rectificado
- 9b Cubierta protectora para corte
- 10 Resalto de guía/Giding pad
- 11 Palanca de sujeción
- 12 Tornillo de apriete
- 13 Brida inferior
- 14 Disco abrasivo
- 15 Disco de corte
- 16 Tuerca de sujeción
- 17 Llave
- 18 Tuerca de reacción rápida/Qick-action nut
- 19 Colocación de la tuerca de fijación
- 20 Sujetador auxiliar
- 21 Sujetador principal de sujeción
- 22 Botón de ajuste del desbloqueo

Es posible que los accesorios aquí presentados o descritos no formarán parte de la entrega.

Aislamiento doble

Para garantizar la máxima seguridad a los usuarios, nuestras herramientas están construidas de tal modo que satisfagan las reglamentaciones europeas vigentes (norma EN). Los aparatos con un aislamiento dobles se indican a escala internacional con un doble cuadrado. Este tipo de herramientas no deben conectarse a una toma de tierra y para su alimentación es suficiente un cable de dos hilos. Las herramientas se han desarrollado de conformidad con la norma EN 55014.

Utilización

La máquina está diseñada para la división, desbastado y cepillado de materiales de metal y piedra sin el uso de agua. Para la división de piedra deben emplearse los carros guía.

El usuario será el único responsable en caso de uso indebido de la máquina.

Elementos de protección y montajes de éstos

¡La rectificadora se puede utilizar únicamente con la cubierta protectora puesta!

¡Atención! Extraiga siempre el cable de alimentación del enchufe de la fuente de energía eléctrica, antes de manipular cualquier accesorio en el aparato.

Cubierta protectora

¡Atención! La cubierta protectora, que está destinada exclusivamente para trabajar con el disco de rectificado, es parte del equipamiento estándar de la rectificadora angular. Para hacer cortes con la rectificadora es sumamente necesario ponerle una cubierta protectora a la rectificadora para trabajar con discos de corte, la cual usted puede adquirir en la red comercial con el No. 00 763 304 para 230 mm de Ø. De no utilizar la mencionada cubierta al hacer un corte, usted se expondrá a un gran peligro de accidente, por lo tanto, la firma Narex no asume en este caso la responsabilidad del no uso de la cubierta especial para cortes y una eventual afectación de la salud del usuario o de otras personas lesionadas, por no cumplir con las instrucciones de seguridad.

Aflojar la manivela de sujeción (11). Poner el tope de protección (9a; 9b) sobre el husillo de cuello (6). Seguidamente hay que interponer el resalto de guía/guiding pad (10) dentro de la ranura situada en el husillo de cuello. Ajustar el tope de protección (guard) (9a; 9b) a la posición laboral solicitada apretando de modo fuerte el manguito mediante la manivela de sujeción (11). Por motivos de seguridad hay que apretar bien el tornillo de apriete (12) con el momento de 3+0,5 Nm.

Sujetador auxiliar

A través de la construcción especial "VIBRASTOP" se reducen las vibraciones mediante el sujetador auxiliar (20). El sujetador auxiliar se puede atornillar por parte izquierda o derecha en la caja de cambio (5).

Autobalancer (sistema de autobalance) – EBU 23-26 CA

El autobalancer (8) se instala a presión ya durante la producción sobre el husillo de máquina siendo imposible de montarlo posteriormente a las otras amoladoras angulares. Gracias a su construcción reduce las vibraciones producidas por el no equilibrado de los discos protegiendo de tal modo a los operadores ante las influencias perjudiciales.

Nota: El autobalancer (8) sustituye la brida inferior/lower flange (13).

Sujetador principal de sujeción

Mediante el giro del sujetador principal (21), gracias a su construcción, es posible hacer girar el sujetador principal en su posición en su eje longitudinal a tres posiciones (0° – posición inicial: +90°/-90°), facilitando de tal modo al operario adoptar una posición más comoda y a la vez supervisar los elementos de control. Para ajustar el sujetador principal (21) a la posición requerida hay que apretar la teca del botón de ajuste del desbloqueo (22) y ajustar una de las posiciones opcionadas en el eje longitudinal. Tras el encajado automático del sistema de desbloqueo del sujetador de sujeción el sujetador se encuentra fijado en la posición indicada.

Ajuste del disco de rectificado o el disco de corte

¡Atención! Extraiga siempre el cable de alimentación del enchufe de la fuente de energía eléctrica, antes de manipular cualquier accesorio del aparato.

Montaje con la tuerca de sujeción

Limpie la brida inferior (13) y la tuerca de compresión (16), así como también las superficies de compresión del disco de rectificado, respectivamente, del disco de corte. Coloque la brida inferior (13) (colocarla en dirección hacia afuera) en el huso (7). Coloque el disco de rectificado, respectivamente, de corte (14, respectivamente, 15). Al colocarse la brida inferior (16) ésta tiene que encajar exactamente en el orificio del disco de rectificado (14), respectivamente, del disco de corte (15). A continuación, coloque la tuerca de compresión (16) en el huso (7) para que cuando ajuste el disco de rectificado (14), la tuerca de ajuste (19) quede colocada en dirección al disco y para que cuando ajuste el disco de corte (15), la tuerca de ajuste (19) quede en dirección contraria al disco. Ajustar bien la clavija de bloqueo del husillo (4).

¡Cuidado! La clavija de bloqueo puede usarse sólo al estar el husillo desconectado y/o la máquina desconectada de la red de alimentación.

Girar con el disco/husillo hasta el momento de no estar ajustado bien la clavija de bloqueo (4). Atornillar bien la tuerca de sujeción (16) con la llave (17). Antes de poner la máquina en marcha es preciso examinar de no girarse el disco de modo libre.

Montaje con la tuerca de reacción rápida/Qick-action nut

La tuerca de sujeción puede apretarse y/o aflojarse sólo manualmente (no usar ningún tipo de la herramienta de sujeción). El montaje del disco de muela abrasiva y/o de corte se realiza de igual modo como en el caso de la máquina sin la tuerca de reacción rápida/Qick-action nut. La diferencia consiste de que al estar

bloqueado el husillo la tuerca de reacción rápida/Qick-action nut (18) puede ajustarse sólo manualmente.

! Cuidado! Se prohíbe ajustar la tuerca de reacción rápida/Qick-action nut sin el disco. Peligro de deteriorarse el mecanismo!

Nota: Al estar equipada la máquina con el Autobalancer (8), el ajuste de muela abrasiva y/o de corte se realiza directamente en el Autobalancer sin usarse la brida inferior (13) del mismo modo como en los casos ya descritos.

Puesta en servicio

Comprobar los datos en la chapa de identidad con el voltaje actual de alimentación. Las herramientas designadas para el voltaje 230V~ pueden conectarse sólo a 220/240V~. Comprobar la concordancia de modelos de la clavija y enchufe.

Conexión y/o desconexión

Empujar la palanca de desbloqueo del contactor (2) hacia adelante. De tal modo desasegurará el contactor (1). Simultáneamente hay que empujar perfectamente el contactor (1) y la máquina se pondrá en marcha. Al aflojar el contactor la máquina se parará y el contacto será bloqueado.

Servicio permanente

Empujar la palanca de desbloqueo del contactor (2) hacia adelante. De tal modo desasegurará el contactor (1). Al mismo tiempo hay que apretar el contactor (1) empujando la palanca de desbloqueo del contactor (2) hacia adelante. Por el empuje repetido y/o aflojamiento de la palanca del contactor (1) se interrumpirá el servicio permanente.

Regulación electrónica

Mejora la productividad, la vida útil de la rectificadora, la comodidad durante el trabajo, la calidad y la seguridad. Ofrece las siguientes funciones:

Protección contra encendido reiterado

Si durante la utilización se interrumpe la alimentación (extracción de las clavijas de la fuente variable, apagado de los plomos, etc.), el botón permanece retenido en la posición de encendido, tras la reanudación de la alimentación la herramienta no se encenderá automáticamente. Primero deberá apagarla y después encenderla de nuevo, para que la rectificadora funcione.

Impulso paulatino

La regulación electrónica garantiza, tras encender la rectificadora, el impulso continuo a las revoluciones de trabajo sin un impulso innecesario. De este modo se reduce el gasto de la transmisión y se aumenta la vida útil de la rectificadora.

Protección durante el bloqueo de los discos

Cuando corte con los discos de corte, pueden llegar a bloquearse. Para evitar los riesgos de daños o que se sobrecaliente la máquina, el sistema electrónico reacciona con una detención súbita del motor. El motor parado deja de girar y produce un sonido sordo. Para poner de nuevo la máquina en funcionamiento, apáguela y vuélvala a encender.

Discos rectificadores y de corte

Compruebe en la etiqueta de los discos la velocidad perimétrica permitida o las revoluciones permitidas.

Cuando en el disco se indiquen las revoluciones permitidas, éstas no pueden ser inferiores a las revoluciones de la rectificadora en vacío.

Se pueden utilizar discos con una velocidad perimétrica permitida de 80 m.s^{-1} y superior.

Realice una prueba dejando que los nuevos discos de corte rueden durante alrededor de 1 minuto en vacío.

Si los discos vibran o no están equilibrados, no los utilice y deséchelos.

Proteja los discos contra choques, golpes y lubricantes.

Si los discos rectificadores y de corte están gastados hasta las dimensiones indicadas en la cubierta de protección (ver el símbolo de la flecha), le recomendamos que los sustituya. De este modo, conseguirá unafilado, corte u otra acción óptimas (debido a la velocidad perimétrica de los discos rectificadores o de corte).

Mantenimiento

En ningún caso los orificios de ventilación (3) de la protección del motor podrán atascarse.

El cambio del cable puede efectuarse sólo en un taller electrónico profesional con la licencia.

Después finalizado 200 horas aproximadamente del servicio hay que efectuar:

Control de la longitud de cepillos. Los cepillos más cortos que 5 mm deberán cambiarse por nuevos.

La máquina se desconectará automáticamente al estar los cepillos gastados. Para el mantenimiento hay que mandar la máquina a la asistencia técnica correspondiente.

Recambio de grasa de lubrificación en la caja de cambios y/o en los cojinetes

Para guardar la clase de protección es indispensable de someter a control la máquina desde el punto de vista de su seguridad

Dichos labores deben efectuarse en un taller electrónico profesional provisto con la autorización.

Almacenamiento

Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefacción, donde la temperatura no descienda por debajo de -5°C.

Los aparatos sin embalar únicamente se pueden conservar en almacenes secos, donde la temperatura no baje de los +5°C y donde estén protegidos de cambios bruscos de temperatura.

Reciclaje

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse continuamente para que no dañen el medio ambiente.

Único para países de la UE:

¡No deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos!

Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición en las leyes nacionales, las herramientas eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.

Garantía

Nuestras herramientas disponen de una garantía para los defectos de los materiales o de la fabricación, de conformidad con las normas establecidas en el país pertinente, con una duración mínima de 12 meses. En los Estados de la Unión Europea, la garantía tendrá una duración de 24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con la factura o el recibo).

No estarán cubiertos por la garantía los daños derivados del desgaste natural, sobrecarga, una manipulación inadecuada, por ejemplo los daños causados por el usuario o por una utilización contraria a las instrucciones, o los daños conocidos en el momento de la compra.

Las reclamaciones únicamente se aceptarán si el aparato no está desmontado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado de NAREX. Guarde bien el manual de operación, las instrucciones de seguridad, la lista de piezas de repuesto y el justificante de compra. En caso contrario, se aplicarán siempre las condiciones de garantía actuales.

Información sobre el nivel de ruido y vibraciones

Los valores fueron medidos de conformidad con la Norma Estatal Checa EN 60745.

Nivel de presión acústica $L_{WA} = 91 \text{ dB (A)}$.

Nivel de potencia acústica $L_{WA} = 102 \text{ dB (A)}$.

Imprecisión de medición $K = 3 \text{ dB (A)}$.

¡Utilice protectores auditivos!

El valor de vibraciones calculado, que influye en las manos y brazos:

$4,5 \text{ m.s}^{-2}$ - EBU 23-24 C

$3,1 \text{ m.s}^{-2}$ - EBU 23-26 CA.

Imprecisión de medición $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Declaración de conformidad

Declaramos que este equipo cumple con los requerimientos de las siguientes normas y directivas.

Seguridad:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Directiva 98/37/ES (hasta el 28-12-2009); 2006/42/EC (desde el 29-12-2009)

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Directiva 2004/108/EC

CE 2009

Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa



Antonín Pomeisl

Apoderado

01-12-2009

Sujeto a cambios

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все правила техники безопасности и комплектную Инструкцию. Несоблюдение нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение лиц.

Спрятайте все указания и Инструкцию для возможного повторного прочтения в будущем.

Под выражением «эл. инструмент» подразумеваем во всех нижеприведенных предупреждениях электрическое оборудование, питаемое (через подвижный подводящий кабель) от сети, или оборудование, питаемое от батарей (без подвижной подводящей линии).

1) Безопасность рабочей среды

a) Содержите место работы чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и темные места являются причиной нечастных случаев.

b) Не пользуйтесь эл. оборудованием во взрывоопасной среде, где имеются горючие жидкости, газы или пыль, в эл. оборудовании образуются искры, которые могут зажечь пыль или испарения.

b) Применяя эл. оборудование, предотвратите доступ детей и посторонних лиц. Если вас будут беспокоить, то вы можете потерять контроль над выполнением операций.

2) Эл. безопасность

a) Вилка подвижного подводящего кабеля должна соответствовать сетевой розетке. Вилку никогда никаким способом не модифицируйте. с оборудованием, оснащенным защитным соединением с землей, никогда не пользуйтесь никакими приставками. Подлинные вилки и соответствующие розетки ограничивают опасность поражения эл. током.

b) Избегайте контакта тела с заземленными предметами, как напр. трубопровод, радиаторы центрального отопления, плиты и холодильники. Опасность поражения эл. током выше, когда ваша тело соединено с землей.

b) Не подвергайте эл. оборудование воздействию дождя, или влажности. Если в эл. оборудование проникнет вода,растет опасность поражения эл. током.

b) Не применяйте подвижной подводящий кабель для любых других целей. Никогда не тащите оборудование за подводящий кабель и не выдергивайте насильно вилку из розетки. Защищайте подводящий кабель от жара, жира, острых кромок и подвижных компонентов. Поврежденные или скрученные кабели повышают опасность поражения эл. током.

b) Если эл. оборудование применяется на открытой площадке, пользуйтесь удлинительной подводящей линией, годной для применения наружу. Применение удлинительной подводящей линии, годной для применения вне здания, ограничивает опасность поражения эл. током.

b) Если эл. оборудование применяется во влажной среде, пользуйтесь системой питания, защищенной предохранительным выключателем (RCD). Применение RCD ограничивает опасность поражения эл. током.

3) Безопасность лиц

a) Пользуйтесь эл. оборудованием, уделяйте внимание как раз выполняемой операции, сосредоточитесь и раздумывайте трезво. Не работайте с эл. оборудованием, если вы устали или под воздействием опьяняющих средств, спиртных напитков или лекарств. Момент рассеянности при применении эл. оборудования может повлечь за собой серьезное ранение лиц.

b) Пользуйтесь защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами защиты глаз. Защитные средства, как напр. ресничный, защитная противосколзывающая обувь, твердое покрытие головы или защита слуха, применяемые в согласии с условиями труда, ограничивают опасность ранения лиц.

b) Избегайте неумышленного пуска. Убедитесь, что при соединении вилки с розеткой или при установке батарей или транспортировке оборудования выключатель действительно выключен. Транспортировка оборудования с пальцем на выключателе или ввод вилки оборудования в розетку сети питания с включенным выключателем может стать причиной несчастных случаев.

b) До включения оборудования устраним все наладочные инструменты или ключи. Наладочный инструмент или ключ, который останется прикрепленным к вращающейся части эл. оборудования, может быть причиной ранения лиц.

d) Работайте лишь там, где надежно достаете. Всегда соблюдайте стабильную позицию и балансировку. Таким способом будете лучше управлять эл. оборудованием в непредвиденных ситуациях.

e) Одевайтесь подходящим способом. Не пользуйтесь свободной одеждой или украшениями. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки были достаточно далеко от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

ж) Если имеются средства для присоединения оборудования к системе отсасывания и сбора пыли, такие средства должны быть надежно присоединены и должны правильно применяться. Применение таких систем может ограничить опасность, вызванную образующейся пылью.

4) Применение эл. оборудования и забота о нем

a) Не перегружайте эл. оборудование. Применяйте правильное оборудование, годное для выполняемой операции. Правильное эл. оборудование будет выполнять работы, для которых было сконструировано и предназначено, лучше и более надежно.

b) Не применяйте эл. оборудование, которое нельзя включить и выключить от выключателя. Любое эл. оборудование, которым нельзя управлять от выключателя, является опасным и должно быть отремонтировано.

b) До начала любой наладки, настройки, замены принадлежностей или хранения неприменимого эл. оборудования отсоедините эл. оборудование путем отсоединения вилки от сетевой розетки или отсоединением батарей. Эти профилактические правила техники безопасности ограничивают опасность случайного пуска эл. оборудования.

b) Неприменимое эл. оборудование храните вне досягаемости детей и не разрешите лицам, не ознакомленным с эл. оборудованием или с настоящими Правилами, пользоваться эл. оборудованием. Эл. оборудование - опасный прибор в руках неопытных пользователей.

b) Выполняйте техобслуживание эл. оборудования. Проводите настройку движущихся частей и их подвижность, обратите внимание на трещины, поломанные части и любые другие факты, которые могли бы поставить нормальное функционирование эл. оборудования под угрозу. Если оборудование повреждено, обеспечите его ремонт до последующего его применения. Много несчастных случаев вызвано недостаточным техобслуживанием эл. оборудования.

e) Режущие инструменты соблюдайте чистыми и острыми. Правильный уход и правильная заточка режущих инструментов по всей вероятности не повлечет за собой зацепление за материал или блокировку, и работа с ними будет легче проверяться. Эл. оборудование, принадлежности, рабочие инструменты, и т.д., применяйте в согласии с настоящими Правилами и способом, предписанным для конкретного эл. оборудования с учетом конкретных рабочих условий и вида выполняемых операций. Применение эл. оборудования для выполнения других непредусмотренных операций может повлечь за собой опасные ситуации.

5) Сервис / Техобслуживание

a) Ремонты вашего эл. оборудования возложите на квалифицированное лицо, которое будет пользоваться подлинными запасными частями. Таким способом будет обеспечен тот же самый уровень безопасности эл. оборудования, что и до выполнения ремонта.

Специальные указания по технике безопасности

Правила техники безопасности, совместные для рабочих операций шлифования, плоского шлифования, шлифования проволочной щеткой или для абразивной резки:

- a) Это электромеханическое оборудование предназначено для применения в качестве шлифовального станка, плоскошлифовального станка, шлифовального станка с проволочной щеткой или в качестве режущего инструмента. Прочтите все предупредительные инструкции, указания, рисунки и спецификации для конкретного электромеханического оборудования. Несоблюдение всех нижеприведенных указаний может повлечь за собой поражение эл. током, пожар и/или серьезное ранение.
- b) Не рекомендуется выполнять с этим оборудованием такие операции, как полировка. Выполнение операций, для которых это оборудование не предназначено, может образовать риск и вызвать ранение лица.
- b) Не пользуйтесь принадлежностями, которые не были определено проектированы и не рекомендуются производителем оборудования. Сам факт, что принадлежности можно подключить к вашему эл. оборудованию, не гарантирует его надежную эксплуатацию.
- c) Номинальные обороты принадлежностей должны по крайней мере равняться макс. оборотам, указанным на эл. оборудовании. Принадлежности, работающие при завышенных оборотах, чем его номинальные обороты, может разломиться и уничтожиться полностью.
- d) Наружный диаметр и толщина ваших принадлежностей должны лежать в пределах номинального диапазона для вашего электромеханического оборудования. Принадлежности неправильного размера нельзя достаточно защищать или управлять ими.
- e) Крепежные размеры дисков, фланцев, опорных плит или всех других принадлежностей должны быть годными для крепления к шпинделю эл. оборудования. Принадлежности с крепежными отверстиями, не соответствующими монтажным размерам электромеханического оборудования, будут несбалансированными, могут вызвать чрезмерные вибрации и потерю контроля.
- j) Не применять поврежденные принадлежности. До каждого применения проверьте принадлежности: на шлифовальных дисках - трещины или отломанные куски, у опорных плит - трещины, разрывы или чрезмерный износ, на проволочных щетках - освобожденные или попнувшие проволоки. Если принадлежности или оборудование упало, проверьте повреждение и установите неповрежденные принадлежности. После проверки и установки принадлежностей вы и другие лица должны стоять вне плоскости вращающихся принадлежностей; дайте оборудование поработать на макс. оборотах на холостом ходу на протяжении одной минуты, в течение этого опытного периода поврежденные принадлежности как правило разломятся или распадутся.
- 3) Пользуйтесь личными защитными средствами. В зависимости от области применения пользуйтесь щитком лица, защитными очками или предохранительными очками, в достаточно объеме пользуйтесь маской, защищающей вас от пыли, средствами защиты слуха, перчатками и фартуком, способным уловить небольшие куски обрабатываемого изделия или абразива. Защита глаз должна быть способна задерживать отлетающие осколки, образующиеся в течение различных операций. Маска или респиратор должны быть способны отфильтровать частицы, образующиеся в течение вашей деятельности. Длительное подвержение шуму высокого уровня может повлечь за собой потерю слуха.
- u) Посторонние лица должны стоять на опасном расстоянии от рабочей зоны. Каждый, кто войдет в рабочую зону, должен пользоваться личными защитными средствами. Осколки обрабатываемого изделия или поврежденные принадлежности могут отлетать и вызвать ранение даже вне собственно рабочей зоны.
- v) В течение работы, когда режущий инструмент мог бы коснуться скрытой линии или собственно подвижного подводящего кабеля, держите эл. оборудование лишь на местах изолированной поверхности рукожатия. Режущий инструмент, который коснется «проводящего» кабеля может вызвать, что доступные металлические части оборудования станут токоведущими, что повлечет за собой поражение пользователя эл. током.
- k) Разместите подвижной подводящий кабель вне досягаемости вращающегося инструмента. При утрате контроля подвижной кабель может быть перерезан или перешивован и ваша рука может быть втащена во вращающийся инструмент.
- l) Никогда не кладите электромеханическое оборудование на пол/стол, пока не будет инструмент полностью остановлен. Вращающийся инструмент может зацепиться за поверхность и выдернуть оборудование из-под вашего контроля.
- m) Ни когда не включайте электромеханическое оборудование в течение транспортировки на вашей стороне. Случайное прикосновение к вращающемуся инструменту может захватить вашу одежду и притянуть инструмент к вашему телу.
- n) Регулярно чистите вентиляционные отверстия оборудования. Вентилятор двигателя засасывает пыль вовнутрь шкафа и чрезмерное накопление металлической пыли может вызвать эл. опасность.
- o) Не работайте с электромеханическим оборудованием вблизи горючих материалов. Эти материалы могли бы воспламениться от искр.
- p) Не пользуйтесь принадлежностями, нуждающимися в охлаждении жидкостью. Применение воды или других охлаждающих жидкостей может повлечь за собой поражение или смерть эл. током.

Обратные удары и с этим связанные предупреждения

Обратный удар – это внезапная реакция на зажатие или защемление вращающегося диска, опорной плиты, щетки или другого инструмента. Зажатие или защемление вращающегося инструмента вызовет внезапный останов вращающегося инструмента, который повлечет за собой, что неконтролируемый инструмент движется по направлению, противоположному вращению инструмента в точке защемления.

Напр.: если будет шлифовальный круг зажат или защемлен в обрабатываемом изделии, кромка диска, вводимая в точку зажатия, может проникнуть в поверхность материала и вызвать, что диск будет выдавлен вверх или отброшен. в зависимости от направления вращения диска в точке защемления диск может либо выскочить в направлении к пользователю или от него. Шлифовальные диски могут в этих случаях тоже лопнуть. Обратный удар является результатом неправильного применения электромеханического оборудования и/или неправильных рабочих процессов или условий и его можно предотвратить правильным соблюдением нижеизложенных мер безопасности.

- a) Оборудование держите жестко и сохраняйте правильное положение вашего тела так, чтобы вы способны были преодолеть усилия обратного удара. Всегда пользуйтесь вспомогательной рукояткой (если оборудование это оснащено) для достижения макс. контроля над обратным ударом или реактивным круговым моментом при вводе оборудования в эксплуатацию. Пользователь способен контролировать реактивные крутящие моменты и усилия обратного удара, если соблюдает правильные меры безопасности.
- b) Никогда не касайтесь рукой вращающегося инструмента. Инструмент может вашу руку отбросить из-за обратного удара.
- b) Не стойте в пространстве, где может быть инструмент выброшен из-за обратного удара. Обратный удар выбросит инструмент в направлении, противоположном движению диска в точке защемления.
- c) Уделите особое внимание обработке углов, острых кромок, и т.д. Предотвратите скакки и защемление инструмента. Углы, острые кромки или скакки склонны к защемлению вращающегося инструмента и к потере контроля или к обратному удару.
- d) Не присоединяйте к оборудованию пильный резинкий инструмент или пильный диск с зубьями. Эти диски часто вызывают обратный удар утрату контроля над оборудованием.

Предупреждения, предназначенные конкретно для операция шлифования и абразивной резки:

- a) Применяйте лишь типы дисков, рекомендуемые производителем и защитный кожух, предназначенный для подборанного диска . Диски, для которых не было электромеханическое оборудование конструировано, не могут быть защищены надлежащим способом и поэтому являются опасными.
- b) Защитный кожух должен быть надежно прикреплен к электромеханическому оборудованию и установлен в правильное положение для макс. безопасности, чтобы была открыта лишь минимальная часть диска в сторону пользователя. Защитный кожух помогает защищать пользователя от осколов диска и от случайного прикосновения диска.

По-русски

- b) Диски должны применяться лишь для рекомендуемых областей. Напр. не выполняйте шлифование боковой стороны разрезного диска. Абразивные разрезные диски предназначены для контурного резания, боковые силы, действующие на эти диски, могли бы их разломать.
- c) Всегда пользуйтесь неповрежденными фланцами дисков правильного размера и формы для вами подобранных дисков. Правильные фланцы диска поддерживают диски и тем самым ограничивают риск, что диск лопнет. Фланцы для резки могут отличаться от фланцев для шлифования.
- d) Не пользуйтесь изношенными дисками первоначально больших размеров для большего электромеханического оборудования. Диски, предназначенные для большого электромеханического оборудования, не годны для более высоких оборотов небольшого оборудования и могут лопнуть.

Дополнительные предупреждения, предназначенные для рабочих операций абразивной резки:

- a) Не давите на разрезной диск и не прилагайте чрезмерное давление. Не пытайтесь добиться чрезмерной глубины разреза. Перегрузка диска повышает нагрузку и склонность к скручиванию или защемлению диска в точке разреза и возможность обратного удара или разрыва диска.
- b) Не стойте своим телом в прямой с врачающимся диском и за ним. в момент, когда диск в рабочей точке движется от вашего тела, возможный обратный удар может выбросить проскальзывающий диск и электромеханическое оборудование прямо на вас.
- c) Если диск защемится или резка по любым причинам прекращена, выключите электромеханическое оборудование и держите его, пока диск не будет полностью остановлен. Никогда не пытайтесь вынуть разрезной диск из зоны разреза, когда диск движется, так как мог бы произойти обратный удар. Проверьте ситуацию и приведите в порядок, чтобы возможно было исключить защемление диска.
- d) Не продолжайте резать обрабатываемое изделие. Дайте диску добиться полных оборотов и осторожно начните повторно резать. Если включите оборудование с диском в точке

разреза, диск может защемиться, может быть выдавлен вверх или может произойти обратный удар.

- e) Подоприте панели и другие большие обрабатываемые изделия, чтобы ограничить опасность защемления диска и обратного удара. Большие обрабатываемые изделия склонны прогибаться от собственного веса. Опоры должны быть размещены под обрабатываемым изделием вблизи прямой разреза и вблизи кромок обрабатываемого изделия по обеим сторонам диска.

- f) Уделите большое внимание выполнению «разреза в полость» в существующие стены или другие гладкие пространства. Проникающий диск может разрезать газопровод, водопровод, эл. линии или предметы, которые могут вызвать обратный удар.

Предупреждения, предназначенные конкретно для операций плоского шлифования:

- a) Не применяйте чрезмерно большую шлифовальную шкурку для шлифовального диска. Выбирайте шлифовальную шкурку, соблюдайте рекомендации производителя. Большая шлифовальная шкурка, выходящая за рамки шлифовальной плиты, вызывает риск разрыва и может повлечь за собой защемление, разрыв диска и обратный удар.

Предупреждения, предназначенные конкретно для операций шлифования с проволочной щеткой:

- a) Обратите внимание на то, что даже в течение нормальной работы проволоки выбрасываются из щетки. Не перегружайте проволоки чрезмерной нагрузкой щетки. Проволока может легко проникнуть через одежду или кожу.
- b) Если для шлифования проволочной щеткой рекомендуется применение защитного кожуха, убедитесь, что проволочный диск или щетка не находится в контакте с защитным кожухом. Проволочный диск или щетка может в течение работы под воздействием нагрузки и центробежных сил увеличивать свой диаметр.

Технические данные

Угловой шлифовальный станок

Модель	EBS 23-24 С	EBS 23-26 СА
Напряжение питания	230 – 240 В	230 – 240 В
Частота	50 – 60 Гц	50 – 60 Гц
Потребляемая (входная) мощность	2 400 Вт	2 600 Вт
Скорость без нагрузки	6 500 мин ⁻¹	6 500 мин ⁻¹
Шлифовальный/разрезной диск Ø макс.	230 мм	230 мм
Окружная скорость	80 м.с ⁻¹	80 м.с ⁻¹
Резьба крепежного шпинделя	M 14	M 14
Ограничение начального тока	✓	✓
Автобалансир	✗	✓
Регулируемая главная рукоятка	✓	✓
Масса без инструмента	6,1 кг	6,3 кг
Класс защиты	II / II	II / II

Описание станка

- 1Выключатель
 2Разблокировочная ручка выключателя
 3Вентиляционные отверстия
 4Блокировочная цапфа шпинделя
 5Коробка передач
 6Крепежная шейка
 7Шпиндель
 8Автобалансир
 9aЗащитный кожух для шлифования
 9bЗащитный кожух для резания
 10.....Направляющий буртик
 11.....Крепежная ручка
 12.....Стяжной болт
 13.....Фланец нижний
 14.....Шлифовальный диск
 15.....Разрезной диск
 16.....Зажимная гайка
 17.....Ключ
 18.....Быстроажимная гайка
 19.....Буртик зажимной гайки
 20.....Дополнительная рукоятка
 21.....Регулируемая главная рукоятка
 22.....Кнопка-предохранитель (разблокировки)

Не все изображенные или описанные принадлежности входят в обязательном порядке в комплект поставки.

Двойная изоляция

В целях максимальной безопасности пользователя наши аппараты сконструированы в соответствии с действующими европейскими стандартами (нормами EN). Устройства с двойной изоляцией обозначены международным символом двойного квадрата. Такие устройства не должны быть заземлены, и для их подключения достаточно двухжильного кабеля. Защищают аппаратов от помех выполнена согласно EN 55014.

Использование

Машинка предназначена для резки, черновой обработки и крацевания металлических и каменных материалов без использования воды. Для резки камня служит ходовая каретка.

За применение не по назначению несет ответственность сам пользователь.

Защитные элементы и их монтаж

Шлифовальный станок разрешено применять лишь с установленным защитным кожухом!

Внимание! До начала любого обращения с принадлежностями станка нужно всегда сперва отсоединить подводящий кабель от розетки источника тока.

Защитный кожух

Внимание! Составной частью стандартной оснастки углового шлифовального станка является защитный кожух, предназначенный исключительно для работы со шлифовальными дисками. Если хотим резать, угловой шлифовальный станок придется оснастить защитным кожухом для работы с разрезными дисками, который можно приобрести в магазинах, № заказа 00 763 304 для Ø 230 мм. Если не установите этот кожух для резания, то вы подвергаете себя повышенному риску травмы и в таком случае фирма «Narex» не

будет отвечать за возможное повреждение здоровья пользователя или другого лица, раненного как последствие нарушения правил техники безопасности.

Ослабите крепежную ручку (11). Наденьте защитный кожух (9a; 9b) на крепежную шейку (6). Направляющий буртик (10) нужно ввести в паз на крепежной шейке. Установите защитный кожух (9a; 9b) в требуемое рабочее положение и прочно зафиксируйте патрон крепежной ручкой (11). По причинам безопасности нужно подтянуть стяжной болт (12) моментом 3+0,5 Н·м.

Дополнительная рукоятка

При помощи специальной конструкции „VIBRASTOR“ вибрации ограничиваются дополнительной рукояткой (20). Дополнительную рукоятку можно навинтить с левой или с правой стороны коробки передач (5).

Автобалансир (самобалансируемый узел) – EBS 23-26 СА

Автобалансир (8) запрессован в шпиндель станка прямо на заводе производителя и остальные шлифовальные станки нельзя им дополнительно оснащать. По своей конструкции ограничивает вибрации, возникающие из-за дисбаланса дисков и таким способом эффективно защищает обслуживающее лицо от их вредных воздействий.

Примечание: Автобалансир (8) выступает взамен нижнего фланца (13).

Регулируемая главная рукоятка

Путем вращения главной рукоятки (21), конструкция которой дает возможность поворачивать главную рукоятку в продольной оси в три положения (0° – начальная позиция; +90° и -90°), обслуживающее лицо может занять самое удобное для работы положение, при котором имеет постоянный контроль над элементами управления станком.

Для настройки главной рукоятки (21) в требуемое положение нужно нажать на кнопку-предохранитель (22) и потом можно рукоятку повернуть в продольной оси станка в одно из трех предлагаемых положений. После автоматического щелчка кнопки-предохранителя рукоятка зафиксирована в данном положении.

Крепление шлифовального или разрезного диска

Внимание! До начала любого обращения с принадлежностями станка нужно всегда сперва отсоединить подводящий кабель от розетки источника тока.

Монтаж со стандартной зажимной гайкой

Вычистите нижний фланец (13) и зажимную гайку (16) так же, как и зажимные поверхности шлифовального или разрезного диска. Наденьте нижний фланец (13) (ступлом наружу) на шпиндель (7). Установите шлифовальный (14) или же разрезной диск (15). Буртик нижнего фланца (16) должен быть точно введен в отверстия шлифовального диска (14) или разрезного диска (15). Наденьте зажимную гайку (16) на шпиндель (7) так, чтобы при креплении шлифовального диска (14) был буртик зажимной гайки (19) направлен в сторону диска, и при креплении разрезного диска (15) был буртик зажимной гайки (19) направлен в сторону от диска!

Нажмите на блокировочную цапфу шпинделя (4).

Внимание! Блокировочной цапфой пользуйтесь лишь в нерабочем состоянии шпинделя (станок отсоединен от сети питания).

Вращайте диском/шпинделем, пока блокировочная цапфа (4) не заскочит. Надежно подтяните зажимную гайку (16) ключом (17). Еще до включения станка проверьте, что диск свободно не вращается.

По-русски

Монтаж с быстрозажимной гайкой

Эта гайка может подтягиваться или освобождаться лишь рукой (не пользуясь никаким крепежным инструментом!). Монтаж шлифовального или разрезного диска выполните тем же способом, что и в исполнении станка без быстрозажимной гайки с той лишь разницей, что после блокировки шпинделя быстрозажимную гайку (18) можно подтягивать лишь рукой.

Внимание! *Быстрозажимную гайку не подтягивайте без диска, чтобы предотвратить повреждение ее механизма!*

Внимание: Если станок оснащен Автобалансиром (8), шлифовальный или разрезной диск крепится прямо на Автобалансир без нижнего фланца (13) тем же способом, что и в вышеописанных случаях.

Ввод в эксплуатацию

Проверьте, что данные на заводской щитке соответствуют истинному напряжению источника тока. Инструмент, предназначенный для 230 В~ можно подключить к 220/240 В~. Проверьте, соответствует ли тип штепселя типу розетки.

Включение – выключение

Переключите ручку (2) вперед - выключатель (1) будет разблокирован. Одновременно нажмите на выключатель (1) и станок будет введен в эксплуатацию. При отпускании выключателя станок остановится и выключатель будет снова сблокирован.

Постоянная работа

Переключите ручку (2) вперед - выключатель (1) будет разблокирован (1). Одновременно нажмите на выключатель (1) и переместите ручку (2) вперед до упора.

Путем повторного нажатия и освобождения ручки выключателя (1) постоянный ход будет отменен.

Регулирующая электроника

Она повышает продуктивность, срок службы шлифовальной машины, комфорт, качество и безопасность работы. Обеспечивает следующие функции:

Защита против повторного включения

Если при работе произойдет прекращение подачи питания (вытагивание вилки подвижного ввода, выпадение защитного выключателя и т.п.), а включатель останется зафиксированным во включенном положении, после восстановления питания не происходит самопроизвольного запуска машины. Для запуска шлифовальной машины включатель необходимо сначала выключить, а потом снова включить.

Плавный запуск

После включения шлифовальной машины регулирующая электроника обеспечивает плавный запуск до рабочих оборотов без излишних толчков. Благодаря этому уменьшается изнашивание передач и удлиняется срок службы шлифовальной машины.

Защита при блокировании диска

При резе режущим диском может произойти его блокирование в разрезе. Во избежание травмирования персонала или перегорания машины электроника реагирует на резкое возрастание нагрузки выключением двигателя. Остановившийся двигатель не вращается и издает тихое гудение. Для повторного ввода в эксплуатацию выключите машину и снова включите.

Шлифовальные и режущие диски

Проверьте, указана ли на этикетке диска допустимая окружная скорость или допустимые обороты.

Если на диске допустимые обороты указаны, они не должны быть ниже оборотов шлифовальной машины на холостом ходу.

Можно использовать диски с допустимой окружной скоростью 80 м·с⁻¹ и выше.

Для испытания оставьте работать новые режущие диски примерно 1 минуту на холостом ходу.

Несбалансированные и вибрирующие диски не используйте и исключите из эксплуатации.

Предохраняйте диски от столкновений, ударов и воздействия смазочно-жира.

Если шлифовальные режущие диски изношены до размера, указанного на защитном кожухе (см. символ стрелки), рекомендуется заменить их новыми. Благодаря этому сохраняется оптимальная шлифовальная или режущая мощность станка (окружная скорость шлифовальных и режущих дисков).

Уход (техобслуживание)

Вентиляционные отверстия (3) кожуха двигателя не должны быть перекрыты.

Замену кабеля нужно возложить на специализированную электротехническую мастерскую с лицензией для выполнения этих работ.

После 200 рабочих часов нужно выполнить следующие операции и работы:

Проверка длины щеток. Щетки короче 5 мм следует заменить новыми.

Если щетки изношены, станок автоматически выключится. Станок нужно сдать на ремонт в сервис-центр.

Замена смазки в коробке передач и в подшипниках.

Для сохранения класса защиты станок нужно проверять сточки зрения безопасности.

Эти работы должны быть выполнены специализированной электротехнической мастерской с лицензией для выполнения этих работ.

Складирование

Упакованный аппарат можно хранить на сухом неотапливаемом складе, где температура не опускается ниже -5°C.

Неупакованный аппарат храните только на сухом складе, где температура не опускается ниже +5°C и исключены резкие перепады температуры.

Утилизация

Электроинструменты, оснащение и упаковка должны подвергаться повторному использованию, не наносящему ущерба окружающей среде.

Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальные отходы!

В соответствии с европейской директивой 2002/96/ES об отслужившем электрическом и электронном оборудовании и её отражением в национальных законах непригодные для использования демонтированные электроинструменты должны быть собраны для переработки, не наносящей ущерба окружающей среде.

Гарантия

Представляем гарантию на качество материалов и отсутствие производственных дефектов наших аппаратов в соответствии с положениями законов данной страны, но не менее 12 месяцев. в странах Европейского Союза срок гарантии составляет 24 месяца при использовании исключительно в частных целях (подтверждено фактурой или накладной).

На повреждения, связанные с естественным изнашиванием, повышенной нагрузкой, неправильным обращением, происшедшие по вине пользователя либо в результате нарушения правил эксплуатации, а также повреждения, известные при покупке, гарантия не распространяется.

Рекламации могут быть признаны только в том случае, если аппарат в неизданном состоянии прислан поставщику или авторизованному сервисному центру NAREX. Тщательно храните руководство по эксплуатации, инструкцию по безопасности, перечень запасных частей и документов о покупке. В остальных случаях всегда действуют актуальные гарантийные условия производителя.

Информация об уровне шума и вибрациях

Значения измерялись в согласии с EN 60745.

Уровень акустического давления L_{PA} = 91 дБ (A).

Уровень акустической мощности L_{WA} = 102 дБ (A).

Неточность измерений К = 3 дБ (A).

Пользуйтесь средствами защиты слуха!

Взвешенное значение вибраций, действующее на руки равно:

4,5 м.с.² - EBU 23-24 С

3,1 м.с.² - EBU 23-26 СА.

Неточность измерений К = 1,5 м.с.².

Сертификат соответствия

Заявляем, что этот станок удовлетворяет требованиям нижеприведенных стандартов и директив.

Безопасность:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Директива 98/37/EC (до 28. 12. 2009); 2006/42/EC (с 29. 12. 2009)

Электромагнитная совместимость:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Директива 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Антонин Помейсл (Antonín Pomeisl)

Поверенный в делах компании

01. 12. 2009г.

Изменения оговорены

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



UWAGA! Przeczytajcie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Nie dotymanie wszelkich następujących instrukcji może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, do powstania pożaru i/lub do poważnego obrażenia osób.

Zachowajcie wszelkie instrukcję do przyszłego użycia.

La denominación «herramienta eléctrica», utilizada en las presentes IP, por la expresión „narzędzia elektryczne” en todas las demás instrucciones de seguridad y de funcionamiento que se comprenden como herramientas eléctricas de uso doméstico (conectadas a través del cable de alimentación) o como herramientas eléctricas de uso profesional (conectadas a través del cable de alimentación).

1) Bezpieczeństwo środowiska pracy

- a) Utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone.

Balagan i ciemne miejsca na stanowisku pracy są przyczynami wypadków.

- b) Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu, gdzie znajdują się cięce palne, gazy lub proch. W narzędziach elektrycznych powstająiski, które mogą zapalić się podczas użycia.

- c) Podczas używania narzędzi elektrycznych ograniczyć dostęp dzieci i pozostałych osób. Jeżeli ktoś wasm przeszkodzi, możecie stracić kontrolę nad przeprowadzaną czynnością.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczka ruchomego przewodu narzędzi elektrycznych musi odpowiadać gniazdku sieciowemu. Nigdy w jakikolwiek sposób nie zmieniać wtyczki. Do narzędzi, które mają uziemienie ochronne, niemniej nie używajcie żadnych adapterów gniazdk. Wtyczki, które nie są zgodnie zmiennymi oraz odpowiadającymi gniazdku ograniczą niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- b) Strzeżcie się dotyku ciała z uziemionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejniki ogrzewania centralnego, kuchenki i lodówki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli wasze ciało jest połączone z ziemią.

- c) Nie narażać narzędzi elektryczne na deszcz, wilgotność lub mroźno. Jeżeli do narzędzia elektrycznego przedostanie się woda, zwiększa się niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- d) Nie używać ruchomego przewodu do innych celów. Nigdy nie nosić i nie ciągnąć narzędzi elektrycznych za przewód ani nie wyciągać wtyczki z gniazdką przez ciągnięcie za przewód. Chronić przewód przed ciepliem, zatłuszczeniem, ostrymi krawędziami i z ruchomymi częściami. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- e) Jeżeli narzędzia elektryczne są używane na dworze, należy użyć przedłużacza przeznaczonego do użycia na zewnątrz. Użycie przedłużacza przeznaczonego na zewnątrz ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- f) Jeżeli narzędzia elektryczne są używane w wilgotnych miejscach, używajcie zasilanie chronione włącznikami różnicoprądowym (RCD). Użycie RCD ogranicza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

3) Bezpieczeństwo osób

- a) Podczas używania narzędzi elektrycznych bądźście uważni, nawiązując się na to, co aktualnie robicie, koncentrujcie się i myślicie trzeźwo. Nie pracujcie z urządzeniami elektrycznymi, jeżeli jesteście zmęczeni lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwilowe niewiąza podczas używania narzędzi elektrycznych może prowadzić do poważnych obrażeń osób.

- b) Używajcie środki ochronne. Zawsze używajcie środków ochrony oczu. Środko ochronne jak np. respirator, obuwie ochronne przeciwspłaszczowe, sztywne nakrycia głowy lub ochrona słuchu, używanie zgodnie z warunkami pracy, obniżają niebezpieczeństwo urazów oczu.

- c) Strzeżcie się nieumyślnego włączenia. Sprawdzajcie czy włącznik podczas wtykania wtyczki do gniazdku i/lub podczas wkład-

dania baterii lub podczas przenoszenia narzędzia jest wyłączone. Przenoszenie narzędzia z palcami na wtyczkę lub wtykanie wtyczki narzędzia z włączonym włącznikiem może być przyczyną wypadków.

- d) Przed załączaniem narzędzia zdjąć wszystkie narzędzia regulacyjne lub klucze. Narzędzie regulacyjne lub klucz, który zostanie zamocowane do obracającej się części narzędzia elektrycznego, może być przyczyną urazu osób.

- e) Pracujcie tylko tam, gdzie bezpiecznie dosiągniecie. Zawsze utrzymujcie stabilną postawę i równowagę. Będziecie w ten sposób lepiej kierowali narzędziem elektrycznym w nieprzewidzianych sytuacjach.

- f) Ubierajcie się stosownie. Nie używajcie luźnych ubrań ani biżuterii. Dbajcie o to, aby wasze włosy, ubranie i rękawice były dostatecznie daleko od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać uchwycone przez poruszające się części.

- g) Jeżeli do dyspozycji są środki do podłączenia urządzenia do odsysania i gromadzenia pyłu, zapewnijcie, aby takie urządzenie było podłączone i stosownie używane. Użycie tych urządzeń może ograniczyć bezpieczeństwo stworzone przez powstający pył.

- 4) Używanie narzędzi elektrycznych i troska o nie

- a) Nie przekształcajcie narzędzi elektrycznych. Używajcie właściwych narzędzi, które są przeznaczone do przeprowadzanej pracy. Właściwe narzędzie elektryczne będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę, do której było skonstruowane.

- b) Nie używajcie narzędzi elektrycznych, które nie można włączyć lub wyłączyć włącznikiem. Jakiekolwiek narzędzie elektryczne, które nie można sterować włącznikiem, jest niebezpieczne i musi być naprawione.

- c) Wyłączajcie narzędzie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdką sieci i/lub poprzez odłączenie baterii przed jakimkolwiek ustawianiem, zmianą akcesoriów lub przed sprzężeniem nieużywanego narzędzia elektrycznego. Te preventywne instrukcje bezpieczeństwa ograniczają niebezpieczeństwo przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego.

- d) Nie używajcie narzędzi elektrycznych przechowujcie poza dostępnem dzieci i nie pozwolcie osobom, które nie były zaznajomione z narzędziem elektrycznym lub z niniejszą instrukcją, by używały narzędzia. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach niedoszłych użytkowników.

- e) Utrzymujcie narzędzi elektryczne. Sprawdzajcie regulację poruszających się części i ich chciwość, koncentrujcie się na pęknięciu, elementy złamane i jakikolwiek pozostałe okoliczności, które mogą zagrozić funkcji narzędzia elektrycznego. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, zapewnijcie jego naprawę przed dalszym użyciem. Dużo wypadków spowodowanych jest przez niewystarczającą utrzymywane narzędzia elektryczne.

- f) Narzędzia do cięcia utrzymujcie ostre i czyste. Właściwie utrzymywane i naostrzone narzędzia do cięcia z mniejszym prawdopodobieństwem zahaczą o materiał lub zablokują się, a pracę z nimi można łatwiej kontrolować.

- g) Narzędzia elektryczne, akcesoria, narzędzia robocze itd. używajcie zgodnie z niniejszą instrukcją w taki sposób, jaki był podany dla konkretnego narzędzia elektrycznego, oraz ze względu na dane warunki pracy i rodzaj przeprowadzanej pracy. Użycie narzędzi elektrycznych do przeprowadzania innych czynności, niż do jakich są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5) Serwis

- a) Naprawy waszych narzędzi elektrycznych powierzyj osobie wykwalifikowanej, która będzie używać identycznych części zamienowych. W taki sposób zostanie zapewniony ten sam poziom bezpieczeństwa narzędzia elektrycznego jak przed naprawą.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa roboczego

Instrukcje bezpieczeństwa wspólnie dla czynności roboczych szlifowania, szlifowania powierzchni płaskich, szlifowania szczotką drucianą lub cięcia ściernego:

- a) Niniejsze narzędzie elektromechaniczne przeznaczone jest do użycia jako szliferka, szliferka płaska, szliferka ze szczotką drucianą lub narzędzi do cięcia. Czytajcie wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje podane dla tego narzędzia elektromechanicznego. Nie przestrzeganie wszystkich wyżej podanych instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i/lub poważnym urazem.

- b) Nie zaleca się przeprowadzać tym narzędziem czynności roboczych jak polerowanie. Przeprowadzanie czynności roboczych, do których nie jest to urządzenie przeznaczone, może stworzyć ryzyko i spowodować uraz osoby.

- c) Nie używajcie akcesoriów, które nie są zdecydowanie zaprojektowane i zalecane przez producenta narzędzia. Sam fakt, że akcesoria można przyłączyć do narzędzia, nie gwarantuje bezpiecznej eksploatacji.

- d) Nominalne obroty akcesoriów muszą równać się co najmniej maksymalnym obrotom podanym na narzędziu. Akcesoria, które pracują przy wyższych obrotach, niż są ich obroty nominalne, mogą się rozlać i rozerwać.

- e) Zewnętrzna średnica i grubość waszych akcesoriów muszą znajdować się w granicach nominalnego zakresu dla waszego narzędzia elektromechanicznego. Akcesoria o niewłaściwej wielkości nie mogą być dostatecznie chronione ani kierowane.

- f) Rozmiary mocujące tarcz, kołnierzy, płytek oporowych lub jakichkolwiek pozostałych akcesoriów muszą być odpowiednie do umocowania na wrzeciono narzędzia. Akcesoria z otworami mocowania, które nie odpowiadają rozmiaram montażowym narzędziem elektromechanicznym, będą niewyważone, mogą nadmiernie wibrować oraz mogą spowodować utratę kontroli.

- g) Nie używajcie uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdźcie akcesoria: dla tarcz do szlifowania odtulpania i pęknięcia, dla płyt oporowych pęknięcia, rozerwania lub nadmiernie zużycie, dla szczotek drucianych poluzowane lub pęknięte druty. Jeżeli akcesoria lub narzędzie upadło, sprawdźcie uszkodzenie

lub zamontujcie nieuszkodzone akcesoria. Po sprawdzeniu i namontowaniu akcesoriów stanie się po sami i stojący wokół w taki sposób, żeby znaleźliście się poza płaszczyznami rotującym akcesoriem i zostawicie włączone przy najwyższych obrotach na przóto przez jedną minutę. Podczas tego czasu próbnego uszkodzone akcesoria zwykle się rozłamią lub rozpadną.

h) Używajcie osobiste środki ochrony. Zależnie od użycia, używajcie maskę ochroniającą twarz, ochronne okulary bezpieczeństwa lub okulary bezpieczeństwa. W odpowiednim zakresie używajcie maskę chroniącą drogi oddechowe, zatyczki do uszu, rękawice i odzież roboczą, zdolną zatrzymać małe odłamki ścierniwa lub obrabianego przedmiotu. Ochrona oczu musi być w stanie zatrzymać odlatujące ulamki powstałe podczas różnych czynności roboczych. Maska chroniąca drogi oddechowe lub respirator muszą być zdolne odfiltrować cząsteczki powstające podczas waszej czynności. Długo trwałe narażenie na fale wysokiej intensywności może spowodować utratę słuchu.

i) Utrzymujcie stojących wokół w bezpiecznej odległości od przestrzeni pracy. Każdy, kto wchodzi do przestrzeni pracy, musi używać środki ochrony osobistej. Odłamki obrabianego materiału lub uszkodzone akcesoria mogą odlecieć i spowodować urazy również poza bezpośrednią przestrzeń pracy.

j) Podczas pracy, kiedy narzędzie do cięcia mogliby dotknąć skrytego przewodu lub własnego ruchomego przewodu, trzymajcie narzędzie tylko w miejscach izolowanej powierzchni. Narzędzie do cięcia po dotknięciu z „żywym” przewodem może spowodować, że dostępne metalowe części narzędzia zostaną „żywymi”, i przeto dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.

k) Umieścijcie ruchomy przewód poza zasięgiem narzędzia rotującego. Jeżeli stracie kontrolę, może dojść do przecięcia lub przeszlifowania ruchomego przewodu, a wasza ręka lub ramię może zostać wciągnięte do rotującego narzędzia.

l) Niemal nie klasz narzędzia elektromechanicznych, dopóki narzędzie kompletnie się nie zatrzyma. Rotujące narzędzie może zahaczyć o powierzchnię i wyszarpać narzędzie z waszej kontroli.

m) Niemal nie włączajcie narzędzi elektromechanicznych podczas przesuwania po waszej stronie. Przypadkowy dotyk z rotującym narzędziem może zaciąć wasze ubranie, przyciągnie narzędzie do waszego ciała.

n) Regularnie czyśćcie otwory wentylacyjne narzędzi. Wentylator silnika wciągają pył do środka skrzyni, a nadmierne nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować niebezpieczeństwo elektryczne.

o) Nie pracujcie z narzędziem elektromechanicznym w pobliżu materiałów łatopalnych. Mogliby dojść do zapalenia się tych materiałów od iskier.

p) Nie używajcie akcesoriów, które wymagają chłodzenia cieczą. Użycie wody lub innych cieczy chłodzących może spowodować uraz lub śmiertelny prądem elektrycznym.

Odbicie wsteczne i odnośne uwagi

Odbicie wsteczne to nagła reakcja na zaciśnięcie lub zacięcie talerza rotującego, płytki oporowej, szczotki lub innego narzędzia. Zaciśnięcie lub zacięcie spowoduje gwałtowne zatrzymanie talerza rotującego, które następnie spowoduje, że niekontrolowane narzędzie porusza się w kierunku odwrotnym do ruchu narzędziu punkcie zablokowania.

Na przykład: jeżeli dojdzie do zaciśnięcia lub zacięcia talerza do szlifowania w obrabianym materiale, krawędź talerza, która wstępuje do punktu zaciśnięcia, może wejść do powierzchni materiału i spowoduje, że talerz zostanie zaciśnięty w góre lub odzrzucony. Talerz może w zależności od kierunku ruchu talerza w punkcie zacięcia albo wypadnąć w kierunku użytkownika albo od niego. Talerze do szlifowania mogą w takich wypadkach również pęknąć.

Odbicie wsteczne to wynik niewłaściwego użycia narzędzia elektromechanicznego i/lub niewłaściwych procesów roboczych lub warunków i można mu zapobiec poprzez dotrzymanie niżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

a) Narzędzie trzymajcie mocno i utrzymujcie właściwą pozycję waszego ciała i ramion w taki sposób, aby byłaś zdolna oprzeć się sile odbicia wstecznego. Zawsze używajcie dodatkowego uchwytu, jeżeli narzędzie go posiada, do maksymalnej kontroli nad odbiciem wstecznym lub reaktywnym momentem obrotowym podczas uruchamiania. Użytkownik może kontrolować reaktywny moment obrotowy i siłę odbicia wstecznego, jeżeli przestrzega właściwe zasady bezpieczeństwa.

b) Niemal nie zbliżajcie ręki do narzędzia rotującego. Narzędzie może odbić się wstecznym odrzucić waszą rękę.

c) Nie stójcie w przestrzeni, gdzie może znaleźć się narzędzie, jeżeli dojdzie do odbicia wstecznego. Odbicie wsteczne odrzuci narzędzie w kierunku odwrotnym do ruchu talerzy w punkcie zacięcia.

d) Poświęćcie specjalną uwagę obróbce rogów, ostrym krawędzi itp. Zapobiegajcie podskakiwaniu i zaciąniu się narzędziem. Rogi, ostre krawędzie lub podskakiwanie mające tendencję zaciąć narzędzie rotującego i spowodować utratę kontroli lub odbicie wsteczne.

e) Nie podłączajcie do narzędzia rzeźbiarską tarczę laniçuchową lub tarczę piłową z zebami. Tarcze te często wywołują odbicie wsteczne i utratę kontroli.

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych szlifowania i cięcia ściernego:

a) Używajcie tylko typy tarcz, które są zalecane przez producenta oraz specyficzną osłonę ochronną skonstruowaną do wybranej tarczy. Tarcze, do których nie zostało skonstruowane narzędzie elektromechaniczne, nie mogą być osłonięte w odpowiedni sposób i są niebezpieczne.

b) Osłona ochronna musi być bezpiecznie przymocowana do narzędzi elektromechanicznego oraz umieszczona we właściwej pozycji dla maksymalnego bezpieczeństwa w taki sposób, aby była odkryta jak najmniejszą część tarczy w kierunku do użytkownika. Osłona ochronna pomaga chronić użytkownika przed odłamkami tarczy i przypadkowym dotknięciem tarcz.

c) Tarcze muszą być używane tylko do zalecanego użycia. Na przykład: nie przeprowadzać szlifowania bocznej strony tarczy do cięcia. Tarcze Ściere do cięcia są przeznaczone do cięcia po obwodzie, siły boczne działające na te tarcze mogłyby je poszerzyć.

d) Zawsze używajcie nieuszkodzone kolinierze tarczy, które mają właściwą wielkość i kształt dla wami wybranej tarczy. Właściwe kolinierze tarczy podpierają tarczę i przeprowadzają możliwość pęknięcia tarczy. Kolinierze do cięcia mogą się różnić od kolinierów do szlifowania.

e) Nie używajcie zużytych tarcz pierwotnie większych rozmiarów w narzędziach elektromechanicznych. Tarcze przeznaczone do większych narzędzi elektromechanicznych nie są odpowiednie do większych obrotów mniejszych narzędzi i mogą pęknąć.

Dodatekowe zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych cięcia ściernego:

a) Nie naciśkajcie na tarcze do cięcia i nie działajcie nadmiernym naciśnięciem. Nie starajcie się osiągnąć nadmierną głębokość cięcia. Przeciążenie tarczy zwiększa obciążenie i skłonność do skręcania lub zacięcia tarczy w cięciu i możliwość odbicia wstecznego lub pęknięcia tarczy.

b) Nie stójcie swoim ciałem na prostej przed cięciem z rotującą tarczą. W momencie, kiedy tarcza porusza się w punkcie pracy od waszego ciała, możliwe odbicie wsteczne może odrzucić przekraczającą się tarczę i narzędzie elektromechaniczne bezpośrednio na was.

c) Jeżeli tarcza zablokuje się lub cięcie zostało z jakiegoś powodu przerwane, wyłącziecie narzędzie elektromechaniczne i trzymajcie je bez ruchu, dopóki tarcza nie zatrzyma się kompletnie. Niemal nie próbujcie wyciągnąć tarczę z cięcia, jeżeli tarcza się porusza, inaczej może dojść do odbicia wstecznego. Sprawdźcie sytuację i doprowadźcie do poprawy, żeby wykluczyć zacięcie tarczy.

d) Nie kontynuujcie cięcia obrabianego materiału. Pozwólcie tarczy osiągnąć pełne obrót i ostatecznie rozpoczęcie cięcia na nowo. Jeżeli narzędzie znowu włączy się w tarczą w cięciu, może dojść do jego zablokowania, wyciągnięcia w górę lub do odbicia wstecznego.

e) Należy podeprzeć panele i inne duże części obrabianego materiału, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zablokowania tarczy i odbicia wstecznego. Duże części obrabianego materiału mają tendencję przeginać się własną wagą. Podparcie musi się znajdować pod obrabianym materiałem w pobliżu linii cięcia i w pobliżu krawędzi obrabianego materiału po obydwu stronach tarczy.

f) Zwracajcie specjalną uwagę na przeprowadzanie „cięcia do kolumny” do istniejących murów lub innych słupów przestrzeni. Przenikająca tarcza może przeciąć rury z wodą lub gazem, przewody elektryczne lub przedmioty, które mogą spowodować odbicie wstecznne.

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych płaskiego szlifowania:

a) Nie używajcie do tarczy do szlifowania nadmiernie duży papier ścierny. Podczas wyboru papieru ściernego kierujcie się wskazówkami producenta. Duży papier ścierny wykraczający poza płytę ścierającą przedstawia ryzyko rozßerwania i może spowodować zablokowanie, rozerwanie tarczy i odbicie wstecznne.

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla czynności roboczych szlifowania ze szczotką drucianą:

a) Uświadomcie sobie, że również podczas zwykłych czynności dochodzi do odrzucania drucianego włosa ze szczotki. Nie przeciążajcie druty nadmiernym obciążeniem szczotki. Druciane włosa może łatwo przeprowadzić przez lekkie ubranie i/albo skórę.

b) Jeżeli do szlifowania szczotka druciana zalecane jest użycie obudowy ochronnej, zabezpieczcie, aby nie doszło do żadnego dottku pomiędzy drucianą tarczą lub szczotką i obudową ochronną. Druciana tarcza lub szczotka może podczas pracy pod wpływem obciążenia i siły odśrodkowej zwiększyć swoją średnicę.

Polski

Dane techniczne

Szlifierka elektryczna kątowa ręczna

Typ	EBU 23-24 C	EBU 23-26 CA
Napięcie zasilające	230 – 240 V	230 – 240 V
Częstotliwość sieciowa	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Pobór mocy	2 400 W	2 600 W
Obroty wolnobieżne	6 500 min ⁻¹	6 500 min ⁻¹
Tarcza/ krążek tnący ø maks.	230 mm	230 mm
Szybkość obwodowa	80 m.s ⁻¹	80 m.s ⁻¹
Gwint wrzeciona spinającego	M 14	M 14
Ograniczenie prądu rozbiegowego	✓	✓
Autobalanser (jednostka samoregulująca)	✗	✓
Nastawialny uchwyty główny	✓	✓
Masa bez narzędzi	6,1 kg	6,3 kg
Klasa ochrony	II / II	II / II

Opis maszyny

-Włącznik
-Odblokowująca dźwignia włącznika
-Otwory wentylacyjne
-Czop blokujący wrzeciona
-Skrzynka przekładniowa
-Sztyka mocująca
-Wrzeciono
-Autobalanser
-Osłona ochronna do szlifowania
-Osłona ochronna do cięcia
-Wyskok naprowadzający
-Dźwignia mocująca
-Śruba ściągająca
-Kolnierz spodny
-Tarcza szlifująca
-Tarcza tnąca
-Nakrętka mocująca
-Klucz
-Nakrętka szybko mocująca
-Oprawa śrubę mocującą
-Uchwyty dodatkowy
-Nastawialny uchwyty główny
-Odblokowujący przycisk nastawiania

Przedstawione lub opisane uposażenia nie musi być częścią składową dostawy.

Podwójna izolacja

Dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika nasze narzędzia są konstruowane tak, aby spełniały obowiązujące europejskie przepisy (normy EN). Narzędzia z podwójną izolacją są oznaczone międzynarodowym symbolem podwójnego kwadratu. Takie narzędzia nie mogą być uziemione a do ich zasilania wystarczy kabel z dwoma żyłami. Narzędzia posiadają ochronę przeciwzakłóceniową według normy EN 55014.

Przeznaczenie

Narzędzie jest przeznaczone do dzielenia, obróbki zgrubnej i szczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bez użycia wody. Do dzielenia kamienia są przepisane sante prowadzące.

Za użycie niezgodne z przeznaczeniem odpowiada użytkownik.

Elementy ochronne oraz ich montaż

Sztyka może być używana tylko z nalożoną osłoną ochronną!

Uwaga! Przed jakikolwiek manipulacją z akcesoriami na maszynie zawsze wyjąć kabel zasilający z gniazdka.

Osłona ochronna

Uwaga! Częścią standardowego wyposażenia szlifierki kątowej jest osłona ochronna przeznaczona wyłącznie do pracy z tarczami ściernymi. Podczas cięcia szlifierką kątową trzeba szlifierkę wyposażyć w osłone ochronną do pracy z tarczami do cięcia, którą można zakupić w sieci handlowej pod nr części 00 763 304 dla ø 230 mm. Kiedy podczas cięcia nie jest użyta ta osłona, nałożenie jesteszcze na większe ryzyko powstania obrażeń, a firma Narex, kiedy nie używa specjalnej osłony do cięcia, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zdrowia użytkownika lub innej osoby, która doznałaby obrażeń w wyniku nie dotrzymania tych instrukcji bezpieczeństwa.

Położyć dźwignię mocującą (11). Zainstalować osłonę ochronną (9a; 9b) na szyjkę mocującą (6). Wyskok naprowadzający (10) trzeba wprowadzić do rowku na szyjce mocującej. Nastawić osłonę ochronną (9a; 9b) na potrzebną pozycję

roboczą i mocno ściągnąć dźwignią mocującą (11). Ze względów bezpieczeństwa trzeba koniecznie dociągnąć śrubę ściągającą (12) momentem 3+0,5 Nm.

Dodatkowy uchwyty

Za pomocą specjalnej konstrukcji „VIBRASTOP” wibracje są redukowane uchwytem dodatkowym (20). Uchwyty dodatkowy można zaśrubować z lewej lub prawej strony skrzynki przekładniowej (5).

Autobalanser (jednostka samoregulująca) – EBU 23-26 CA

Autobalanser (8), jest umocowany do wrzeciona maszyny już od producenta i nie można dodatkowo wywołać nim pozostałych szlifierów kątowych. Swoją konstrukcją redukuje wibracje powstające w wyniku nie wyważonych tarcz i chroni tak w ten sposób obsługa przed szkodliwym wpływem wibracji.

Uwaga: Autobalanser (8) zastępuje kolnierz spodni (13).

Nastawialny uchwyty główny

Poprzez określenie uchwytem głównym (21), którego konstrukcja umożliwia nakreślenie uchwytu głównego do trzech pozycji (0° – pozycja wyjściowa; +90° i -90°), obsługa ma możliwość zajęcia wygodniejszej pozycji, podczas której ma oprócz tego ciągłą kontrolę nad elementami sterującymi maszyny.

Aby można było nastawić uchwyty główny (21) na wybraną pozycję trzeba wciśnąć odblokowujący przycisk nastawiania (22) i następnie nakreślić w osi podłużnej maszyny na jedną z trzech oferowanych pozycji. Po automatycznym zatrzaśnięciu odblokowującego przycisku nastawiania jest uchwyty zabezpieczony w danej pozycji.

Mocowanie tarczy do szlifowania lub cięcia

Uwaga! Przed jakikolwiek manipulacją z akcesoriami na maszynie zawsze wyjąć kabel zasilający z gniazdka.

Montaż ze standardową nakrętką mocującą

Oczyszczyć dolny kolnierz (13) i śrubę mocującą (16), jak również przestrzeń mocowania tarczy do szlifowania ew. do cięcia. Nałożyć dolny kolnierz (13) (oprawą w kierunku na zewnątrz) na wrzeciono (7). Nakreśli tarcze do szlifowania ew. do cięcia (14 ew. 15). Oprawa dolnego kolnierza (16) musi dokładnie zaskoczyć do otworu do szlifowania (14) ew. do cięcia (15). Następnie nałożyć śrubę mocującą (16) na wrzeciono (7) w taki sposób, aby podczas mocowania tarczy do szlifowania (14) oprawa śrubę mocującą (19) była skierowana do tarczy, a podczas mocowania tarczy do cięcia (15), żeby oprawa śrubę mocującą (19) skierowana była od tarczy!

Zatrzaśnąć czop blokujący wrzeciona (4).

Uwaga! Czop blokujący używajac tylko wtedy, jeżeli wrzeciono jest w stanie spoczynku i maszyna jest odłączona z sieci.

Obracając tarczą / wrzecionem, dokąd czop blokujący (4) nie zatrzaśnie się. Dościągnąć należy mocno nakrętkę (16) kluczem (17). Przed włączeniem maszyny wyprobujcie, czy się tarcza nie okręga wolno.

Montaż nakrętką szybko mocującą

Ta nakrętka mocująca może być dociągnięta ewent. uwolniona tylko za pomocą reki i nie używając żadnych dodatkowych narzędzi mocujących!). Montaż tarczy szlifującej ewent. tnącej wykonuje się w ten sam sposób jak przy wykonaniu bez nakrętki szybko mocującej z tą różnicą, że po zatrzaśnięciu tarczy na nakrętkę szybko mocującą (18) dociągnąć tylko ręką.

Uwaga! Nakrętki szybko mocującą nie dociągać bez tarczy, mogło by dojść do uszkodzenia jej mechanizmu!

Uwaga: Jeżeli urządzenie jest wyposażone w Autobalanser (8), wykonuje się mocowanie tarczy szlifującej lub tnącej bezpośrednio na Autobalanser bez dolnego kolnierza (13) w takim sam sposób jak jest opisane powyżej.

Uruchomienie

Należy sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z rzeczywistym napięciem źródła energii elektrycznej. Narzędzie przeznaczone do 230 V~ można podłączać do 220/240 V~. Należy sprawdzić czy typ wtyczki odpowiada typowi gniazdka.

Włączenie - wyłączenie

Zaciśnąć należy dźwignię odblokowującą (2) do przodu, w ten sposób odblokuje się włącznik (1). Dociśnąć równocześnie włącznik (1) i maszyna zostanie wprowadzona w ruch. Uwilnieniem włącznika dojdzie maszyna się zatrzyma i włącznik ponownie się zablokuje.

Staty bieg

Zaciśnąć należy dźwignię odblokowującą (2) do przodu, w ten sposób odblokuje się włącznik (1). Dociśnąć równocześnie włącznik (1) i maszyna zostanie wprowadzona w ruch. Uwilnieniem włącznika dojdzie maszyna się zatrzyma i włącznik ponownie się zablokuje.

Elektronika regulacyjna

Zwiększa wydajność pracy, wydłuża żywotność szliferki i zwiększa komfort, jakość i bezpieczeństwo pracy. Zapewnia następujące funkcje:

Ochrona przed ponownym włączeniem

Jeżeli podczas pracy nastąpi przerwa w zasilaniu (wyjęcie wtyczki z gniazdka, rozłączenie bezpiecznika itp.) a włącznik zostanie zablokowany we włączonej pozycji, po wznowieniu zasilania nie dojdzie do samoczynnego uruchomienia narzędzia. W celu uruchomienia szliferki włącznik musi zostać najpierw wyciągnięty a następnie włączony ponownie.

Miękkiego start

Elektronika regulacyjna zapewnia po włączeniu szliferki płynny rozruch do obrotów roboczych bez zbędnych szarpnięć. To obniża zużycie przekładni i wydłuża żywotność szliferki.

Ochrona w razie zablokowania narzędzia

Podczas cięcia tarzącą do cięcia może dojść do jego zablokowania w materiale. Aby ograniczyć ryzyko zranienia obsługi lub przepalenia silnika elektronika reaguje na nagły wzrost obciążenia wyłączeniem silnika. Zatrzymany silnik nie obraca się i cicho brzęczy. W celu ponownego uruchomienia należy wyciągnąć i włączyć narzędzie.

Tarcze do szlifowania i do cięcia

Skontrolować, czy na etykiecie tarczy jest podana dopuszczalna prędkość obwodowa lub dopuszczalne obroty.

Jeżeli na tarczy są podane dopuszczalne obroty, nie mogą być niższe, niż obroty szliferki bez obciążenia.

Mogą być stosowane tarcze o dopuszczalnej prędkości obwodowej 80 m.s^{-1} i wyższej.

Na próbę uruchomić szliferkę z nową tarczą na ok. 1 minutę bez obciążenia.

Nie wyciągać i wibrujących tarzec nie używać i wyrzucić je.

Chronić tarcze przed uderzeniami i smarem.

Jeżeli tarcze do szlifowania i cięcia są zużyte aż na wymiar oznaczony na osłonie (patrz symbol strzałki), zaleca się ich wymianę na nowe. To pozwoli zachować optymalną wydajność szlifowania lub cięcia (prędkość obwodowa tarcz do szlifowania i cięcia).

Konserwacja

Otwór wentylacyjny (3) osłony silnika nie wolno zapychać.

Wymianę kabla można dokonać tylko w specjalistycznym warsztacie elektrotechnicznym, który ma upoważnienie do wykonywania takiej pracy.

Po około 200 godzinach pracy z maszyną musi się wykonać następujące czynności:

Kontrola długości szczotek, Szczotki krótsze niż 5 mm trzeba wymienić na nowe. Maszyna wyłączy się automatycznie, jeżeli szczotki są zużyte. Maszyna musi być zasłana na konserwację do ośrodka serwisowego.

Wymiana smaru w skrzyni przekładniowej i w fozyjkach.

W celu dotrzymania klasy ochrony maszyna musi być skontrolowana z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Prace te muszą być wykonane w specjalistycznym warsztacie elektrotechnicznym, który ma upoważnienie do wykonywania takiej pracy.

Składowanie

Zapakowane narzędzie można składać w suchym miejscu bez ogrzewania, gdzie temperatura nie obniży się poniżej -5°C .

Nie zapakowane narzędzie należy składać tylko w suchym miejscu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej $+5^{\circ}\text{C}$ i gdzie nie występują nagłe zmiany temperatury.

Recykling

Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowanie powinny być oddane do utylizacji nieszkodliwej dla środowiska.

Tylko dla krajów UE:

Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do odpadu komunalnego!

Według dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej przepisów wykonawczych w krajowej legislaturze skasowane rozebrane narzędzia elektryczne muszą być gromadzone do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja

Na nasze narzędzia udzielamy gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne według przepisów prawnych danego kraju, ale minimalnie na okres 12 miesięcy. W państwie Unii Europejskiej termin gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku wyłącznie prywatnego użytkowania (potwierdzona fakturą lub kwitem dostawy).

Szkoły wynikające z naturalnego zużycia, przeciążenia, nieprawidłowego obchodzenia się, ew. szkody w winie użytkownika lub w wyniku używania niezgodnie z instrukcją obsługi lub szkody, które były znane w chwili zakupu, nie są objęte gwarancją.

Reklamacje mogą zostać uznane wyłącznie wtedy, jeżeli narzędzie zostało w nie rozebranym stanie zasłane z powrotem do autoryzowanego serwisu NAREX. Należy dobrze schować instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, listę części zamiennej oraz dowód kupna. Zawsze obowiązują dane aktualne warunki gwarancji producenta.

Informacje o głośności i wibracjach

Wartości były zmierzone zgodnie z EN 60745.

Poziom ciśnienia akustycznego $L_{WA} = 91 \text{ dB (A)}$.

Poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 102 \text{ dB (A)}$.

Niedokładność pomiaru $K = 3 \text{ dB (A)}$.

Należy używać ochraniaczy słuchu!

Poziom wibracji oddziałujących na ręce i ramiona:

$4,5 \text{ m.s}^{-2}$ - EBU 23-24 C

$3,1 \text{ m.s}^{-2}$ - EBU 23-26 CA.

Niedokładność pomiaru $K = 1,5 \text{ m.s}^{-2}$.

Deklaracja zgodności

Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i dyrektyw.

Bezpieczeństwo:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

Dyrektywa 98/37/WE (do 28. 12. 2009); 2006/42/EC (od 29. 12. 2009)

Kompatybilność elektromagnetyczna:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Dyrektywa 2004/108/EC



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Osoba upoważniona
doreprezentowania spółki

01. 12. 2009

Zmiany zastrzeżone

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉSI! Olvassa el a biztonsági utasításokat és az egész útmutatót. A következő utasítások be nem tartása áramütéses balesetet, tűz keletkezését vagy személyek komoly sérülést okozhatják.

Az útmutatót és utasításokat örizze meg későbbi használatra.

Az „elektromos szerszám” kifejezés alatt minden további figyelmeztető utasításban hálózatból (mozgó vezetékkel) táplált elektromos szerszám vagy elemről (mozgó vezeték nélkül) táplált szerszám értendő.

1) Munkakörnyezet biztonsága

a) Munkahelyet tartsa tisztán és jó megvilágítással. Rendeltetés és sötét munkahelyek baleset okozók.

b) Ne használja az elektromos szerszámon robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por van jelen. Az elektromos szerszámban szíkrák keletkeznek, melyek megyvíghatók a port vagy gözöket.

c) Az elektromos szerszám használatakor akadályozza meg a gyerekek vagy más személyek szerszámhoz való hozzájárását. Ha zavarva van elvezetheti az ellenőrzést a végzett művelet felett.

2) Elektromos biztonság

a) Az elektromos szerszám mozgó vezetéken lévő dugó villájának egyeznie kell a hálózati dugaszáljal. Soha semmi módon ne igazítja a dugó villáját. A szerszámhoz melynek földelt védővezetéke van soha ne használjon dugaszálj adaptárokat. Nem változtatott dugó-villák és megfelelő dugaszáljak korlátozzák az elektromos áram okozta baleseteket.

b) Véreljük a testének érintkezést leföldelt részékkel, pl. csővezetékekkel, központi fűtés fűtőtestjeivel, tűzhelyekkel és hűtőkkel. Villamos áram okozta baleset esélye nagyobb, ha az Ön teste földel van érintkezésben.

c) Elektromos szerszámokat ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek. Ha az elektromos szerszám víz jut, névkészül az áramütés okozta baleset veszélye.

d) Ne használja a mozgó vezetéket más célokra. Soha ne vigye az elektromos szerszámon a bevezető kábelnél fogva, vagy ne rántsa ki a dugót a dugaszáljból a vezetéket fogva. Véde a kábele magas hőmérséklet, olajok és élénk tárgyaktól és a gép mozgó részeitől. Megsérült vagy összegubancolt vezeték növeli a villamossárg által keletkezett baleset veszélyét.

e) Ha, a villamos szerszám kint van használva, használjon különböző használatra készült hosszabbító vezetéket. Különböző használatra készült hosszabbító vezeték csökkenti az elektromos áram okozta baleset veszélyét.

f) Ha az elektromos szerszámot nedves helyeken használja, használóján áram-védő kapcsolóval (RCD) ellátott bevezetést. RCD használata csökkenti a villamos áram okozta baleset veszélyét.

3) Személyi biztonság

a) Elektromos szerszám használata közben legyen figyelmes, figyeljen arra amit éppen csinál, összpontosítson és legyen megfontoló. Az elektromos szerszámmal ne dolgozzon, ha fáradt, ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van. Pillanatnyi figyelmetlenseg az elektromos szerszám használatakor komoly sérülést okozhat.

b) Használjon személyi védőszőköt. Mindig viseljen szemvédő eszközöt. Védőszőköt mint respirátor, csízsás menetes biztonsági

cipő, szilárd fejvédő vagy fülvédő, melyek a munka körülményei szerint vannak használva, csökkentik a személyeket veszélyesnek lehetőséget.

- c) Kerüljék a szerszám akarataiban indítását. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó dugó ki van húzva a dugaszáljból vagy az akkumulátor ki van kapcsolva a szerszám áthelyezésénél. A szerszám áthelyezése újjal a kapcsoló vagy a hálózatba kapcsolt szerszám bekapcsolt kapcsolóval történt áthelyezése balesetet okozhat.
- d) A szerszám bekapcsolás előtt távolítsa el az összes beállító szerszámot vagy kulcsokat a gépről. Az elektromos szerszám forgó részein vagy a hálózatban található szerszám vagy kulcs személyi sérülés oka lehet.
- e) Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a szerszám áthelyezési helyét. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a szerszám áthelyezési helyét. Állandóan legyen stabil testtártása és egysensúlya. Iggy jobban tudja kezelni az elektromos szerszámot nem elérőlőtől helyzetekben.

f) Öltözökjön megfelelően. Ne viseljen laza ruhát és ékszeret. Ügyeljen arra, hogy haja, ruhája és kesztyűje megfelelő távolsgában legyen a forgó részektől. Bő ruházatot, ékszeret és hosszú hajat a görög forgó részével elkapthatja.

g) Harendelkezésre állnak a por ellenes és porgyűjtőberendezések, akkor ki kell biztosítani, hogy ilyen berendezések helyesen legyenek bekapcsolva és használva. Ilyen berendezés csökkenti a keletkező por okozta veszélyt.

4) Az elektromos szerszám használata és gondozása

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámat. A végzett munkához használjon megfelelő szerszámot. Megfelelő elektromos szerszám biztonságosabban fogja a munkát végezni, ha rendeltetés szerint van használva.

b) Ne használjon olyan berendezést amelyet nem lehet kapcsolóval ki és bekapcsolni. Bármielen elektromos szerszám, amelyet nem lehet kapcsolóval kezelni veszélyes és meg kell javítani.

c) A szerszámot bármilyen beállítás, alkatrész csere vagy eltevés előtt kapcsolja le a hálózatról a hálózati dugó kihúzásával vagy az akkumulátorokat kapcsolja le. Ez a preventív biztonsági intézkedés korlátozza az elektromos szerszám véletlen beindítását.

d) Nem használt villamos szerszámot úgy kell eltenni, hogy gyerekek ne jussanak hozzá, ne engedje a villamos szerszám használatait olyan személyeknek akiik nem ismerik ezeket az utasításokat. Villamos szerszám tapasztalatlan felhasználó kezében veszélyes.

e) Tartsa rendben a villamos szerszámot. Ellenőrizze a mozgó részeit, azok mozgékonyosságát, ügyeljen a repedésekre, eltörte részékre és bármilyen körülmenyre, amelyek veszélyeztetik a villamos szerszám funkcióját. Ha a szerszám meg van sérülve, akkor további használata előtt biztosítja a meg javítását. Sok baleset a villamos szerszám nem megfelelő karbantartásából ered.

f) Vágó szerszámokat tartsa tisztán és élesen. Helyesen megélesített és karbantartott vágó szerszám kisebb valószínűséggel fogja meg az anyagot vagy blokkolódik le, könnyebben a munka ellenőrzése.

g) Villamos szerszámokat, tartozékokat, eszközöket stb. az útmutató szerint használja és olyan módon ahogyan az elővan írva konkret villamos szerszám használatahoz, figyelembevevő az addott munka feltételeket és a végzett munkát. A villamos szerszámok nem rendeltetés szerint használata veszélyes helyzeteket teremhet.

5) Szerviz

a) A villamos szerszám javítását bárma szakképzett személyre, aki identikus pótalkatrészeket fog használni. Ezzel biztosítva lesz a villamos szerszám javítás előtti biztonsági szintje.

f) A tárcsák, peremek, támásztó lemezek vagy más tartozékok befogásí méreteinek meg kell felelniük a szerszám orsójának méreteihez. Olyan tartozékoknak melyeknek befogó nyílással, nem felelnek meg a villamos szerszám összesített méreteinek, nem lesznak kiegynélyezve, tulszit vibrációja lesz és el lehet a veszteni a gépen az uralmat.

g) Ne használjon megsérült tartozékokat. minden használatt előtt ellenőrizze a tartozékokat: csiszolótárcsánál a csorbulást és repedéseket, támásztó alátéteknek repedéset, szakadást vagy nagy kopás, drótkéfénél felszabadult vagy elpatlant drótokat. Ha a tartozék vagy szerszám le esett, ellenőrizze a sérülést vagy szereljen fel nem sérült tartozékokat. Ellenőrizés és a tartozék felszerelése után álljon úgy, hogy ÓN vagy más személyek a forgó tartozék egynesén kívül álljanak és engedje a szerszámot üresjáratban a legmagyarabb fordulatszámra egy percig futni. E próbálkozás során a megsérült tartozék általában szétromlik vagy szét esik.

h) Viseljen személyi védőszőköt. A végzett munkától függően használjon arcvédő pajzsot, biztonsági védőszemüveget vagy védőszemüveget. Használjon személyi védőszőköt. A végzett munkától függően használjon arcvédő pajzsot, biztonsági védőszemüveget vagy védőszemüveget. Kellő mértékben használjon porvédő álarcot, fülvédőt, kesztyűt és munkakötényt mely kis közösről anyag vagy munkadarab kis töredékeket felfogni. Személyedének képesek ki lenni felfogni a kirepülő töredékeket melyek különböző munkafolyamatoknál keletkeznek. Pordárc vagy respirátornak képesek ki lenni leszűrni a munkafolyamat közben keletkezett részecskéket. További tartó nagy intenzitású zaj a halads elvészítést okozhatja.

Különleges biztonsági szabályok

Közös biztonsági figyelmeztetés a csiszolás, sík felület csiszolás, drótkefés csiszolás vagy abrazív vágásra:

a) Ez a villamos szerszám mint csiszolót, sík felület csiszolás, drótkefés csiszoló vagy mint vágó szerszám használható. Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztést, instrukciót, illusztrációt és specifikációt, amely erre a villamos gépre érvényes. A lenti utasítások be nem tartása áramütéstől származó balesetet, tüzet vagy komoly sérülést okozhat.

b) Ne ajánljott ezzel a szerszámmal olyan munkát végezni mint fényműködés. Nem rendeltetés szerinti munkavégzés ezzel a szerszámmal személyi sérülés kockázatával jár.

c) Sose használjon olyan tartozékokat melyet a szerszám gyártója nem hagyott jóvá. Csak az, hogy a tartozékok a szerszámhoz lehet kapcsolni az még nem jelent a biztonságos üzemelést.

d) A tartozék névleges fordulatszámának legalább egyneljebb要有 a szerszámot megijelő maximális fordulatszámmal. Tartozék amely nagyobb fordulattal dolgozik mint a névleges fordulatszáma, eltorhét és széteshet.

e) Az Ön tartozékanak a különböző átmérőjének és vastagságának a villamos szerszám névleges terjedelmén belül kell lennie. Nem megfelel méretű tartozéket nem lehet kielégítően védeni és irányítani.

- i) Más személyeket tartsa biztonságos távolságban a munkaterülettel. mindenki aki a munkaterületen van kötelezően viseli a személyi védeőszöveget. Munkadarab töredéki vagy megsérült tartozékok kirepülhetnek és sebesülést okozhatnak a munkaterület közvetlen kívüljén is.
- j) Munkaközben ahol a vágószerszám rejtejt vezetékhez vagy saját bevezető kábelhez érhetne, tartsa a szerszámok csupán a szigetelt tartó felületén. Vágószerszám „elő” vezetékkel való érintkezésnél maga a szerszám fém részei is „előre” válnak emiatt a felhasználó áramlítéses balesetet szenved.
- k) A mozgó bevezető kábel helyezze a forgó szerszám hatótávolságán kívül. Ha elveszi az uralmat a szerszám, bekötvehetkezik a bevezető kábel átvágása, kezét vagy karját a szerszám forgó része behúzhatja.
- l) Soha ne tegye le a villamos szerszámot addig amíg a szerszám teljesen le nem áll. Forgó szerszám felületbe ütközhet és a forgó szerszám kitépődhet a kezéből.
- m) Sose indítsa a villamos szerszámot áthelyezés közben. Forgó szerszám véletlen megerintése elkapthatja ruházatát és a szerszámot a testéhez ránthatta.
- n) A szerszám szellőztető nyílásait rendszeresen tisztítás. A motor ventilátorába beszívja a szekrénybe a port, a felfügylemmel fémport villamos veszélygel jár.
- o) A villamos szerszámmal ne dolgozzon gyűlékörön anyagok közéleben. Ezek az anyagok meggyulladhatnak a szikráktól.
- p) Ne használjon olyan tartozékot melynek a használata folyadékkal való hűtést igényel. Víz vagy más hűtőfolyadék használata halászos drámatézes balesetet okozhat.

Vissza lökés és kapcsolódó figyelmeztetés

Visszalökés hirtelen reakció a forgó tárcsa, támaztólélez, kefe vagy más szerszám beszorulására. Beszorulás vagy megakadás a forgó szerszám hirtelen megállását okozza, amely azt okozza, hogy a nem ellenőrizhető szerszám a beszorulás ponton a szerszám forgásának elleni irányba kezd mozogni. Például: A csiszoló tárcsa megakad vagy beszorul a munkadarabra, tárcsa elé amely a beszorulás pontjába halad a nagy felszínre hatolhat és azt okozza, hogy a tárcsa felfelé kinyomódik vagy el van hajtva. A tárcsa a beszorulás pontjában végzet mozgásirányáról függően vagy kiugrik a felhasználó felé vagy tőle. Csiszolótárcsák ilyen esetekben el is repedhetnek.

A vissza lökés a villamos szerszám helytelen használatainak eredménye vagy helytelen munkafolyamatoknak vagy feltételeknak, meg lehet akadályozni a lenti biztonsági utasítások helyes betartásával.

- a) A szerszámot tartva szilárdan és tartsa be a helyes kéz és testtartást, hogy ellen tudjon állni a visszalökő erőknek. Mindig használja a segéd fogantyút, ha a szerszám ezzel fel van szereelve, hogy maximálisan ellenőrizze alatt tartja visszalökést vagy a forgatónyomatékon a szerszám indításakor. A felhasználó tudja ellenőrizni a forgatónyomaték és visszalökök erőit, ha betartja a megfelelő biztonsági intézkedéseket.
- b) Kézzel soha ne közeledjen a forgó szerszámhoz. Szerszám visszalökését el tudja tasztani az Ön kezét.
- c) Ne álljon azon a térségen ahová a szerszám kerül a visszalökés elől. A visszalökés a beszorulás pontján a szerszámot a tárcsa forgásirányának ellenéreben tasztija.
- d) Szenteljen kellő figyelmet a sarkak, éles élelek stb. megmunkálásának. Előzze meg a szerszám ugrálását és beszorulását. Sarkak, éles élelek vagy ugrálásnál a szerszámnak az a tendenciája, hogy beszoruljon, visszalökönél és elvesszen az ellenőrzés fellete.
- e) A szerszámhoz ne kapcsoljon láncfűrész faragó tárcsát vagy fogas fűrész tárcsát. Ezek a tárcsák gyakran okoznak visszalökést és ellenőrzés vesztését.

Specifikus biztonsági figyelmeztetés csiszolás és abrazív vágáshoz:

- a) Csak a gyártó által ajánlott tárcsákat használjon és az adott tárcsához szervesztető védőfedelet. Tárcsák melyekre az elektromechanikus szerszám nem volt szerkeszve, nem lehetnek megfelelő módon véde ezért veszélyesek.
- b) A védőfedelet biztonságosan kell az elektromechanikus szerszámhoz erősíteni és helyesen beállítani a maximális biztonság elérése végett, hogy a felhasználó felé a tárcsa lekisebb része legyen kitakarva. A védőfedelet segít megvédeni a felhasználót a tárcsa töredékeitől és véletlen érintésétől.
- c) A tárcsát csupán az ajánlott rendeltetésre szabad használni. Például: Ne csiszoljon a vágótárcsa oldalával. Abrázív vágótárcsák kerületi vágásra készültek, időlerők hatására ezek a tárcsák szétrepedhetnek.
- d) Mindig szereljen, megfelelő nagyságú és formájú tárcsa peremetet használjon az Ön által kiválasztott tárcsára. A helyesen választott tárcsa perem csökkenti a tárcsa elrepedésének lehetőségét. A vágásra készült peremetek eltérőek lehetnek a csiszolásra készült peremetektől.
- e) Ne használjon elkopott eredetileg nagyobb méretű tárcsát,

nagyobb elektromechanikus szerszámba illőt. Nagyobb elektromechanikus szerszámba készült tárcsák nem felelnek meg nagyobb fordulatszámoknak és elrepedhetnek.

Specifikus kiegészítő biztonsági figyelmeztetés abrazív vágáshoz:

- a) A vágó tárcsát ne nyomja és ne hasson rá nagy nyomással. Ne akarjon nagyobb vágásmélységet elérni. A tárcsa túlerhélezése növeli a tárcsa cavarodását és beszorulásának lehetőségét a vágásnál és a tárcsa visszalökést vagy repedést okozhatja.
- b) Ne álljon testével a forgó tárcsa mögötti egyenesbe. Abban a pillanatban mikor a tárcsa a munkaponton testétől távolodik a visszalökés az elektromechanikus szerszám forgó tárcsáját egyenesen Önére lőheti.
- c) Ha a tárcsa beszorul vagy a vágást valamelyen okból megszünteti, kapcsolja ki az elektromechanikus szerszámot és tartsa modulatlanul eddig még teljesen meg nem áll. Sose próbálja a vágó tárcsát kivenni a vágásból, ha a tárcsa mozgásban van, visszalökés keletkezhet. Visszalök felül a helyzetet és orvosolja, hogy a tárcsa beszorulása ki legyen kúszóbólve.
- d) Ne forlyassa a munkadarab vágását. Hagya elérni a tárcsa teljes fordulatszámát és óvatosan kezdjen újabb vágni. Amennyiben újból megpróbálja a szerszámot a vágásban megindítani, az beszorulhat, felfelé kinyomulhat vagy visszalökést okozhat.
- e) A támassza alá a panelokat vagy nagyobb munkadarabokat, hogy cökkönjen a tárcsa beszorulásának veszélye és visszalökése. Nagy munkadarabok saját súlyuk alatt meghajolnak. A támasszékkel a munkadarab alatt vágás egyeneséhez közel és a munkadarab eleinél a tárcsa mindenkoroldalán kell elhelyezni.
- f) Szenteljen különös figyelmet „üregbe vágásnak” a létező falakban vagy más vág terésekben. Az áthaladó tárcsa átvághatja a gáz vagy vízvezetéket, villanyvezetéket vagy tárgyat, melyek visszalökést okozhatnak.

Specifikus biztonsági figyelmeztetés felszín csiszoláshoz:

- a) A csiszoló tányéra ne használjon nagyméretű csiszolópapírt. A csiszolópapír kíválasztásánál a tartsa szemelőt a gyártó ajánlatát. A csiszolódeszkánál nagyobb csiszolópapír használatakor fenntáll a szettépes veszélye ami beszorulást, tárcsa tépődést és visszalökést okozhat.

Specifikus biztonsági figyelmeztetés drótkefével való csiszoláshoz:

- a) A drótkefe használatakor a keféről sorte dobálódik ki. Ne terhelje a drótöt a kefe túlerhelésével. Drót sörtek könnyen átjutnak a könyű öltözeten vagy a bőrön.
- b) Ha a drótkefével végzett csiszoláshoz védő fedél használata van előírva, biztositsa azt, hogy a drót tárcsa vagy kefe nem jön érintkezésbe a védőfedéllel. A dróttárcsa vagy kefe munkaközben centrifugális erők hatására kitáguhat és megnovelheti átmérőjét.

Magyar

Műszaki adatok

Sarokcsiszoló

Típus	EBU 23-24 C	EBU 23-26 CA
Tápfeszültség	230 – 240 V	230 – 240 V
Hálózati frekvencia	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Felvett teljesítmény	2 400 W	2 600 W
Üresjáratú fordulatszám	6 500 perc ⁻¹	6 500 perc ⁻¹
Köszörű/vágó tárcsa max. Ø	230 mm	230 mm
Kerületi sebesség	80 m.mp ⁻¹	80 m.mp ⁻¹
A befogó orsó menete	M 14	M 14
Felfutási áram korlátozása	✓	✓
Autobalancer (önkiegyensúlyozó egység)	✗	✓
Állítható főmarkolat	✓	✓
Szerszám súlya	6,1 kg	6,3 kg
Védelmi osztály	II / II	II / II

Gép leírása

- 1Kapszoló
 2Kapszóló deblokációs emeltyűje
 3Szellőzetet nyilások
 4Az orsó blokkoló csapja
 5Kapszolómű szekrény
 6Befogó torok
 7Orsó
 8Autobalancer
 9aVédőfédél a csiszoláshoz
 9bVédőfédél a vágáshoz
 10Vezető kiszögelés
 11Tartókar
 12Leszorítóscsavart
 13Alsó perem
 14Csiszoló tárcsa
 15Vágó tárcsa
 16Felerősítő anya
 17Kulcs
 18Gyors befogó anya
 19Befogó anya ráillesztése
 20Pót markolat
 21Állítható főmarkolat
 22Díszlökációs állító gomb

Ábrázolt vagy leírt tartozék nem kell, hogy s szállítás része legyen.

Dupla szigetelés

A felhasználó maximális biztonságra érdekében szerszámainkat úgy tervezük meg, hogy megfeleljenek az érvényben lévő európai előírásoknak (EN szabványoknak). A dupla szigeteléssel rendelkező szerszámok a dupla négyzet alakú nemzetközi jelzéssel vannak megjelölve. Az ilyen szerszámokat nem szabad földelni és árameltátszukhoz elég a két eres kábel. A szerszámok a EN 55014 szabvány szerint aranyélkoltak.

Használat

A gép fémiből és köből készült anyagok víz nélküli vágására, durva darabolásra és kifelére készül. Az előírások szerint a kővek vágásánál kötelező a vezetőszánok használata.

A nem megfelelő használattalból eredő károkért kizárolag a felhasználó felel.

Védőelemek és azok szerelése

A csiszoló csak felszerelt védőfédéssel használható!

VIGYÁZ! A gépen végzett minden tevékenység előtt húzza ki a bevezető kábelt a dugaszálóból.

Védőfédél

VIGYÁZ! A sarokcsiszoló standard tartozéka a kizárolág csiszoló korongokkal végzett munkákra használáンド védőfédél. A sarokcsiszolóval végzett vágáshoz a sarokcsiszolót el kell látni vágókoronggal végzendő munkához illő védőfédéllel, melyet az üzletlábazatban lehet megvenni megrendelesi szám 00 763 304, korong Ø 230 mm. Ennek a fedélnek a használata nélküli vágás esetén nagy baleseti kockázatának teszi ki magát, a Narex cég e speciális vágásra való védőfédél használata nélküli vágásnál nem vállal felelősséget a felhasználót vagy más személyt ért balesetért amely e biztonsági utasítás megsértéséből keletkezett.

Oldja fel rögzítőkart (11). Tegye fel a védő fedeleit (9a; 9b) a rögzítő nyakra (6). Vezető kiszögelést (10) a rögzítő nyakon lévő horonyba kell bevezetni. Állítás a védő fedeleit (9a; 9b) az igényelt munka helyzetbe és szílárdan húzza be

a foglalatot a rögzítő karral (11). Biztonsági okokból szükséges a összehúzó csavart (12) 3+0,5 Nm nyomatékkal meghúzni.

Pót markolat

Speciális „VIBRASTOP” szerkezet segítségével a markolat vibrációja redukálva van pót- markolattal (20). A pót- markolatot fel lehet csavarozni a kapszolómű bal vagy jobb oldalára (5).

Autobalancer (önkiegyensúlyozó egység) – EBU 23-26 CA

Autobalancer (8), a gép orsójára már gyártásnál van felsajtolva, ezért utolagosan nem lehet a többi sarokcsiszolót ellátni fele. Szerkezetével redukálja a csiszolók kiegyensúlyozatlanságából eredő vibrációt és hatékonyan védi a kezelőt a vibráció káros hatásától.

Megjegyzés: Autobalancer (8) nem helyettesíti az alsó peremet (13).

Állítható főmarkolat

A főmarkolat (21) forgatásával, melynek a konstrukciója lehetővé teszi a markolat elfordítását a gép hosszirányú tengelyéhez hárrom pozícióba (0° – k induló pozíció; +90° a -90°), a kezelő kényelmesebben tud a munkahoz férni, ez mellett állandóan ellenőrizheti a gép kezelő elemét.

A fő markolat (21) beállítását után az igényelt pozícióba be kell nyomni a deblokációs gombot (22) és utána elfordítani gép tengelyének irányába a hárrom pozíció egykébe. A deblokációs gomb automatikus bekattanása után a markolat az addott helyzetben szílárdan be van biztosítva.

Csiszoló vagy vágó tárcsa befogása

VIGYÁZ! A gépen tartozékaival végzett minden tevékenység előtt húzza ki a bevezető kábelt a dugaszálóból.

Felszerelés standard felerősítő anyával

Tisztítás le a peremet (13) és a rögzítő anyát (16), ügyínni a csiszoló vagy vágó tárcsa rögzítő felületét. Tegye fel a peremet (13) (ráillesztéssel kifelé) az orsóra (7). Tegye fel a csiszoló illetve vágó tárcsát(14 illetve 15). Az alsó perem illesztésének (16) pontosan kell ülnie a csiszoló tárcsa (14) illetve a vágó tárcsa (15) nyilán. Ezután tegye fel a befogó anyát (16) az orsora (7) úgy, hogy a csiszolártárcsa rögzítő felülete (14) a befogó anya illesztékehez (19) irányuljon a tárcsához és a vágótárcsa (15) befogásakor, a befogó anya illesztéke (19) a tárcsától el irányuljon!

Nyomja be a blokkoló csapot az orsóba (4).

VIGYÁZ! A blokkoló csapot csak akkor használja, ha az orsó nyugalmi helyzetben van a gép ki van húzza a hálózatból.

Forraszsa a tárcsát/orsót addig miig a blokkoló csap (4) kattan be. Szílárdan húzza be kulccsal (17) a rögzítő anyát (16).. A gép bekapcsolása előtt próbálja ki a tárcsá szabad forgását.

Gyors felerősítő típusa

Ezt az anyát csak kézzel szabad meghúzni esetleg engedéni (ne használjon semmiféle utolagos feszítő eszközöt!) A csiszoló illetve vágó tárcsa felszerelését ugyanúgy végezzük minden gyors felerősítő anya nélküli gépnél azzal a különbséggel, hogy az orsó lebukkanása után a gyorsan rögzítő anya (18) csak kézzel van meghúzva.

VIGYÁZ! A gyorsan rögzítő anyát nélkül ne húzza be, mert a mechanizmus megsérülhet.

Megjegyzés: Ha gép el van írva az előző esetekben.

Üzembe állítás

Ellenőrizze egyezik-e a gépcímekén feltüntetett feszültség az áramforrás valodi feszültségevel. A szerszám 230 V~ -os, rá szabad kapcsolni szabad 220 / 240 V~ -os hálózatra Ellenőrizze a dugó típusát meg-e felel a dugaszal típusának.

Gép ki- és bekapcsolása

Nyomja be a deblokációs kart (2) előre, ezzel kibiztosítja a kapcsolót(1). Egy időben nyomja be a kapcsolót (1) a gép megindul. A kapcsoló felengedése után a gép leáll és kapcsoló leblokkol.

Állandó menet

Nyomja be a deblokációs kart (2) előre, ezzel kibiztosítja a kapcsolót(1). Egy időben nyomja be a kapcsolót (1) a nyomja be a deblokációs kart (2) előre. A kapcsoló kar ismételt megnyomásával és feloldásával az állandó menet megszakad.

Szabályozó elektronika

Növeli a köszörű hatékonyságát és élettartamát, kényelmesebbé teszi a munkavégzést, javítja a munka minőségét és biztonságát. A következő funkciókat nyújtja:

Védelem az ismételt bekapcsolás ellen

Ha munka közben megszakad az áramellátás (kihúzódik a csatlakozó, kiesik a biztosíték, stb.) és a kapcsoló bekapcsolt állapotban maradj rögzítve, az áramellátás megyülása után a gép nem kapcsol be magától. A köszörű elindításához a kapcsolót először ki kell kapcsolni majd újra be kell kapcsolni.

Folyamatos indulás

A szabályozó elektronika biztosítja a köszörű bekapcsolása után a folyóleges ütések nélküli folyamatos felüttést a munkavégzéshez szükséges fordulatszámról. Ezzel csökken az attétek elhasználódása és megnő a köszörű élettartama.

Védelem a korong blokkolásakor

Vágókoronggal történő vágáskor a korong beszorulhat a vágásban. A személyzet megsérülésének és a gép besülésének elkerülése érdekében az elektronika a terhelés hirtelen megnyövekedésére a motor kikapcsolásával reagál. Az álló motor ilyenkor nem forog tovább és halkan búg. Az újabb üzembe helyezéshez kapcsolja ki és ismét kapcsolja be a gépet.

Csiszoló és vágókorongok

Ellenőrizze, hogy a korong címkéjén fel van-e tüntetve a megengedett kerületi sebesség vagy megengedett fordulatszám.

Ha a korongon fel van tüntetve a megengedett fordulatszám, az nem lehet kisebb, mint a köszörű terhelés nélküli fordulatszáma.

A készülékel 80 m.s⁻¹ és nagyobb megengedett kerületi sebességű korongok használhatók.

Az új vágókorongokat próbálja ki úgy, hogy 1 percig hagyja terhelés nélkül forogni.

Ne használja és cserélje ki a nem kiegynyszerűtől és vibráló korongokat.

A korongokat óvja az útésekktől és a kenőszírtől.

Ha a csiszoló és vágókorongok egészen a védőborításon kijelölt méretig (lásd nyil) kopták, azokat ajánlatos újakra cserélni. Igy megőrizheti a gép optimális csiszoló ill. vágó teljesítményét (a csiszoló és vágókorongok kerületi sebességét).

Karbantartás

A gép fedelén lévő szellőző nyílásokat (3) nem dugulhatnak el.

A kábelek cseréjét csak olyan elektro műhelyben végezhető melynek ilyen munkára jogosítása van.

Kb. 200 üzemra után a következő műveleteket kell elvégezni.

Kefék hosszúságának ellenőrzését. 5 mm-nél rövidebb kefékkel újra kell felcserélni.

A gép automatikusan leáll, ha a kefék elkopottak. Karbantartás elvégzését szerviz központok végzik.

A kenőszír cseréjére a kapcsolómű szkrénybe és csapágyakon.

A védelmi osztály megtartása végett a gépet ellenőrizni kell biztonság szempontjából.

Ezeket a munkákat csak elektor szakműhelyben végezhetők, melynek ilyen munkára jogosítása van.

Raktározás

A becsomagolt gép olyan fűtés nélküli száráz raktárban tárolható, ahol a hőmérséklet nem süllyed -5°C alá.

A becsomagoltan gépet csak olyan száraz raktárban tárolja, ahol a hőmérséklet nem süllyed +5°C alá és amely nincs kitéve hirtelen hőmérsékletváltozásoknak.

Újrahasznosítás

A elektromos szerszámokat, azok tartozékeit és csomagolását a környezetkímélő újrahasznosításra kell átadni.

Csak az EU tagállamaira vonatkozóan:

Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási hulladékba!

A 2002/96/EK európai rendelet szerint, mely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint annak nemzeti jogszabályokba való átültetéséről szól, a nem hasznosítható elektromos berendezéseket szét kell szedni és össze kell gyűjteni a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.

Garancia

Gépeink esetében az adott ország jogszabályainak megfelelő, azonban legkevesebb 12 hónapos garanciát nyújtunk az anyaghibákra vagy gyártási hibákra. Az Európai Unió tagállamaiban a garanciás idő a kifejezetten magánjellegű használat esetében (számlával vagy szállítólevéllel bizonyítva) 24 hónap.

A garancia nem vonatkozik a természetes elhasználódásból, túlterhelésből, helytelen használatból eredő hibákra, ill. a felhasználó által okozott vagy a használati útmutatótól eltérő használatból eredő károkra, vagy olyan károkra, amelyek a vásárláskor ismertek voltak.

Reklámáció csak akkor ismerhető el, ha a gép összeszerelt állapotban kerül viszsa a forgalmazóhoz vagy a NAREX márkaszerviz központhoz. Jól örizze meg a használati utasítást, a biztonsági utasításokat, a pótálkártatések jegyzékeit és a vásárlást igazoló dokumentumot. Egyébként minden a gyártó aktuális garanciához fűzeteli érvényesek.

Zajszint és vibráció tájékoztató

EN 60745 szabvány szerint megmért értékek

Akusztikai nyomás szintje L_{PA} = 91 dB (A).

Akusztikai teljesítmény szintje L_{WA} = 102 dB (A).

Mérési pontatlanság K = 3 dB (A).

Viseljen fülvédőt!

A kézre és karra ható mért vibráció értéke:

4,5 m.s⁻² - EBU 23-24 C

3,1 m.s⁻² - EBU 23-26 CA.

Mérési pontatlanság K = 1,5 m.s⁻².

Megfelelősségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a következő szabványoknak és irányelveknél.

Biztonság:

EN 60745-1; EN 60745-2-3

98/37/EK (2009.12.28-ig), 2006/42/EK (2009.12.29-től)

Elektromágneses kompatibilitás:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-3

2004/108/EC irányelv



Narex s.r.o.

Chelčického 1932

470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl

Ügyvezető

2009.12.01.

Változtatások jogá fenntartva

Narex s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 01 Česká Lípa

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo		Datum výroby	Kontroloval
Prodáno spotřebiteli	Dne	Razítko a podpis	
ZÁRUČNÍ OPRAVY			
Datum		Razítko a podpis	
Převzetí	Předání		