





GB	Rotary Hammer	INSTRUCTION MANUAL
UA	Перфоратор	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PL	Wiertarka udarowa	INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO	Ciocan rotopercutor	MANUAL DE INSTRUCTIUNI
DE	Bohrhammer	BEDIENUNGSANLEITUNG
HU	Fúrókalapács	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK	Vŕtacie kladivo	NÁVOD NA OBSLUHU
cz	Vrtací a sekací kladivo	NÁVOD K OBSLUZE


**HR4501C
HR4510C
HR4511C**

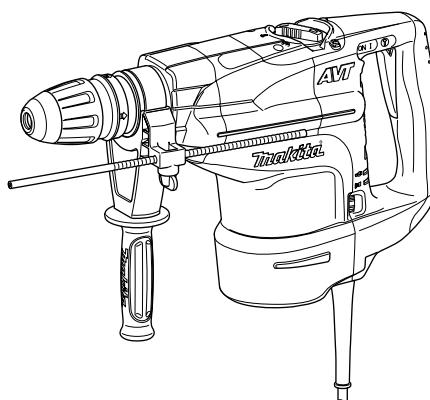

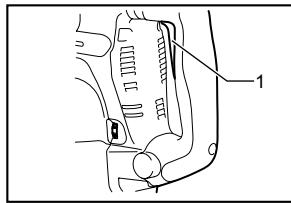


1

006307

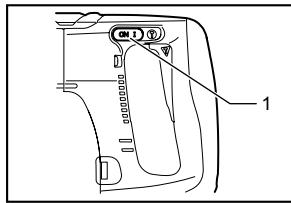


2

006308

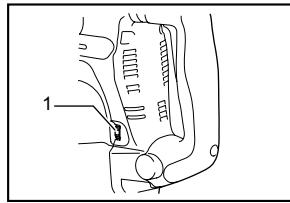


3

006334

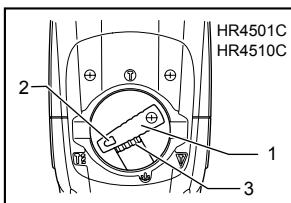


4

008359

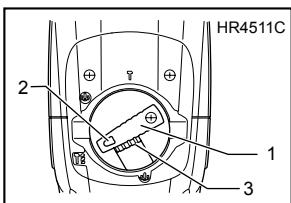


5

008365

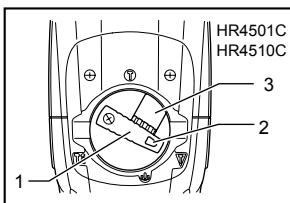


6

008360

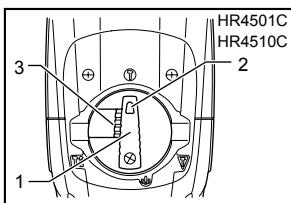


7

008361

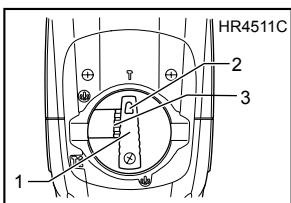


8

008366

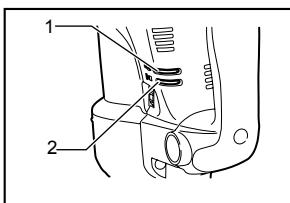


9

006314

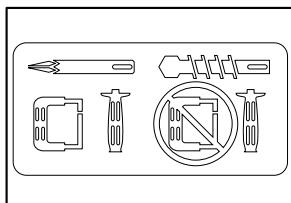


10

003139

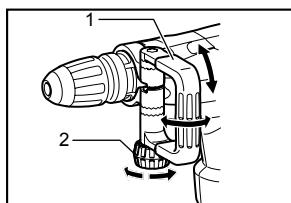


11

006315

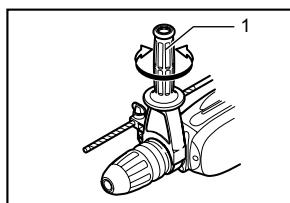


12

006316

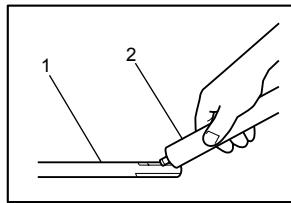


13

003150

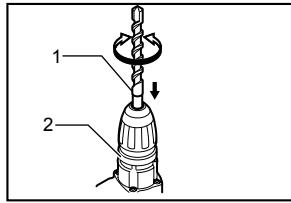


14

006318

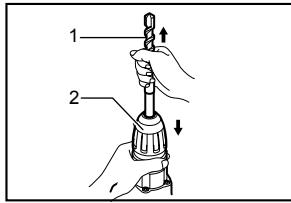


15

006333

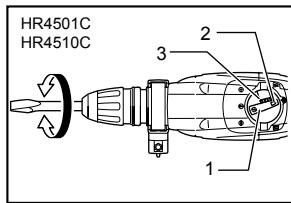


16

008362

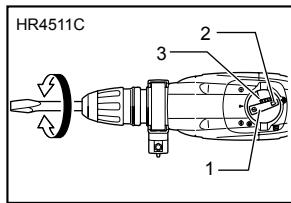


17

008367

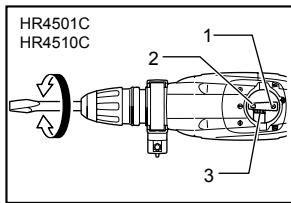


18

008363

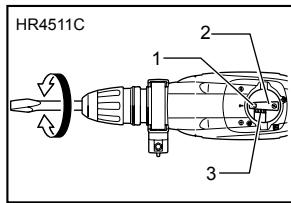


19

008368

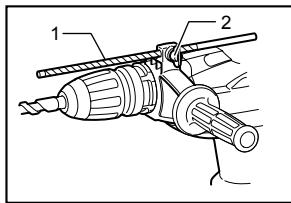


20

006323

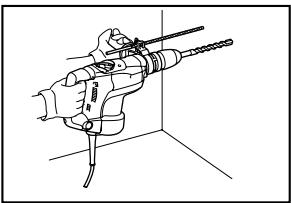


21

006324

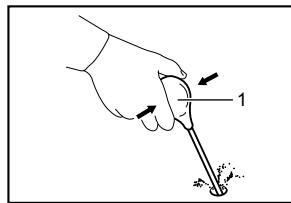

22

002449

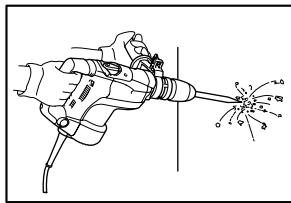

23

006325

ENGLISH

Explanation of general view

1-1. Switch trigger	8-1. Change lever	16-2. Pointer
2-1. Switch lever	8-2. Pointer	16-3. Lock button
3-1. Adjusting dial	8-3. Lock button	17-1. Pointer
4-1. Change lever	9-1. Power-ON indicator lamp (green)	17-2. Change lever
4-2. Pointer	9-2. Service indicator lamp (red)	17-3. Lock button
4-3. Lock button	11-1. Side handle	18-1. Change lever
5-1. Change lever	11-2. Clamp nut	18-2. Pointer
5-2. Pointer	12-1. Side grip	18-3. Lock button
5-3. Lock button	13-1. Bit shank	19-1. Pointer
6-1. Change lever	13-2. Bit grease	19-2. Change lever
6-2. Pointer	14-1. Bit	19-3. Lock button
6-3. Lock button	14-2. Chuck cover	20-1. Depth gauge
7-1. Change lever	15-1. Bit	20-2. Clamp screw
7-2. Pointer	15-2. Chuck cover	22-1. Blow-out bulb
7-3. Lock button	16-1. Change lever	

SPECIFICATIONS

Model	HR4501C	HR4510C	HR4511C
Capacities	Carbide-tipped bit	45 mm	
	Core bit	125 mm	
No load speed (min ⁻¹)		130 - 280	
Blows per minute		1,250 - 2,750	
Overall length		458 mm	
Net weight	7.8 kg	8.3 kg	8.4 kg
Safety class		II	

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

END201-2

ENF002-1

Symbols

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



- Read instruction manual.



- DOUBLE INSULATION



- Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment together with household waste material!
In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electric and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

ENE044-1

Intended use

The tool is intended for hammer drilling in brick, concrete and stone as well as for chiselling work.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

For Model HR4501C

ENG102-1

For European countries only

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to 60745-2-6:

Sound pressure level (L_{pA}) : 94 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 105 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection

ENG216-1

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-6:

Work mode : chiseling function with side handle

Vibration emission ($a_{h,ChEq}$) : 12.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiseling function with side grip

Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 12.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG303-1

Work mode : hammer drilling into concrete, 25 mm diameter and 180: mm depth

Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 16 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

For Model HR4510C

ENG102-1

For European countries only

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to 60745-2-6:

Sound pressure level (L_{PA}) : 93 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 104 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection

ENG216-1

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-6:

Work mode : chiseling function with side handle

Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 8.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG306-1

Work mode : chiseling function with side grip

Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 8.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG303-1

Work mode : hammer drilling into concrete, 25 mm diameter and 180: mm depth

Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 9.5 m/s²

Uncertainty (K) : 2 m/s²

For Model HR4511C

ENG102-1

For European countries only

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to 60745-2-6:

Sound pressure level (L_{PA}) : 94 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 105 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection

ENG216-1

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-6:

Work mode : chiseling function with side handle

Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 7 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG306-1

Work mode : chiseling function with side grip

Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 7.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG303-1

Work mode : hammer drilling into concrete, 25 mm diameter and 180: mm depth

Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 7.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Model; HR4501C,HR4510C,HR4511C

We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards of standardized documents;

EN60745, EN55014, EN61000 in accordance with Council Directives, 2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2007

000230

Tomoyasu Kato

Director

Responsible Manufacturer:

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Authorized Representative in Europe:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

GEB007-2

SPECIFIC SAFETY RULES

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to rotary hammer safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

- Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- Use auxiliary handles supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- Hold power tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord.** Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.
- Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield.** Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses. It is also highly recommended that you wear a dust mask and thickly padded gloves.
- Be sure the bit is secured in place before operation.**
- Under normal operation, the tool is designed to produce vibration. The screws can come loose easily, causing a breakdown or accident. Check tightness of screws carefully before operation.**
- In cold weather or when the tool has not been used for a long time, let the tool warm up for a while by operating it under no load. This will loosen up the lubrication. Without proper warm-up, hammering operation is difficult.**
- Always be sure you have a firm footing.**
Be sure no one is below when using the tool in

- high locations.
- 9. Hold the tool firmly with both hands.
- 10. Keep hands away from moving parts.
- 11. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
- 12. Do not point the tool at any one in the area when operating. The bit could fly out and injure someone seriously.
- 13. Do not touch the bit or parts close to the bit immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
- 14. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING:

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action

Fig.1

FOR MODEL HR4511C

⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

FOR MODELS HR4510C/ HR4501C

Trigger switch

⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
- This switch functions when setting the tool in ∇ symbol and $\nabla\circ$ symbol modes.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

Slide switch

⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the tool is switched off.

- This switch functions only when setting the tool in \circ symbol action mode.

When using the tool in the hammering mode for a long time, the slide switch is available. To start the tool, push the "I (ON)" side of the switch lever. To stop the tool, push the "O (OFF)" side of the switch lever.

Fig.2

Speed change

Fig.3

The revolutions and blows per minute can be adjusted just by turning the adjusting dial. The dial is marked 1 (lowest speed) to 5 (full speed).

Refer to the table below for the relationship between the number settings on the adjusting dial and the revolutions/blows per minute.

Number on adjusting dial	Revolutions per minute	Blows per minute
5	280	2,750
4	260	2,550
3	200	1,950
2	150	1,450
1	130	1,250

008417

⚠CAUTION:

- If the tool is operated continuously at low speeds for a long time, the motor will get overloaded, resulting in tool malfunction.
- The speed adjusting dial can be turned only as far as 5 and back to 1. Do not force it past 5 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.

Selecting the action mode

Rotation with hammering

Fig.4

Fig.5

For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the ∇ symbol. Use a tungsten-carbide tipped bit.

Hammering only

FOR MODEL HR4501C AND HR4510

Fig.6

For chipping, scaling or demolition operations, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the $\nabla\circ$ symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

For long time hammering (FOR MODELS HR4501C AND HR4510C ONLY)

Fig.7

For chipping, scaling or demolition operations, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the \circ symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

⚠ CAUTION:

- When using the tool in the  symbol mode, the switch trigger does not work and only the slide switch works.

FOR MODEL HR4511C

Fig.8

For chipping, scaling or demolition operations, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

⚠ CAUTION:

- Do not rotate the change lever when the tool is running under load. The tool will be damaged.
- To avoid rapid wear on the mode change mechanism, be sure that the change lever is always positively located in one of the two or three action mode positions.

Torque limiter

The torque limiter will actuate when a certain torque level is reached. The motor will disengage from the output shaft. When this happens, the bit will stop turning.

⚠ CAUTION:

- As soon as the torque limiter actuates, switch off the tool immediately. This will help prevent premature wear of the tool.

Indicator lamp

Fig.9

The green power-ON indicator lamp lights up when the tool is plugged. If the indicator lamp does not light up, the mains cord or the controller may be defective. The indicator lamp is lit but the tool does not start even if the tool is switched on, the carbon brushes may be worn out, or the controller, the motor or the ON/OFF switch may be defective.

The red service indicator lamp lights up when the carbon brushes are nearly worn out to indicate that the tool needs servicing. After approx. 8 hours of use, the motor will automatically be shut off.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Side handle

Fig.10

⚠ CAUTION:

- Use the side handle only when chipping, scaling or demolishing. Do not use it when drilling in concrete, masonry, etc. The tool cannot be held properly with this side handle when drilling.

The side handle can be swung 360° on the vertical and secured at any desired position. It also secures at eight different positions back and forth on the horizontal. Just loosen the clamp nut to swing the side handle to a desired position. Then tighten the clamp nut securely.

Fig.11

Side grip

Fig.12

⚠ CAUTION:

- Always use the side grip to ensure operating safety when drilling in concrete, masonry, etc.

The side grip swings around to either side, allowing easy handling of the tool in any position. Loosen the side grip by turning it counterclockwise, swing it to the desired position and then tighten it by turning clockwise.

Installing or removing the bit

Fig.13

Clean the bit shank and apply bit grease before installing the bit.

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it engages.

Fig.14

If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the chuck cover down a couple of times. Then insert the bit again. Turn the bit and push it in until it engages.

After installing, always make sure that the bit is securely held in place by trying to pull it out.

To remove the bit, pull the chuck cover down all the way and pull the bit out.

Fig.15

Bit angle (when chipping, scaling or demolishing)

Fig.16

Fig.17

The bit can be secured at 12 different angles. To change the bit angle, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Turn the bit to the desired angle.

Depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Then make sure that the bit is securely held in place by turning it slightly.

Fig.18

Fig.19

Depth gauge

Fig.20

The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform depth. Loosen the clamp screw and adjust the depth gauge to the desired depth. After adjusting, tighten the clamp screw firmly.

NOTE:

- The depth gauge cannot be used at the position where the depth gauge strikes against the gear housing/motor housing.

OPERATION

Hammer drilling operation

Fig.21

Set the change lever to the  symbol.

Position the bit at the desired location for the hole, then pull the switch trigger. Do not force the tool. Light pressure gives best results. Keep the tool in position and prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an idle, then remove the bit partially from the hole. By repeating this several times, the hole will be cleaned out and normal drilling may be resumed.

⚠ CAUTION:

- When the bit begins to break through concrete or if the bit strikes reinforcing rods embedded in concrete, the tool may react dangerously. Maintain good balance and safe footing while holding the tool firmly with both hands to prevent dangerous reaction.

Blow-out bulb (optional accessory)

Fig.22

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition

Fig.23

Set the change lever to the  symbol.

Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and apply slight pressure on the tool so that the tool will not bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the tool will not increase the efficiency.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- This servicing should be performed by Makita Authorized Service Centers only.

This tool requires no hourly or daily lubrication because it has a grease-packed lubrication system. It should be relubricated after regular. Send the complete tool to Makita Authorized Service Center for this lubrication service.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- SDS-Max Carbide-tipped bits
- SDS-Max bull point
- SDS-MAX cold chisel
- SDS-MAX scaling chisel
- SDS-MAX tile chisel
- SDS-MAX clay spade
- Hammer grease
- Bit grease
- Side handle
- Side grip
- Depth gauge
- Blow-out bulb
- Safety goggles
- Carrying case

УКРАЇНСЬКА

Пояснення до загального виду

1-1. Кнопка вимикача	8-2. Покажчик	16-2. Покажчик
2-1. Важіль вимикача	8-3. Фіксатор	16-3. Фіксатор
3-1. Диск для регулювання	9-1. Лампочка індикатора ВМК. (зелена)	17-1. Покажчик
4-1. Важіль перемикання	9-2. Службова лампочка індикатора (червона)	17-2. Важіль перемикання
4-2. Покажчик	11-1. Бокова ручка	17-3. Фіксатор
4-3. Фіксатор	11-2. Затискна гайка	18-1. Важіль перемикання
5-1. Важіль перемикання	12-1. Бокова рукоятка	18-2. Покажчик
5-2. Покажчик	13-1. Потилиця свердла	18-3. Фіксатор
5-3. Фіксатор	13-2. Мастило для свердла	19-1. Покажчик
6-1. Важіль перемикання	14-1. Свердло	19-2. Важіль перемикання
6-2. Покажчик	14-2. Кришка патрона	19-3. Фіксатор
6-3. Фіксатор	15-1. Свердло	20-1. Обмежувач глибини
7-1. Важіль перемикання	15-2. Кришка патрона	20-2. Затискний гвинт
7-2. Покажчик	16-1. Важіль перемикання	22-1. Продувна колба

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HR4501C	HR4510C	HR4511C
Діаметр свердління	Свердло із твердосплавним наконечником	45 мм	
	Колонкове свердло	125 мм	
Швидкість холостого ходу (хв^{-1})		130 - 280	
Ударів за хвилину		1250 - 2750	
Загальна довжина		458 мм	
Чиста вага	7,8 кг	8,3 кг	8,4 кг
Клас безпеки		ІІІ/ІІІ	

- Через те, що ми не припиняємо програми дослідень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Примітка. У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.

END201-2

ENE044-1

СИМВОЛИ

Далі наведені символи, які застосовуються для позначення обладнання. Перед користуванням переконайтесь, що Ви розумієте їхнє значення.



Прочитайте інструкцію з експлуатації.



ПОДВІЙНА ІЗОЛЯЦІЯ



Тільки для країн ЄС
Не викидайте електричне
обладнання разом з побутовим
сміттям!

Відповідно до Європейської
директиви 2002/96/ЕС про утилізацію
електричного та електронного
обладнання та її застосуванням
згідно з нормами національного
законодавства, електрообладнання,
яке вийшло з ладу, необхідно збирати
окремо та відправляти на переробне
підприємство, яке відповідає вимогам
охорони довкілля.

Призначення

Інструмент призначено для ударного свердління
цегли, бетону та каміння, а також довбання.

ENF002-1

Джерело живлення

Інструмент можна підключати лише до джерела
струму, що має напругу, зазначену в табличці з
заводськими характеристиками, і він може
працювати лише від однофазного джерела
перемінного струму. Інструмент має подвійну
ізоляцію згідно з європейським стандартом і, отже,
може підключатися до розеток без клеми
заземлення.

Для моделі HR4501C

Для Європейських країн тільки

Шум

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні
визначений відповідно до 60745-2-6:

Рівень звукового тиску (L_{PA}): 94 дБ(А)

Рівень звукового тиску (L_{WA}): 105 дБ(А)

Погрішність (K): 3 дБ(А)

Слід одягати захисні навушники

Вібрація	ENG216-1	ручкою Вібрація ($a_{\text{год},\text{Чнeq}}$) : 7 м/с ² Погрішність (K): 1.5 м/с ²	ENG306-1
Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) визначається згідно EN60745-2-6:			
Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою	ENG306-1	Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою	ENG303-1
Вібрація ($a_{\text{год},\text{Чнeq}}$) : 12.5 м/с ²		Вібрація ($a_{\text{год},\text{Чнeq}}$) : 12.5 м/с ²	
Погрішність (K): 1.5 м/с ²		Погрішність (K): 1.5 м/с ²	ENG303-1
Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою	ENG306-1	Режим роботи: ударне буріння в бетон, 25 мм діаметр та 180: мм глибина	ENG303-1
Вібрація ($a_{\text{год},\text{НД}}$) : 12.5 м/с ²		Вібрація ($a_{\text{год},\text{НД}}$) : 7.5 м/с ²	
Погрішність (K): 1.5 м/с ²		Погрішність (K): 1.5 м/с ²	ENG303-1
Для моделі HR4510C	ENG102-1	ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС Модель; HR4501C,HR4510C,HR4511C	ENH101-8
Для Європейських країн тільки		Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що цей виріб відповідає вимогам наведених нижче стандартів нормативної документації;	
Шум		EN60745, EN55014, EN61000 згідно з Керівними Інструкціями Ради, 2004/108/EC, 98/37/EC.	
Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні визначений відповідно до 60745-2-6:		CE2007	
Рівень звукового тиску (L_{pA}) : 93 дБ(А)			
Рівень звукового тиску (L_{WA}) : 104 дБ(А)		Томоязу Като	
Погрішність (K): 3 дБ(А)		Директор	
Слід одягати захисні навушники	ENG216-1	Виконавчий виробник: Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ	
Вібрація		Повноважний представник у Європі: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD АНГЛІЯ	
Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) визначається згідно EN60745-2-6:			GEB007-2
Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою	ENG306-1		
Вібрація ($a_{\text{год},\text{Чнeq}}$) : 8.5 м/с ²			
Погрішність (K): 1.5 м/с ²			
Режим роботи: довбання долотом із боковою ручкою	ENG303-1		
Вібрація ($a_{\text{год},\text{Чнeq}}$) : 8.5 м/с ²			
Погрішність (K): 1.5 м/с ²			
Режим роботи: ударне буріння в бетон, 25 мм діаметр та 180: мм глибина	ENG303-1		
Вібрація ($a_{\text{год},\text{НД}}$) : 9.5 м/с ²			
Погрішність (K): 2 м/с ²			
Для моделі HR4511C	ENG102-1	Особливі правила техніки безпеки	
Для Європейських країн тільки		НИКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та розслаблюватися при користуванні виробом (що приходить при частому користуванні), слід завжди строго додержуватися правил безпеки під час користування ротаційним відбійним молотком. У разі небезпечноного або неправильного користування цим інструментом, можна здобути серйозних поранень.	
Шум		1. Слід одягати захисні навушники. Незахищеність від шуму може спричинити до втрати слуху.	
Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні визначений відповідно до 60745-2-6:		2. Користуйтесь додатковими рукоятками, що постачаються з інструментом. Втрата контролю призводить до травматизму.	
Рівень звукового тиску (L_{pA}) : 94 дБ(А)		3. При виконуванні робіт, при яких ріжучий інструмент може контактувати зі схованою проводкою або власним шнуром, необхідно тримати електро інструмент за ізольовані поверхні рукояток. Контакт з проводом фази призведе до її попадання на відкриті металеві	
Рівень звукового тиску (L_{WA}) : 105 дБ(А)			
Погрішність (K): 3 дБ(А)			
Слід одягати захисні навушники	ENG216-1		
Вібрація			
Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) визначається згідно EN60745-2-6:			
Режим роботи: довбання долотом із боковою			

- деталі інструмента і може уразити користувача електричним струмом .
4. Слід одягати каску (захисний шолом), захисні окуляри та/або щиток-маску. Звичайні окуляри або темні окуляри для захисту від сонця НЕ є захисними окулярами. Настільно рекомендовано одягати пилозахисну маску та щільно набиті рукавиці.
 5. Перед початком роботи обов'язково перевірте, щоб полотно було надійно закріплене в робочому положенні.
 6. При нормальній роботі інструмент вібрус. Гвинти можуть швидко розбоятися, що приведе до поломки або поранення. Перед початком роботи слід перевірити міцність затягування гвинтів.
 7. Під час холодної погоди або якщо інструмент не використовувався довгий час, його слід розігріти, давши попрацювати якийсь час на холостому ході. Це роз'яснює мастило. Якщо не провести розігрів, забивання буде важким.
 8. Завжди майте тверду опору. При виконанні висотних робіт переконайтесь, що під Вами нікого немає.
 9. Міцно тримай інструмент обома руками.
 10. Тримай руки на відстані від рухомих частин.
 11. Не залишайте інструмент працюючим. Працюйте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках.
 12. Під час роботи ніколи не спрямовуй інструмент на людину, що знаходиться поруч з місцем роботи. Полотно може вискочити та завдати серйозної травми.
 13. Не слід торкатися полотна або частин, що примикають до нього, одразу після різання, вони можуть бути дуже гарячими та привести до опіку шкіри.
 14. Деякі матеріали мають у своєму складі токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі шкірою. Дотримуйтесь правил техніки безпеки виробника матеріалу .

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ

△УВАГА:

НЕДОТРИМАННЯ правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації, може привести до серйозного травмування.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед регулюванням та перевіркою справності інструменту, переконайтесь в тому, що він

вимкнений та відключений від мережі.

Дія вимикача.

Fig.1
ДЛЯ МОДЕЛІ HR4511C

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед вмиканням інструменту у мережу обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацьовує і після відпускання повертається в положення "вимкнено".

Для того, щоб запустити інструмент, слід просто натиснути на курок вимикача. Для зупинення роботи курок слід відпустити.

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ HR4510C/ HR4501C

Курок вимикача

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед вмиканням інструменту у мережу обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацьовує і після відпускання повертається в положення "вимкнено".
- Цей перемикач працює, коли інструмент увімкнений в режимах, що позначені символами  та .

Для того, щоб запустити інструмент, слід просто натиснути на курок вимикача. Для зупинення роботи курок слід відпустити.

Повзунковий перемикач

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як включити інструмент до сіті, слід перевірити, щоб інструмент був вимкнений.
- Цей перемикач працює, коли інструмент увімкнений в режимі, що позначений символами  та .

У разі використання інструмента в режимі відбивання протягом тривалого часу, для цього на інструменті є пересувний перемикач. Для того, щоб запустити інструмент, натисніть на сторону "I (ВМК.)" важеля перемикача. Для того, щоб зупинити інструмент, натисніть на сторону "O (ВИМК.)" важеля перемикача.

Fig.2

Зміна швидкості

Fig.3

Кількість обертів та ударів за хвилину можна регулювати просто повертуючи диск регулювання. Диск пронумерований від 1 (найнижча швидкість) до 5 (найвища швидкість).

Співвідношення між номером налаштування на диску та кількістю обертів/ударів за хвилину - див. таблицю нижче.

Номер на регулюючому диску	Обертів за хвилину	Ударів за хвилину
5	280	2750
4	260	2550
3	200	1950
2	150	1450
1	130	1250

008417

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Якщо інструмент протягом тривалого часу безперервно експлуатується на низькій швидкості, мотор перевантажується, що призводить до порушень в роботі інструмента.
- Диск регулювання швидкості можна повертати тільки від 1 до 5 та назад. Не намагайтесь повернути його силою за межу 1 або 5, бо це може зламати функцію регулювання.

Вибір режиму роботи

Обертання із відбиванням

Fig.4

Fig.5

Для свердлення бетону, кладки та ін., слід віджати кнопку блокування та повернути важіль перемикання таким чином, щоб покажчик вказував на символ . Слід використовувати свердло із наконечником з карбіду вольфраму.

Тільки биття

ДЛЯ МОДЕЛІ HR4501C ТА HR4510

Fig.6

Для операцій з довбання, шкребіння або демонтажу, слід віджати кнопку блокування та повернути важіль перемикання таким чином, щоб покажчик вказував на символ . Використовуйте піраміdalне долото, слюсарне зубило, зубило для шкребіння та ін.

Для тривалої роботи з відбійною дією (ТІЛЬКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ HR4501C ТА HR4510C)

Fig.7

Для операцій з довбання, шкребіння або демонтажу, слід віджати кнопку блокування та повернути важіль перемикання таким чином, щоб покажчик вказував на символ . Використовуйте піраміdalне долото, слюсарне зубило, зубило для шкребіння та ін.

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Коли інструмент використовується в режимі символу , курок вимикача не працює - працює тільки пересувний перемикач.

ДЛЯ МОДЕЛІ HR4511C

Fig.8

Для операцій з довбання, шкребіння або демонтажу, слід віджати кнопку блокування та повернути важіль перемикання таким чином, щоб покажчик вказував на символ . Використовуйте піраміdalne долото, слюсарне зубило, зубило для шкребіння та ін.

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Неможна повертати важіль перемикання, коли інструмент працює під навантаженням. Інструмент може пошкодитись.
- Для запобігання швидкому зносові механізму зміни режиму, слід перевіряти, щоб важіль перемикання завжди був переключений в один з двох або трьох режимів роботи.

Обмежувач моменту

Обмежувач моменту спрацьовує, коли досягнуто момент певної величини. Мотор відключить зчеплення із вихідним валом. Коли це трапляється свердло перестає обертатись.

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Як тільки спрацював обмежувач моменту, інструмент слід негайно вимкнути. Це допоможе запобігти передчасному зносу інструмента.

Лампочка індикатора

Fig.9

Коли інструмент вмикають до сіті, загоряється зелена індикаторна лампочка. Якщо лампочка індикатора не загоряється, то шнур живлення або контролер можуть бути дефектними. Якщо індикаторна лампа горить, але інструмент не запускається, навіть якщо він увімкнений, то це може означати, що зношені графітові щітки, є дефект в контролері, моторі або у вимикачеві.

Червона лампочка індикатора загоряється, коли графітові щітки майже зношені, щоб показати, що інструмент потребує обслуговування. Після приблизно 8 годин роботи інструмент автоматично відключиться.

КОМПЛЕКТУВАННЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як зайнятись комплектуванням інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

Бокова ручка

Fig.10

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Для операцій довбання, шкребіння або демонтажу, слід користуватись боковою ручкою. Її не слід використовувати під час свердління бетону, кладки та ін. Під час свердління інструмент з боковою ручкою неможливо тримати належним чином.

Боковою ручкою можна пересувати на 360° по вертикальні та закріпити в будь-якому необхідному положенні. Вона також може бути зафікована у восьми різних передніх та задніх положеннях по горизонталі. Для пересування ручки в необхідне положення слід просто послабити затисну гайку. Потім надійно

затягніть затисну гайку.

Fig.11

Бокова ручка

Fig.12

△ОБЕРЕЖНО:

- Для безпеки роботи слід завжди використовувати бокову ручку під час свердління бетону, кладки та ін.

Бокову ручку можна пересунути на будь-яку сторону, що забезпечує зручність експлуатації інструмента в будь-якому положенні. Постлабте бокову ручку, повернувши її проти годинникової стрілки, пересуньте її в необхідне положення, а потім затягніть її, повернувши по годинниковій стрілці.

Встановлення та зняття долота

Fig.13

Перед встановленням долота слід вичистити потилицю долота та змастити її.

Вставте долото в інструмент. Проверніть долото та просуньте його, доки воно не стане на місце.

Fig.14

Якщо долото не вставляється, його слід зняти. Пару разів потягніть вниз кришку патрона. Потім знову вставте долото. Проверніть долото та просуньте його, доки воно не стане на місце.

Після встановлення слід перевірити, щоб долото було надійно вставлено, спробувавши витягнути його.

Для зняття долота слід до упора потягнути вниз кришку патрона та витягти свердло.

Fig.15

Кут долота (під час довбання, шкребіння або демонтажу)

Fig.16

Fig.17

Долото можна закріпити під 12 різними кутами. Для зміни кута долота слід натиснути на кнопку блокування та повернути важіль перемикання таким чином, щоб покажчик вказував на мітку . Поверніть долото на необхідний кут.

Натисніть на кнопку блокування та поверніть важіль перемикання, щоб покажчик вказував на мітку . Потім перевірте, щоб долото або зубило було надійно встановлене, злегка повернувши його.

Fig.18

Fig.19

Обмежувач глибини

Fig.20

Глибиномір є зручним для свердління отворів однакової глибини. Постлабте затискний гвинт та відрегулюйте глибиномір на необхідну глибину. Після регулювання затягніть затискний гвинт.

ПРИМІТКА:

- Глибиномір неможна використовувати у положеннях, коли він б'ється об корпус механізму або мотора.

ЗАСТОСУВАННЯ

Робота перфоратора

Fig.21

Встановіть важіль перемикання на мітку .

Поставте свердло в місце, де необхідно зробити отвір, а потім натисніть на курок вмікача. Не треба прикладати силу до інструмента. Невеликий тиск забезпечує найліпші результати. Тримайте інструмент в належному положенні, та не давайте йому вискочити з отвору.

Коли отвір засмічується обломками або частками, не треба прикладати більший тиск. Замість цього слід прокрутити інструмент на холостому ходу, а потім частково витягнути інструмент з отвору. Якщо це зробити декілька разів, отвір очиститься, і нормальнє свердлення можна поновити.

△ОБЕРЕЖНО:

- Коли свердло починає пробиватись через бетон, або якщо свердло вдається в закладену в бетон арматуру, інструмент може небезпечно повести себе. Для того, щоб запобіти небезпечній реакції, слід стійко стояти на ногах та міцно тримати інструмент обома руками.

Продувна колба (додаткова принадлежність)

Fig.22

Після того, як отвір був просвердлений, продувна колба вичищає пил з отвору.

Довбання/Шкребіння/Демонтаж

Fig.23

Встановіть важіль перемикання на мітку .

Інструмент слід міцно тримати обома руками. Увімкніть інструмент та злегка натисніть на інструмент, щоб він безконтрольно не хитався. Сильне натискання на інструмент не поліпшує ефективності.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як оглянути інструмент, або виконати ремонт, переконайтесь, що він вимкнений та відключений від мережі.
- Цей вид обслуговування повинен виконуватись тільки уповноваженими сервісними центрами Makita.

Інструмент не потребує щоденного або щоденного змащування, тому що він обладнаний заповненою мастилом системою змащування. Потім мастило слід регулярно міняти. Для проведення сервісного змащування інструмент в зборі слід здати в

уповноважений сервісний центр Makita.

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Makita", де використовуються лише стандартні запчастини "Makita".

ОСНАЩЕННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Makita", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначенням.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащеннем звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Makita".

- Свердла SDS-Max із твердосплавним наконечником
- Піраміdalне долото SDS-Max
- Слюсарне зубило SDS-MAX
- Зубило для довбання SDS-MAX
- Зубило для плитки SDS-MAX
- Однолопатнє долото для глини SDS-MAX
- Мастило для перфоратора
- Мастило для свердла
- Бокова ручка
- Бокова ручка
- Обмежувач глибини
- Продувна колба
- Захисні окуляри
- Контейнер

POLSKI

Objaśnienia do widoku ogólnego

1-1. Spust przełącznika	8-1. Dźwignia zmiany trybu pracy	16-2. Wskaźnik
2-1. Dźwignia przełącznika	8-2. Wskaźnik	16-3. Przycisk blokujący
3-1. Pokrętło regulacyjne	8-3. Przycisk blokujący	17-1. Wskaźnik
4-1. Dźwignia zmiany trybu pracy	9-1. Kontrolka zasilania (zielona)	17-2. Dźwignia zmiany trybu pracy
4-2. Wskaźnik	9-2. Kontrolka przeglądu (czerwona)	17-3. Przycisk blokujący
4-3. Przycisk blokujący	11-1. Rękojeść boczna	18-1. Dźwignia zmiany trybu pracy
5-1. Dźwignia zmiany trybu pracy	11-2. Nakrętka zaciskowa	18-2. Wskaźnik
5-2. Wskaźnik	12-1. Uchwyty boczne	18-3. Przycisk blokujący
5-3. Przycisk blokujący	13-1. Trzon wiertła	19-1. Wskaźnik
6-1. Dźwignia zmiany trybu pracy	13-2. Smar do wiertel	19-2. Dźwignia zmiany trybu pracy
6-2. Wskaźnik	14-1. Wiertło	19-3. Przycisk blokujący
6-3. Przycisk blokujący	14-2. Osłona uchwytu	20-1. Ogranicznik głębokości
7-1. Dźwignia zmiany trybu pracy	15-1. Wiertło	20-2. Śruba zaciskowa
7-2. Wskaźnik	15-2. Osłona uchwytu	22-1. Gruszka do przedmuchiwania
7-3. Przycisk blokujący	16-1. Dźwignia zmiany trybu pracy	

SPECYFIKACJE

Model	HR4501C	HR4510C	HR4511C
Wydajność	Wiertła z węglików spiekanych	45 mm	
	Końcówka rdzenia	125 mm	
Predkość bez obciążenia (min^{-1})		130 - 280	
Liczba udarów na minutę		1 250 - 2 750	
Długość całkowita		458 mm	
Ciążar netto	7,8 kg	8,3 kg	8,4 kg
Klasa bezpieczeństwa		II	III

• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

• UWAGA: Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.

END201-2

ENE044-1

Symbole

Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządzeniu. Przed użyciem należy zapoznać się z ich znaczeniem.



- Przeczytać instrukcję obsługi.



- PODÓWJONA IZOLACJA



- Tylko dla krajów UE

Nie usuwać sprzętu elektrycznego razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego!

Przestrzegając Europejskiej Dyrektywy 2002/96/EC o odpadach elektrycznych i elektronicznych oraz jej wprowadzenia w życie zgodnie z prawem narodowym, sprzęt elektryczny o zakończonym okresie eksploatacyjnym należy gromadzić oddzielnie i zwracać do organizacji zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu.

Przeznaczenie

Narzędzie to jest przeznaczone do wiercenia udarowego w cegle, betonie i kamieniu, a także do dławowania.

ENF002-1

Zasilanie

Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody są podwojnie izolowane zgodnie z Normami Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do gniazdek bez przewodu uziemiającego.

Dla modelu HR4501C

ENG102-1

Tylko dla krajów europejskich

Poziom hałasu i drgań

Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o 60745-2-6:

Poziom ciśnienia akustycznego (L_{PA}): 94 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (L_{WA}): 105 dB(A)

Niepewność (K): 3 dB (A)

Należy stosować ochraniacze na uszy

Drgania

Całkowita wartość poziomu dgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745-2-6:

Tryb pracy: funkcja dutowania, z rękojeścią boczną

Emisja dgań ($a_{h,CHeq}$): 12.5 m/s²

Niepewność(K): 1.5 m/s²

ENG216-1

Tryb pracy: funkcja dutowania, z uchwytem bocznym

Emisja dgań ($a_{h,CHeq}$): 12.5 m/s²

Niepewność(K): 1.5 m/s²

ENG303-1

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie, otwór o średnicy 25 mm i głębokości 180: mm

Emisja dgań ($a_{h,HD}$): 16 m/s²

Niepewność(K): 1.5 m/s²

Dla modelu HR4510C

Tylko dla krajów europejskich

ENG102-1

Poziom hałasu i dgań

Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o 60745-2-6:

Poziom ciśnienia akustycznego (L_{PA}): 93 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (L_{WA} : 104 dB(A)

Niepewność (K): 3 dB (A)

Należy stosować ochraniacze na uszy

ENG216-1

Drgania

Całkowita wartość poziomu dgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745-2-6:

Tryb pracy: funkcja dutowania, z rękojeścią boczną

Emisja dgań ($a_{h,CHeq}$): 8.5 m/s²

Niepewność(K): 1.5 m/s²

ENG306-1

Tryb pracy: funkcja dutowania, z uchwytem bocznym

Emisja dgań ($a_{h,CHeq}$): 8.5 m/s²

Niepewność(K): 1.5 m/s²

ENG303-1

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie, otwór o średnicy 25 mm i głębokości 180: mm

Emisja dgań ($a_{h,HD}$): 9.5 m/s²

Niepewność(K): 2 m/s²

Dla modelu HR4511C

ENG102-1

Tylko dla krajów europejskich

Poziom hałasu i dgań

Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o 60745-2-6:

Poziom ciśnienia akustycznego (L_{PA}): 94 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (L_{WA} : 105 dB(A)

Niepewność (K): 3 dB (A)

Należy stosować ochraniacze na uszy

ENG216-1

Drgania

Całkowita wartość poziomu dgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745-2-6:

Tryb pracy: funkcja dutowania, z rękojeścią boczną

Emisja dgań ($a_{h,CHeq}$): 7 m/s²

Niepewność(K): 1.5 m/s²

16

ENG216-1

Tryb pracy: funkcja dutowania, z uchwytem bocznym

Emisja dgań ($a_{h,CHeq}$): 7.5 m/s²

Niepewność(K): 1.5 m/s²

ENG306-1

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie, otwór o średnicy 25 mm i głębokości 180: mm

Emisja dgań ($a_{h,HD}$): 7.5 m/s²

Niepewność(K): 1.5 m/s²

ENG303-1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI WE

Model; HR4501C,HR4510C,HR4511C

Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z następującymi normami dokumentów normalizacyjnych;

EN60745, EN55014, EN61000 w świetle Dyrektyw Rady o sygnaturach 2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2007

000230

Tomoyasu Kato

Dyrektor

Odpowiedzialny producent:

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Autoryzowany przedstawiciel na Europę::

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLIA

GEB007-2

Szczególne zasady bezpieczeństwa

NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego używania narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi wiertarki udarowej. Używanie elektronarzędzia w sposób niebezpieczny lub niewłaściwy grozi poważnymi obrażeniami ciała.

- Noś ochraniacze na uszy.** Hałas może spowodować utratę słuchu.
- Stosować uchwyty pomocnicze przewidziane dla elektronarzędzia.** Brak kontroli może spowodować obrażenia ciała.
- Podczas wykonywania pracy narzędziem tnącym, trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie uchwytów, ponieważ ostrze narzędzia może natrafić na przewód ukryte w materiale lub zetknąć się z przewodem zasilania.** Kontakt z przewodem pod napięciem spowoduje przepływ prądu do metalowych zewnętrznych części elektronarzędzia i porażenie operatora.
- Noś kask, okulary ochronne oraz/lub osłonę twarzy.** Zwykle okulary bądź okulary przeciwsloneczne **NIE** są okularami

- ochronnymi. Stanowczo zaleca się również zakładanie maski przeciwpyłowej oraz grubych rękawic.
5. Przed uruchomieniem narzędzia należy się upewnić, czy końcówka jest dobrze zamocowana w uchwycie.
 6. W normalnych warunkach pracy narzędzie wytwarza ogranicia. W związku z tym śruby mogą łatwo ulec poluzowaniu, doprowadzając do awarii lub wypadku. Przed uruchomieniem narzędzia należy skontrolować, czy śruby są dobrze dokręcone.
 7. W przypadku niskiej temperatury lub gdy narzędzie nie było używane przez dłuższy czas, należy najpierw rozgrzać narzędzie uruchamiając je na chwilę bez obciążenia. W ten sposób gęstość smaru ulegnie zmniejszeniu. Bez właściwego rozgrzania narzędzia operacja kucia nie przebiega tak sprawnie.
 8. Zapewnić stałe podłożę. Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej miejsca pracy na wysokości.
 9. Narzędzie należy trzymać oburącz.
 10. Nie zbliżać rąk do części ruchomych.
 11. Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia. Można uruchomić elektronarzędzie tylko wtedy, gdy jest trzymane w rękach.
 12. Podczas pracy nie wolno kierować narzędziem w stronę osób znajdujących się w pobliżu. Końcówka może wylecieć z uchwytu i poważnie kogoś zranić.
 13. Po zakończeniu pracy nie wolno dotykać końcówki ani znajdujących się w jej sąsiedztwie elementów. Mogą one być bardzo gorące, grożąc poparzeniem skóry.
 14. Niektóre materiały zawierają substancje chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych przez dostawcę materiałów.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

⚠️ OSTRZEŻENIE:

NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia ciała.

OPIS DZIAŁANIA

⚠️ UWAGA:

- Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Włączanie

Rys.1

DLA MODELU HR4511C

⚠️ UWAGA:

- Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.

Aby uruchomić narzędzie, należy pociągnąć za język spustowy przełącznika. W celu zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika.

DLA MODELÓW HR4510C/ HR4501C

Język spustowy przełącznika

⚠️ UWAGA:

- Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.
- Przełącznik ten działa, gdy narzędzie zostało przedstawione w tryby oznaczone symbolem  i .

Aby uruchomić narzędzie, należy pociągnąć za język spustowy przełącznika. W celu zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika.

Przełącznik suwakowy

⚠️ UWAGA:

- Przed podłączeniem narzędzia do zasilania, należy zawsze sprawdzić, czy jest ono wyłączone.
- Przełącznik ten działa, gdy narzędzie zostało przedstawione w tryb oznaczony symbolem .

Przełącznik suwakowy jest dostępny w trakcie korzystania z narzędzia przez długi okres czasu w trybie udaru. Aby uruchomić narzędzie, naciśnij dźwignię przełącznika po stronie "I (ON)". Aby wyłączyć narzędzie, naciśnij dźwignię przełącznika po stronie "O (OFF)".

Rys.2

Zmiana prędkości

Rys.3

Liczbe obrotów i ударów na minutę można zmieniać poprzez obrót pokrętła regulacyjnego. Na pokrętle znajdują się numery pozycji od 1 (najniższa prędkość) do 5 (maksymalna prędkość).

Zależność liczby obrotów/udarów na minutę od pozycji ustawionej na pokrętłe podano w tabeli.

Numer na pokrętłe regulacyjnym	Liczba obrotów na minutę	Liczba ударов на минуту
5	280	2 750
4	260	2 550
3	200	1 950
2	150	1 450
1	130	1 250

008417

⚠️ UWAGA:

- Jeżeli narzędzie będzie używane nieprzerwanie przez dłuższy okres czasu przy małych prędkościach, wówczas dojdzie do przeciążenia silnika i awarii samego narzędzia.
- Pokrętło regulacji prędkości można maksymalnie obrócić do pozycji 5 i powrotem do pozycji 1. Nie wolno próbować obrócić go na siłę poza pozycję 5 lub 1, gdyż funkcja regulacji prędkości może przestać działać.

Wybór trybu pracy

Wiercenie udarowe

Rys.4

Rys.5

Aby wiercić w betonie, cegle, itp., należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić dźwignię zmiany trybu pracy na znak . Należy do tego używać wiertel z ostrzami z węglikiem wolframu.

Tylko udar

DLA MODELU HR4501C I HR4510

Rys.6

Aby dławotać, obciosywać, wyburzać, itp., należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić dźwignię zmiany trybu pracy na znak . Używaj punktaków, dław, dław do skuwania, itp.

Wiercenie udarowe przez dłuższy okres czasu (TYLKO MODELE HR4501C I HR4510C)

Rys.7

Aby dławotać, obciosywać, wyburzać, itp., należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić dźwignię zmiany trybu pracy na znak . Używaj punktaków, dław, dław do skuwania, itp.

⚠️ UWAGA:

- Podczas korzystania z narzędzia w trybie , język spustowy przełącznika nie jest dostępny, a działa jedynie przełącznik suwakowy.

DLA MODELU HR4511C

Rys.8

Aby dławotać, obciosywać, wyburzać, itp., należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić dźwignię zmiany trybu pracy na znak . Używaj punktaków, dław, dław do skuwania, itp.

⚠️ UWAGA:

- Nie obracać dźwigni zmiany w trakcie działania narzędzie pod obciążeniem. Narzędzie może ulec przy tym uszkodzeniu.
- Aby uniknąć szybkiego zużywania się mechanizmu zmiany trybu pracy, dźwignia zmiany trybu pracy musi być zawsze ustawniona dokładnie w jednym z dwóch lub trzech prawidłowych położen.

Ogranicznik momentu obrotowego

Ogranicznik momentu obrotowego zaczyna działać, gdy zostanie osiągnięta określona wartość momentu. W takiej sytuacji silnik zostaje odłączony od wału wyprowadzenia napędu. To powoduje zatrzymanie obrotów wiertła.

⚠️ UWAGA:

- Kiedy zadziała ogranicznik momentu obrotowego, należy natychmiast wyłączyć narzędzie. Dzięki temu uniknie się przedwczesnemu zużywaniu się narzędziem.

Kontrolka

Rys.9

Zielona kontrolka zasilania zapala się w momencie podłączenia narzędzia do zasilania. Jeżeli kontrolka nie zapala się, uszkodzony jest przewód zasilający albo regulator uległ awarii. Jeżeli kontrolka jest zapalone, ale narzędzia nie można uruchomić, wówczas mamy do czynienia z zużyciem szczotek bądź uszkodzeniem silnika, przełącznika lub regulatora.

Czerwona kontrolka przegląd świeci, gdy szczotki są na granicy zużycia, aby zasygnalizować, że narzędzie należy poddać przeglądowi. Po ok. 8 godzinach używania narzędzia silnik automatycznie wyłączy się.

MONTAŻ

⚠️ UWAGA:

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Rękojeść boczna

Rys.10

⚠️ UWAGA:

- Używać rękojeści bocznej tylko podczas dławotowania, obciosywania lub wyburzania. Nie stosować podczas wiercenia w betonie, cegle itp., ponieważ urządzenia nie można prawidłowo trzymać za rękojeść boczną w trakcie takiego wiercenia.

Rękojeść boczną można obrócić o 360° w osi pionowej i zamocować w każdej wymaganej pozycji. Można ją również zamocować w ośmiu różnych pozycjach w przód i w tył w osi poziomej. Wystarczy poluźnić nakrętkę zaciskową, aby móc przesunąć rękojeść w wymaganą pozycję. Następnie należy pewnie dokręcić nakrętkę zaciskową.

Rys.11

Uchwyt boczny

Rys.12

⚠️ UWAGA:

- Z uchwytu bocznego należy zawsze korzystać, aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi podczas wiercenia w betonie, cegle itp.

Rękojeść boczna obraca się w obie strony, ułatwiając manipulowanie narzędziem w każdej pozycji. Należy połużyć rękojeść boczną, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ustawić w wymaganej pozycji, po czym dokręcić, obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Montaż lub demontaż końcówki

Rys.13

Przed zamocowaniem końcówki oczyść jej trzon i nasmaruj.

Wsuń końcówkę do uchwytu narzędzia. Obróć końcówkę i wciśnij, aż wskoczy na swoje miejsce.

Rys.14

Jeżeli końcówki nie można wcisnąć, wyciągnij ją. Pociągnij kilka razy w dół osłonę uchwytu. Następnie ponownie wsuń końcówkę. Obróć końcówkę i wciśnij, aż wskoczy na swoje miejsce.

Po zainstalowaniu należy koniecznie upewnić się, czy końcówka jest prawidłowo zablokowana, próbując ją wyciągnąć.

Aby wyjąć końcówkę, pociągnij osłonę uchwytu w dół do oporu i zdecydowanym ruchem wyciągnij końcówkę.

Rys.15

Kąt ustawienia dłuta (podczas dławowania, wyburzania, itp.)

Rys.16

Rys.17

Końcówkę można zamocować pod 12 różnymi kątami. Aby zmienić kąt ustawienia dłuta, należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić dźwignię zmiany trybu pracy na znak . Następnie należy ustawić dłuto w wymaganym położeniu poprzez jego obrócenie.

Należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić dźwignię zmiany trybu pracy na znak . Następnie sprawdź, lekko je obracając, czy dłuto jest pewnie zamocowane.

Rys.18

Rys.19

Ogranicznik głębokości wiercenia

Rys.20

Ogranicznik głębokości wiercenia jest wygodny podczas wiercenia otworów o jednakowej głębokości. Należy połużyć śrubę zaciskową i wyregulować ogranicznik głębokości do wymaganego ustawienia. Śrubę zaciskową należy pewnie dokręcić po zakończeniu regulacji.

UWAGA:

- Nie wolno używać ogranicznika głębokości wiercenia w pozycji, w której uderza on o korpus narzędzia/korpus silnika.

DZIAŁANIE

Operacja wiercenia z użyciem udaru

Rys.21

Ustaw dźwignię zmiany trybu pracy na znak .

Ustaw wiertło w wybranym miejscu, gdzie ma być wywiercony otwór, a następnie pociągnij za język spustowy przełącznika. Nie przeciągać narzędzia. Lekki nacisk daje najlepsze wyniki. Trzymać narzędzie w jednej pozycji uważając, aby wiertło nie ślizgało się i nie przesuwało się względem otworu.

Nie zwiększać nacisku, gdy otwór zapcha się wiórami, opilkami lub gruzem. Zamiast tego pozwól, aby narzędzie pracowało przez chwilę bez obciążenia, a następnie wyciągnij wiertło częściowo z otworu. Po kilkakrotnym powtórzeniu tej procedury otwór zostanie oczyszczony i można wznowić normalną operację wiercenia.

⚠ UWAGA:

- W momencie, gdy wiertlo zacznie przebiąć się przez beton, lub gdy uderzy w pręt zbrojeniowy osadzony w betonie, narzędzie może zareagować w sposób niebezpieczny. Należy utrzymywać prawidłową równowagę i bezpieczny grunt pod nogami, jednocześnie trzymając urządzenie pewnie obiema rękami, aby zapobiec takiej reakcji.

Gruszka do przedmuchiwania (wyposażenie dodatkowe)

Rys.22

Po wywierceniu otworu można skorzystać z gruszki do przedmuchiwania, aby oczyścić otwór z pyłu.

Kucie/dławowanie/wyburzanie

Rys.23

Ustaw dźwignię zmiany trybu pracy na znak .

Narzędzie należy trzymać oburącz. Po włączeniu narzędzia należy jej lekko docisnąć, aby nie podskakiwało w sposób niekontrolowany. Zbyt silny docisk narzędzia nie zwiększa jego skuteczności.

KONSERWACJA

⚠ UWAGA:

- Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest wyłączone i nie podłączone do sieci.
- Przegląd i naprawy powinny dokonywać tylko fabryczne lub autoryzowane przez firmę Makita centra serwisowe.

Narzędzie nie wymaga smarowania co godzinę lub codziennie, ponieważ wyposażone jest w układ smarowania wypełniony smarem. Smar należy regularnie uzupełniać. Odeślij kompletne narzędzie do autoryzowanego lub fabrycznego punktu serwisowego narzędzi Makita.

Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

⚠ UWAGA:

- Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisany w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udziela Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.

- Wiertła SDS-Max z ostrzami z węglika
- Punktak SDS-Max
- Dłuto SDS-MAX
- Dłuto do skuwania SDS-MAX
- Dłuto do płytak SDS-MAX
- Wiertło piórkowe iłowe SDS-MAX
- Smar do młotów ударowych
- Smar do końcówek
- Rękczęśc boczna
- Uchwyt boczny
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Gruszka do przedmuchiwania
- Gogle ochronne
- Walizeczka

ROMÂNĂ

Explicitarea vederii de ansamblu

1-1. Trăgaciul întrerupătorului	8-1. Pârghie de schimbare a modului de acționare	16-2. Indicator
2-1. Levier de comutare	8-2. Indicator	16-3. Buton de blocare
3-1. Rondelă de reglare	8-3. Buton de blocare	17-1. Indicator
4-1. Pârghie de schimbare a modului de acționare	9-1. Lampă indicatoare pentru alimentare PORNTĂ (verde)	17-2. Pârghie de schimbare a modului de acționare
4-2. Indicator	9-2. Lampă indicatoare de întreținere (roșie)	17-3. Buton de blocare
4-3. Buton de blocare	11-1. Mâner lateral	18-1. Pârghie de schimbare a modului de acționare
5-1. Pârghie de schimbare a modului de acționare	11-2. Piuliță de strângere	18-2. Indicator
5-2. Indicator	12-1. Mâner lateral	18-3. Buton de blocare
5-3. Buton de blocare	13-1. Coada sculei	19-1. Indicator
6-1. Pârghie de schimbare a modului de acționare	13-2. Unsoare pentru scule	19-2. Pârghie de schimbare a modului de acționare
6-2. Indicator	14-1. Sculă	19-3. Buton de blocare
6-3. Buton de blocare	14-2. Manșonul mandrinei	20-1. Profundor
7-1. Pârghie de schimbare a modului de acționare	15-1. Sculă	20-2. Șurub de strângere
7-2. Indicator	15-2. Manșonul mandrinei	22-1. Pară de suflare
7-3. Buton de blocare	16-1. Pârghie de schimbare a modului de acționare	

SPECIFICAȚII

Model		HR4501C	HR4510C	HR4511C
Capacități	Burghiu cu plăcuțe de carburi metalice	45 mm		
	Burghiu de centrat	125 mm		
Turatia în gol (min^{-1})		130 - 280		
Lovituri pe minut		1.250 - 2.750		
Lungime totală		458 mm		
Greutate netă		7,8 kg.	8,3 kg.	8,4 kg.
Clasa de siguranță		□ / II		

• Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

• Notă: Specificațiile pot varia în funcție de țară.

END201-2

ENE044-1

Simboluri

Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. Asigurați-vă că înțelegeți sensul acestora înainte de utilizare.



- Cititi manualul de instrucțiuni.
- IZOLAȚIE DUBLĂ
- Doar pentru țările din UE
Nu eliminați echipamentele electrice la fel ca reziduurile menajere !



Conform cu Directiva Europeană 2002/96/EC privitoare la echipamentele electrice și electronice scoase din uz și conform cu legile naționale, echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viață trebuie să fie strânse separat și trebuie să fie transmise la o unitate de reciclare.

Destinația de utilizare

Mașina este destinată găuririi cu percuție în cărămidă, beton și piatră precum și lucrărilor de dăltuire.

ENF002-1

Sursă de alimentare

Mașina se va alimenta de la o sursă de curent alternativ monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe plăcuța de identificare a mașinii. Având dublă izolație, conform cu Standardele Europene, se poate conecta la o priză de curent fără contacte de împământare.

Pentru modelul HR4501C

ENG102-1

Numai pentru țările europene

Emisie de zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu 60745-2-6:

Nivel de presiune acustică (L_{PA}): 94 dB (A)

Nivel de putere acustică (L_{WA}): 105 dB(A)

Incercitudine (K) : 3 dB(A)

Purtători mijloace de protecție a auzului

Vibrații	ENG216-1	lateral Nivel de vibrații ($a_{h,\text{Cheq}}$): 7 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²	ENG306-1
Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745-2-6:			
Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENG306-1	Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENG303-1
Nivel de vibrații ($a_{h,\text{Cheq}}$): 12.5 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²		Nivel de vibrații ($a_{h,\text{Cheq}}$): 12.5 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²	
Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENG303-1	Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENG303-1
Nivel de vibrații ($a_{h,\text{Cheq}}$): 12.5 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²		Nivel de vibrații ($a_{h,\text{HD}}$): 7.5 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²	
Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENG303-1	Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENH101-8
Nivel de vibrații ($a_{h,\text{Cheq}}$): 12.5 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²		Nivel de vibrații ($a_{h,\text{HD}}$): 7.5 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²	
Pentru modelul HR4510C	ENG102-1	CE-DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
Numai pentru țările europene		Model; HR4501C,HR4510C,HR4511C	
Emisie de zgomot		Declaram pe propria răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele standarde și reglementări; EN60745, EN55014, EN61000 în conformitate cu directivele consiliului european 2004/108/CE, 98/37/CE.	
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu 60745-2-6:		CE2007	
Nivel de presiune acustică (L_{pA}) : 93 dB (A)			
Nivel de putere acustică (L_{WA}): 104 dB(A)			
Incertitudine (K) : 3 dB(A)			
Purtători mijloace de protecție a auzului	ENG216-1		
Vibrații			
Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745-2-6:			
Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENG306-1	Producător responsabil: Makita Corporation	
Nivel de vibrații ($a_{h,\text{Cheq}}$): 8.5 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²		3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONIA	
Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENG306-1	Reprezentant autorizat în Europa: Makita International Europe Ltd.	
Nivel de vibrații ($a_{h,\text{Cheq}}$): 8.5 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²		Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLIA	GEB007-2
Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENG303-1		
Nivel de vibrații ($a_{h,\text{Cheq}}$): 8.5 m/s ² Incertitudine (K) : 1.5 m/s ²			
Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană lateral	ENG303-1		
Nivel de vibrații ($a_{h,\text{HD}}$): 9.5 m/s ² Incertitudine (K) : 2 m/s ²			
Pentru modelul HR4511C	ENG102-1		
Numai pentru țările europene		REGULI SPECIALE DE SIGURANȚĂ	
Emissie de zgomot		NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru ciocanul rotopercurtor. Dacă folosiți această mașină încorect sau fără a respecta normele de securitate, puteți suferi vătămări corporale grave.	
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu 60745-2-6:		1. Păstrați mijloace de protecție a auzului. Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.	
Nivel de presiune acustică (L_{pA}) : 94 dB (A)		2. Folosiți mânerele auxiliare furnizate cu mașina Pierderea controlului poate cauza vătămarea personală.	
Nivel de putere acustică (L_{WA}): 105 dB(A)		3. Susțineți mașina de suprafețele izolate atunci când efectuați o operațiune în care mașina de tăiat poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu de alimentare. Contactul cu un cablu aflat sub tesniu va face ca piesele de metal să fie parcuse de curent, iar operatorul se va electrocuta.	
Incertitudine (K) : 3 dB(A)		4. Păstrați o cască dură (cască de protecție), ochelari de protecție și/sau o mască de	
Purtători mijloace de protecție a auzului	ENG216-1		
Vibrații			
Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745-2-6:			
Mod de funcționare: funcție de drăguțire cu membrană			

- protecție. Ochelarii obișnuiți sau ochelarii de soare NU sunt ochelari de protecție. De asemenea, se recomandă insistent să purtați o mască de protecție contra prafului și mănuși de protecție groase.
5. Asigurați-vă că scula este fixată înainte de utilizare.
 6. În condiții de utilizare normală, mașina este concepută să producă vibratii. Suruburile se pot slăbi ușor, cauzând o defectiune sau un accident. Verificați cu atenție strângerea suruburilor înainte de utilizare.
 7. În condiții de temperatură scăzută sau dacă mașina nu a fost utilizată o perioadă mai îndelungată, lăsați mașina să se încâlzească un timp prin acționarea ei în gol. Aceasta va facilita lubrificarea. Operația de percuție este dificilă, fără o încălzire prealabilă corespunzătoare.
 8. Păstrați-vă echilibrul.
Asigurați-vă că nu se află nimici dedesubt atunci când folosiți mașina la înălțime.
 9. Tineți mașina ferm cu ambele mâini.
 10. Tineți mâinile la distanță de piesele în mișcare.
 11. Nu lăsați mașina în funcțiune. Folosiți mașina numai când o țineți cu mâinile
 12. Nu îndreptați mașina către nicio persoană din jur în timpul utilizării. Scula poate fi aruncată din mașină și poate provoca vătămări corporale grave.
 13. Nu atingeți scula sau piesele din apropierea sculei imediat după executarea lucrării; acestea pot fi extrem de fierbinți și pot provoca arsuri ale pielii.
 14. Unele materiale conțin substanțe chimice care pot fi toxice. Aveți grijă să nu inhalați praful și evitați contactul cu pielea. Respectați instrucțiunile de siguranță ale furnizorului

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENT:

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea regulilor din manualul de instrucții poate cauza vătămări personale grave

DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați debrânșat-o de la rețea înainte de a o regla sau de a verifica starea sa de funcționare.

ACTIONAREA ÎNTRERUPĂTORULUI

Fig.1

PENTRU MODELUL HR4511C

ATENȚIE:

- Înainte de a branșa mașina la rețea, verificați dacă trăgaciul întrerupătorului funcționează corect și dacă revine la poziția "OFF" (oprit) atunci când este eliberat.

Pentru a porni mașina, apăsați pur și simplu butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

PENTRU MODELELE HR4510C/ HR4501C

Buton declanșator

ATENȚIE:

- Înainte de a branșa mașina la rețea, verificați dacă trăgaciul întrerupătorului funcționează corect și dacă revine la poziția "OFF" (oprit) atunci când este eliberat.
- Acest comutator funcționează atunci când reglați mașina în modurile corespunzătoare simbolurilor și .

Pentru a porni mașina, apăsați pur și simplu butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

Comutator glisant

ATENȚIE:

- Înainte de a conecta mașina, verificați întotdeauna dacă mașina este opriță.
- Acest comutator funcționează numai atunci când reglați mașina în modul de acționare corespunzător simbolului .

Când utilizați mașina în modul de percuție timp îndelungat, aveți la dispoziție comutatorul glisant. Pentru a porni mașina, apăsați pârghia comutatoare în poziția "I (ON)" (permis). Pentru a opri mașina, apăsați pârghia comutatoare în poziția "O (OFF)" (oprit).

Fig.2

SCHIMBAREA VITEZEI

Fig.3

Numărul de rotații și lovitură pe minut poate fi reglat prin simplă rotație a rondeliei de reglare. Rondela este marcată cu 1 (viteza minimă) până la 5 (viteza maximă). Consultați tabelul de mai jos pentru relația dintre numerele de pe rondela de reglare și numărul de rotații/lovituri pe minut.

Număr pe rondela de reglare	Rotații pe minut	Lovituri pe minut
5	280	2.750
4	260	2.550
3	200	1.950
2	150	1.450
1	130	1.250

008417

⚠ ATENȚIE:

- Dacă mașina este operată continuu la viteze mici timp îndelungat, motorul va fi suprasolicitat și mașina se va defecta.
- Rondela de reglare a vitezei poate fi rotită numai până la poziția 5 și înapoi la poziția 1. Nu forțați rondela peste pozițiile 5 sau 1, deoarece funcția de reglare a vitezei se poate defecta.

Selectarea modului de acționare

Rotire cu percuție

Fig.4

Fig.5

Pentru găurile betonului, zidăriei etc., apăsați butonul de blocare și rotați pârghia de schimbare a modului de acționare astfel încât indicatorul să indice simbolul . Folosiți un burghiu cu plăcuțe din aliaj dur de tungsten.

Percuție simplă

PENTRU MODELELE HR4501C și HR4510

Fig.6

Pentru operații de spargere, curătare sau demolare, apăsați butonul de blocare și rotați pârghia de schimbare a modului de acționare astfel încât indicatorul să indice simbolul . Folosiți o daltă șpiț, o daltă îngustă, o daltă lată etc.

Pentru percuție ondelungat (NUMAI PENTRU MODELELE HR4501C și HR4510C)

Fig.7

Pentru operații de spargere, curătare sau demolare, apăsați butonul de blocare și rotați pârghia de schimbare a modului de acționare astfel încât indicatorul să indice simbolul . Folosiți o daltă șpiț, o daltă îngustă, o daltă lată etc.

⚠ ATENȚIE:

- când utilizați mașina în modul , butonul declanșator nu funcționează și funcționează doar comutatorul glisant.

PENTRU MODELUL HR4511C

Fig.8

Pentru operații de spargere, curătare sau demolare, apăsați butonul de blocare și rotați pârghia de schimbare a modului de acționare astfel încât indicatorul să indice simbolul . Folosiți o daltă șpiț, o daltă îngustă, o daltă lată etc.

⚠ ATENȚIE:

- Nu rotați pârghia de schimbare a vitezei când mașina funcționează sub sarcină. Mașina va fi avariată.
- Pentru a evita uzarea rapidă a mecanismului de schimbare a modului de acționare, aveți grija întotdeauna ca pârghia de schimbare a modului de acționare să fie poziționată corect într-o dintre cele două sau trei poziții corespunzătoare modurilor de acționare.

Limitator de cuplu

Limitatorul de cuplu va acționa atunci când se atinge o anumită valoare a cuplului. Motorul va fi decuplat de la arborele de ieșire. În acest caz, burghiu nu se va mai roti.

⚠ ATENȚIE:

- De îndată ce acționează limitatorul de cuplu, opriți mașina imediat. Veți evita astfel uzarea prematură a mașinii.

Lampă indicatoare

Fig.9

Lampa indicatoare verde pentru alimentare PORNITĂ se aprinde atunci când mașina este conectată. Dacă lampa indicatoare nu se aprinde, cablul de alimentare sau controlerul ar putea fi defecte. Dacă lampa indicatoare este aprinsă dar mașina nu pornește chiar dacă este în funcțiune, perile de cărbune ar putea fi consumate, sau controlerul, motorul sau comutatorul PORNIT/OPRIT ar putea fi defecte.

Lampa indicatoare de întreținere roșie se aprinde atunci când perile de cărbune sunt aproape consumate pentru a indica faptul că mașina necesită întreținere. După circa 8 ore de utilizare, motorul se va opri automat.

MONTARE

⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati deconectat-o de la rețea înainte de a efectua vreo intervenție asupra mașinii.

Mâner lateral

Fig.10

⚠ ATENȚIE:

- Folosiți mânerul lateral numai pentru operații de spargere, curătare sau demolare. Nu-l folosiți pentru găurile betonului, zidăriei etc. Mașina nu poate fi ținută corect cu acest mâner lateral în timpul găuririi.

Mânerul lateral poate fi pivotat cu 360° pe verticală și poate fi fixat în orice poziție. De asemenea, acesta poate fi fixat în opt poziții diferite, înainte și înapoi, pe orizontală. Slăbiți pur și simplu piulița de strângere pentru a pivota mânerul lateral în poziția dorită. Apoi strângeți ferm piulița de strângere.

Fig.11

Mâner lateral

Fig.12

⚠ ATENȚIE:

- Folosiți întotdeauna mânerul lateral pentru a garanta siguranța utilizării atunci când găuriți în beton, zidărie etc.

Mânerul lateral poate pivota pe fiecare parte, permitând manevrarea ușoară a mașinii în orice poziție. Slăbiți mânerul lateral rotindu-l în sens anti-orar, pivotăți-l în poziția dorită și apoi strângeți-l prin rotire în sens orar.

Instalarea sau demontarea burghiului

Fig.13

Curățați coada burghiului și aplicați unsoare pentru burghie înapoi de a instala burghiul.

Introduceți burghiul în mașină. Rotiți burghiul și împingeți-l până când se cupleză.

Fig.14

Dacă burghiul nu poate fi împins înapoi, scoateți burghiul. Trageți în jos manșonul mandrinei de câteva ori. Apoi reintroduceți burghiul. Rotiți burghiul și împingeți-l până când se cupleză.

După instalare, asigurați-vă întotdeauna că burghiul este fixat ferm încercând să-l trageți afară.

Pentru a demonta burghiul, trageți manșonul mandrinei complet în jos și extrageți burghiul.

Fig.15

Unghiul de atac al burghiului (la operații de spargere, curățare sau demolare)

Fig.16

Fig.17

Burghiul poate fi fixat la 12 unghiuri de atac diferite. Pentru a schimba unghiul de atac al burghiului, apăsați butonul de blocare și rotiți pârghia de schimbare a modului de acționare astfel încât indicatorul să indice simbolul . Rotiți burghiul la unghiul dorit.

Apăsați butonul de blocare și rotiți pârghia de schimbare a modului de acționare astfel încât indicatorul să indice simbolul . Asigurați-vă apoi, printr-o rotire ușoară, că burghiul este fixat ferm în poziție.

Fig.18

Fig.19

Profundorul

Fig.20

Calibrul de reglare a adâncimii este util pentru executarea găurilor cu adâncime egală. Slăbiți surubul de strângere și reglați calibrul de reglare a adâncimii la adâncimea dorită. După reglare, strângeți ferm surubul de strângere.

NOTĂ:

- Calibrul de reglare a adâncimii nu poate fi utilizat într-o poziție în care acesta atinge carcasa angrenajului/motorului.

FUNCTIONARE

Operația de gărire cu percuție

Fig.21

Reglați pârghia de schimbare a modului de acționare la simbolul .

Positionați burghiul în punctul de gărire dorit, apoi acionați butonul declanșator. Nu forțați mașina. Prinț-o

apăsare ușoară obțineți cele mai bune rezultate. Mențineți mașina în poziție și împiedicați-o să alunecă din gaură.

Nu aplicați o presiunea mai mare dacă gaura se înfundă cu așchii sau particule. În schimb, lăsați mașina să funcționeze în gol și scoateți partea burghiului din gaură. Repetând această operație de mai multe ori, gaura va fi curățată și veți putea continua găurile normală.

ATENȚIE:

- Când burghiul începe să strâpungă betonul sau dacă burghiul întâlnesc barele de armătura încastrate în beton, mașina poate reacționa periculos. Mențineți-vă bine echilibrul și o poziție stabila a picioarelor, înăндă mașina ferm cu ambele mâini pentru a preîntâmpina reacțiile periculoase.

Pară de suflare (accesoriu opțional)

Fig.22

După găuire, folosiți pară de suflare pentru a curăța praful din gaură.

Spargere/curățare/demolare

Fig.23

Reglați pârghia de schimbare a modului de acționare la simbolul .

Tineți mașina ferm cu ambele mâini. Porniți mașina și aplicați o ușoară presiune asupra acesteia astfel încât mașina să nu salte necontrolat. Presarea cu putere a mașinii nu va spori eficiența acesteia.

ÎNTREȚINERE

ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati debranșat-o de la rețea înainte de a efectua operațiuni de verificare sau întreținere.
- Această reparatie trebuie executată numai de centrele de service Makita autorizate.

Această mașină nu necesită lubrifiere din oră în oră sau zilnică deoarece dispune de un sistem de lubrifiere încorporat. Aceasta trebuie relubrificată în mod regulat. Trimiteți-o întreagă maeir la un centru de service Makita autorizat pentru acest serviciu de lubrifiere.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, operațiile și reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.

ACCESORII

ATENȚIE:

- Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumnavoastră în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesoriu sau piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiți accesoriile pentru operațiunea pentru care au fost concepute.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Burghie cu plăcuțe de carburi metalice SDS-Max
- Daltă șpiț SDS-Max
- Daltă îngustă SDS-MAX
- Daltă lată SDS-MAX
- Daltă pentru gresie SDS-MAX
- Daltă-spatulă SDS-MAX
- Vaselină pentru angrenaje
- Unsoare pentru burghie
- Mâner lateral
- Mâner lateral
- Profundorul
- Pară de suflare
- Ochelari de protecție
- Casetă de transport

Erklärung der Gesamtdarstellung

1-1. Schalter	8-1. Hebel zum Ändern der Betriebsart	16-2. Zeiger
2-1. Schalthebel	8-2. Zeiger	16-3. Blockierungstaste
3-1. Einstellrad	8-3. Blockierungstaste	17-1. Zeiger
4-1. Hebel zum Ändern der Betriebsart	9-1. Anzeigenleuchte für Strom (grün)	17-2. Hebel zum Ändern der Betriebsart
4-2. Zeiger	9-2. Service-Anzeigenleuchte (rot)	17-3. Blockierungstaste
4-3. Blockierungstaste	11-1. Seitengriff	18-1. Hebel zum Ändern der Betriebsart
5-1. Hebel zum Ändern der Betriebsart	11-2. Befestigungsmutter	18-2. Zeiger
5-2. Zeiger	12-1. Seitlicher Griff	18-3. Blockierungstaste
5-3. Blockierungstaste	13-1. Aufnahmeschafft	19-1. Zeiger
6-1. Hebel zum Ändern der Betriebsart	13-2. Bohrer-/Meißelfefft	19-2. Hebel zum Ändern der Betriebsart
6-2. Zeiger	14-1. Einsatz	19-3. Blockierungstaste
6-3. Blockierungstaste	14-2. Werkzeugverriegelung	20-1. Tiefenlehre
7-1. Hebel zum Ändern der Betriebsart	15-1. Einsatz	20-2. Klemmschraube
7-2. Zeiger	15-2. Werkzeugverriegelung	22-1. Ausblasvorrichtung
7-3. Blockierungstaste	16-1. Hebel zum Ändern der Betriebsart	

TECHNISCHE DATEN

Modell	HR4501C	HR4510C	HR4511C
Leistungen	Einsatz mit Hartmetallspitze	45 mm	
	Bohrkrone	125 mm	
Leeraufdrehzahl (min ⁻¹)		130 - 280	
Schläge pro Minute		1.250 - 2.700	
Gesamtlänge		458 mm	
Netto-Gewicht	7,8 kg	8,3 kg	8,4 kg
Sicherheitsklasse		II	

• Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis

• Anm.: Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein.

END201-2

ENE044-1

Symbole

Nachstehend sind Symbole aufgeführt, auf die Sie beim Werkzeuggebrauch stoßen können. Sie sollten noch vor Arbeitsbeginn ihre Bedeutung kennen.



- Lesen Sie die Anleitung.



- ZWEIFACH-ISOLIERUNG



- Nur für EU-Länder
Entsorgen Sie die elektrische Einrichtung nicht zusammen mit dem Hausmüll!

Auf Anordnung des Europarats 2002/96/EC über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Einrichtungen und ihrer Durchführung übereinstimmend mit den nationalen Gesetzen, müssen die elektrischen Einrichtungen, nachdem sie ausgedient haben, gesondert gesammelt und der ökologischen Wiederverwertung zugeführt werden.

Verwendungszweck

Das Werkzeug wurde für Schlagbohren in Ziegel, Beton und Stein sowie für Meißelarbeiten entwickelt.

ENF002-1

Speisung

Das Werkzeug darf nur an eine entsprechende Quelle mit der gleichen Spannung angeschlossen werden, wie sie auf dem Typenschild aufgeführt wird, und es kann nur mit Einphasen-Wechselstrom arbeiten. Es besitzt in Übereinstimmung mit den europäischen Normen eine Zweifach-Isolierung, aufgrund dessen kann es aus Steckdosen ohne Erdungsleiter gespeist werden.

Für Modell HR4501C

ENG102-1

Nur für europäische Länder**Geräusche**

Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt gemäß 60745-2-6:

Schalldruckpegel (L_{PA}): 94 dB (A)
Schalleistungspegel (L_{WA}): 105 dB(A)
Abweichung (K): 3 dB (A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Schwingung		ENG216-1	
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme Achsen) nach EN60745-2-6:	dreier		
Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitengriff			
Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 12.5 m/s^2			ENG306-1
Abweichung (K): 1.5 m/s^2			
Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitenzusatzgriff		ENG306-1	
Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 12.5 m/s^2			
Abweichung (K): 1.5 m/s^2			
Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton, 25 mm Durchmesser und 180: mm Tiefe		ENG303-1	
Schwingungsabgabe ($a_{h,HD}$) : 7.5 m/s^2			
Abweichung (K): 1.5 m/s^2			
Für Modell HR4510C		ENG102-1	
Nur für europäische Länder			
Geräusche			
Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt gemäß 60745-2-6:			
Schalldruckpegel (L_pA): 93 dB (A)			
Schallleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A)			
Abweichung (K): 3 dB (A)			
Tragen Sie einen Gehörschutz.		ENG216-1	
Schwingung			
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme Achsen) nach EN60745-2-6:	dreier		
Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitengriff			
Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 8.5 m/s^2			
Abweichung (K): 1.5 m/s^2			
Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitenzusatzgriff		ENG306-1	
Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 8.5 m/s^2			
Abweichung (K): 1.5 m/s^2			
Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton, 25 mm Durchmesser und 180: mm Tiefe		ENG303-1	
Schwingungsabgabe ($a_{h,HD}$) : 9.5 m/s^2			
Abweichung (K): 2 m/s^2			
Für Modell HR4511C		ENG102-1	
Nur für europäische Länder			
Geräusche			
Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt gemäß 60745-2-6:			
Schalldruckpegel (L_pA): 94 dB (A)			
Schallleistungspegel (L_{WA}): 105 dB(A)			
Abweichung (K): 3 dB (A)			
Tragen Sie einen Gehörschutz.		ENG216-1	
Schwingung			
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme Achsen) nach EN60745-2-6:	dreier		
Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitengriff			
Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 7 m/s^2			
Abweichung (K): 1.5 m/s^2			
Arbeitsmodus: Meißelfunktion mit Seitenzusatzgriff		ENG306-1	
Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$) : 7.5 m/s^2			
Abweichung (K): 1.5 m/s^2			
Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton, 25 mm Durchmesser und 180: mm Tiefe		ENG303-1	
Schwingungsabgabe ($a_{h,HD}$) : 7.5 m/s^2			
Abweichung (K): 1.5 m/s^2			
ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG MIT DEN EU-NORMEN			ENH101-8
Modell; HR4501C,HR4510C,HR4511C			
Wir erklären auf unsere eigene Verantwortung, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den nachstehenden Normen oder standardisierten Dokumenten steht:			
EN60745, EN55014, EN61000 befindet sowie in Übereinstimmung mit den Ratsverordnungen 2004/108/EC, 98/37/EC.			
CE2007			
			
000230			
Tomoyasu Kato			
Direktor			
Verantwortlicher Hersteller:			
Makita Corporation			
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN			
Autorisierte Vertretung in Europa:			
Makita International Europe Ltd.			
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND			
GEB007-2			
Besondere Sicherheitsgrundsätze			
Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit mit dem Gerät dazu verleiten, die Sicherheitsregeln für den Bohrhammer zu missachten. Wenn dieses Werkzeug fahrlässig oder nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann es zu schweren Personenschäden kommen.			
1. Tragen Sie einen Gehörschutz. Wenn Sie Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.			
2. Verwenden Sie die zum Werkzeug mitgelieferten Hilfsgriffe. Eine Verlustkontrolle kann Verletzungen verursachen.			
3. Bei Arbeiten, bei denen das Bohrwerkzeug mit verdeckten elektrischen Leitern oder mit der eigenen Stromschlussnur in Kontakt kommen kann, halten Sie es an den isolierten Greifstellen. Beim Kontakt mit einem "lebendigen" Leiter werden die ungeschützten Metallteile gleichfalls zu "lebendigen" Leitern und die Bedienperson vom elektrischen Strom			

- getroffen werden.
4. Tragen Sie einen Sicherheitshelm, Sicherheitsgläser und/oder Gesichtsschutz. Bei gewöhnlichen Brillen und Sonnenbrillen handelt es sich NICHT um Sicherheitsgläser. Auch das Tragen dick gefütterter Handschuhe und einer Staubmaske wird empfohlen.
 5. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der Einsatz fest sitzt.
 6. Unter normalen Betriebsbedingungen erzeugt das Werkzeug Vibrationen. Hierdurch können sich Schrauben lösen, was zu Aus- und Unfällen führen kann. Überprüfen Sie vor der Arbeit sorgsam den Sitz der Schrauben.
 7. Bei kaltem Wetter oder wenn das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt wurde, lassen Sie das Gerät eine Zeit lang ohne Last warm laufen. Hierdurch wird die Schmierung gelockert. Ohne ordentliches Aufwärmen ist der Schlagbetrieb schwierig.
 8. Achten Sie darauf, dass Sie immer einen festen Stand haben.
Wenn Sie in der Höhe arbeiten, achten Sie darauf, dass sich unter Ihnen niemand aufhält.
 9. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest.
 10. Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern.
 11. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen. Arbeiten Sie nur mit ihm, wenn Sie es in der Hand halten.
 12. Zeigen Sie mit dem Werkzeug während des Betriebs nicht auf Personen in Ihrer Umgebung. Der Einsatz könnte sich lösen und zu schweren Verletzungen führen.
 13. Berühren Sie kurz nach dem Betrieb nicht den Einsatz oder ihm nahe liegende Teile. Diese können extrem heiß sein und zu Verbrennungen führen.
 14. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die giftig sein können. Geben Sie Acht, dass Sie diese nicht einatmen oder berühren. Lesen Sie die Material-Sicherheitsblätter des Lieferers.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

⚠WARNUNG:

Die FÄLSCHE VERWENDUNG oder Nichtbefolgung der in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsgrundsätze kann ernste Verletzungen zur Folge haben.

FUNKTIONSBeschreibung

⚠ACHTUNG:

- Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Einschalten

Abb.1

FÜR MODELL HR4511C

⚠ACHTUNG:

- Kontrollieren Sie immer vor dem Anschluss des Werkzeugs in die Steckdose, ob der Schalter richtig funktioniert und nach dem Loslassen in die ausgeschaltete Position zurückkehrt.

Betätigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den Auslöseschalter. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Auslöseschalter los.

FÜR MODELLE HR4510C/ HR4501C

Auslöseschalter

⚠ACHTUNG:

- Kontrollieren Sie immer vor dem Anschluss des Werkzeugs in die Steckdose, ob der Schalter richtig funktioniert und nach dem Loslassen in die ausgeschaltete Position zurückkehrt.
- Dieser Schalter kann genutzt werden, wenn das Werkzeug auf die durch die entsprechenden Symbole gekennzeichneten Modi und gestellt ist.

Betätigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den Auslöseschalter. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Auslöseschalter los.

Schiebeschalter

⚠ACHTUNG:

- Achten Sie vor dem Einstecken des Werkzeugs stets darauf, dass dieses ausgeschaltet ist.
- Dieser Schalter kann nur genutzt werden, wenn das Werkzeug auf die durch das Symbol gekennzeichnete Aktionsbetriebsart gestellt ist.

Wenn das Werkzeug über einen längeren Zeitraum im Schlagmodus verwendet wird, kann der Schiebeschalter verwendet werden. Drücken Sie zum Starten des Werkzeugs die Seite "I (ON)" des Hebelelements. Drücken Sie zum Stoppen des Werkzeugs die Seite "O (OFF)" des Hebelelements.

Abb.2

Drehzahländerung

Abb.3

Die Umdrehungen und Schläge pro Minute können einfach durch Drehen am Einstellrad geändert werden. Das Einstellrad ist mit 1 (langsamste Geschwindigkeit) bis 5 (volle Geschwindigkeit) beschriftet.

In der folgenden Tabelle ist die Beziehung zwischen der Zahleinstellung am Einstellrad und den

Umdrehungen/Schlägen pro Minute angegeben.

Zahl am Einstellrad	Umdrehungen pro Minute	Schläge pro Minute
5	280	2.750
4	260	2.550
3	200	1.950
2	150	1.450
1	130	1.250

008417

⚠ ACHTUNG:

- Wenn das Werkzeug längere Zeit dauerhaft bei niedriger Drehzahl betrieben wird, wird der Motor überlastet, und es treten Fehlfunktionen beim Werkzeug auf.
- Das Drehzahl-Einstellrad lässt sich nur bis 5 und zurück auf 1 drehen. Wird es gewaltsam über 5 oder 1 hinaus gedreht, lässt sich die Drehzahl möglicherweise nicht mehr einstellen.

Auswahl der Aktionsbetriebsart

Schlagbohren

Abb.4

Abb.5

Drücken Sie für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw. die Arretiertaste nach unten, und drehen Sie den Zeiger des Umschalthebels auf das Symbol . Verwenden Sie einen Einsatz mit einer Hartmetallspitze.

Nur Schlag

FÜR MODEL HR4501C UND HR4510

Abb.6

Drücken Sie zum Splittern, Abblättern oder für Abbrucharbeiten die Arretiertaste nach unten, und drehen Sie den Zeiger des Umschalthebels auf das Symbol . Verwenden Sie einen Punkthammer, Kaltmeißel, Verzunderungsmeißel usw.

Bei einem längerfristigen Schlagbetrieb (NUR FÜR MODELLE HR4501C UND HR4510C)

Abb.7

Drücken Sie zum Splittern, Abblättern oder für Abbrucharbeiten die Arretiertaste nach unten, und drehen Sie den Zeiger des Umschalthebels auf das Symbol . Verwenden Sie einen Punkthammer, Kaltmeißel, Verzunderungsmeißel usw.

⚠ ACHTUNG:

- Wird das Werkzeug in der Betriebsart  eingesetzt, funktioniert der Auslöseschalter nicht, sondern nur der Schiebeschalter.

FÜR MODELL HR4511C

Abb.8

Drücken Sie zum Splittern, Abblättern oder für Abbrucharbeiten die Arretiertaste nach unten, und drehen Sie den Zeiger des Umschalthebels auf das Symbol . Verwenden Sie einen Punkthammer, Kaltmeißel, Verzunderungsmeißel usw.

⚠ ACHTUNG:

- Der Umschalthebel darf nicht gedreht werden, solange das Werkzeug unter Last betrieben wird. Andernfalls wird das Werkzeug beschädigt.
- Zur Vermeidung eines vorzeitigen Verschleißes des Mechanismus zum Wechsel der Betriebsart müssen Sie darauf achten, dass der Umschalthebel immer richtig an einer der zwei bzw. drei Positionen der Aktionsbetriebsart sitzt.

Drehmomentbegrenzung

Die Drehmomentbegrenzung schaltet sich ein, wenn eine bestimmte Drehmomentstufe erreicht ist. Der Motor wird von der Antriebswelle ausgetrennt. In diesem Fall kommt der Einsatz zum Stillstand.

⚠ ACHTUNG:

- Wenn sich die Drehmomentbegrenzung einschaltet, muss das Werkzeug sofort ausgeschaltet werden. Auf diese Weise wird ein vorzeitiger Verschleiß des Werkzeugs vermieden.

Anzeigenleuchte

Abb.9

Die grüne Anzeigenleuchte "Power-ON" für den Strom leuchtet auf, sobald das Werkzeug eingesteckt wird. Wenn die Anzeigenleuchte nicht aufleuchtet, können das Stromkabel oder die Steuerungseinheit defekt sein. Wenn die Anzeigenleuchte leuchtet und das Werkzeug nicht startet, obwohl es eingeschaltet wird, können die Kohlebürsten verbraucht sein, oder die Steuerungseinheit, der Motor oder ON/OFF-Schalter ist defekt.

Wenn die Kohlebürsten nahezu verbraucht sind, leuchtet die rote Service-Anzeigenleuchte auf, um anzudeuten, dass eine Wartung notwendig ist. Nach etwa 8 Stunden Betriebsdauer schaltet sich der Motor automatisch aus.

MONTAGE

⚠ ACHTUNG:

- Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Seitengriff

Abb.10

⚠ ACHTUNG:

- Verwenden Sie den Seitengriff nur beim Splittern, Abblättern oder für Abbrucharbeiten. Verwenden Sie ihn nicht für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw. Beim Bohren kann das Werkzeug nicht richtig an diesem Seitengriff gehalten werden.

Der Seitengriff kann vertikal um 360° gedreht und an jeder gewünschten Position festgestellt werden. Außerdem kann er horizontal an acht verschiedenen

Positionen vor- und zurückgestellt werden. Sie müssen lediglich die Befestigungsmutter lockern, um den Seitengriff an die gewünschte Position drehen zu können. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsmutter fest an.

Abb.11 Seitenzusatzgriff

Abb.12

△ACHTUNG:

- Verwenden Sie bei Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw. stets den Seitenzusatzgriff, damit die Betriebssicherheit gewährleistet ist.

Da der Seitenzusatzgriff auf jede Seite schwingt, kann das Werkzeug in jeder Position bequem bedient werden. Lockern Sie den Seitenzusatzgriff durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, stellen Sie ihn in die gewünschte Position, und befestigen Sie ihn dann wieder durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Montage und Demontage des Einsatzes

Abb.13

Reinigen Sie den Aufnahmeschaft, und schmieren Sie ihn vor der Montage des Einsatzes mit ein wenig Fett. Montieren Sie den Einsatz am Werkzeug. Drehen Sie den Einsatz und drücken Sie ihn hinein, bis er einrastet.

Abb.14

Wenn der Einsatz nicht hineingedrückt werden kann, entfernen Sie ihn. Ziehen Sie die Werkzeugverriegelung einige Male nach unten. Montieren Sie dann den Einsatz erneut. Drehen Sie den Einsatz und drücken Sie ihn hinein, bis er einrastet.

Überprüfen Sie nach der Montage stets, ob der Einsatz einwandfrei sitzt, indem Sie versuchen, ihn herausziehen.

Ziehen Sie die Werkzeugverriegelung zum Entfernen des Einsatzes ganz nach unten, und ziehen Sie den Einsatz heraus.

Abb.15 Winkel des Einsatzes (beim Splittern, Abblättern oder Abbruch)

Abb.16

Abb.17

Der Einsatz kann in 12 verschiedenen Winkeln festgestellt werden. Drücken Sie zur Änderung des Einsatzwinkels die Arretiertaste nach unten, und drehen Sie den Umschaltthebel auf das Symbol . Drehen Sie den Einsatz bis zum gewünschten Winkel.

Drücken Sie die Arretiertaste nach unten, und drehen Sie den Umschaltthebel auf das Symbol . Überprüfen Sie anschließend durch leichtes Drehen am Einsatz, ob er fest sitzt.

Abb.18

Abb.19

Tiefenlehre

Abb.20

Der Tiefenanschlag ist beim Bohren von Löchern mit einer einheitlichen Bohrtiefe hilfreich. Lockern Sie die Klemmschraube, und stellen Sie den Tiefenanschlag auf die gewünschte Tiefe ein. Ziehen Sie die Klemmschraube nach der Einstellung fest an.

ANMERKUNG:

- Der Tiefenanschlag kann nicht an der Stelle verwendet werden, an der er gegen das Getriebe-/Motorgehäuse schlägt.

ARBEIT

Schlagbohrbetrieb

Abb.21

Stellen Sie den Umschaltthebel auf das Symbol . Setzen Sie den Einsatz auf die gewünschte Position für die Bohrung, und betätigen Sie dann den Ein/Aus-Schalter. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug aus. Wenn Sie nur leichten Druck ausüben, erzielen Sie die besten Ergebnisse. Halten Sie das Werkzeug in Position, und achten Sie darauf, dass es nicht von der Bohrung abrutscht.

Verstärken Sie den Druck nicht, wenn die Bohrung durch Holzspäne oder -partikel verstopft ist. Führen Sie stattdessen das Werkzeug im Leerlauf aus, und entfernen Sie dann den Einsatz teilweise aus der Bohrung. Wenn Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen, wird die Bohrung gesäubert, und Sie können den normalen Bohrvorgang fortsetzen.

△ACHTUNG:

- Beim Durchschlag des Einsatzes in Beton oder wenn der Einsatz auf Verstärkungsstangen im Beton trifft, kann das Werkzeug gefährlich reagieren. Achten Sie auf eine gute Balance und einen sicheren Stand, während Sie das Werkzeug fest mit beiden Händen halten. Auf diese Weise können Sie gefährliche Reaktionen abfangen.

Ausblasvorrichtung (optionales Zubehör)

Abb.22

Wenn Sie das Loch gebohrt haben, entfernen Sie mit Hilfe der Ausblasvorrichtung den Staub aus der Bohrung.

Splittern/Abblättern/Abbruch

Abb.23

Stellen Sie den Umschaltthebel auf das Symbol . Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest. Schalten Sie das Werkzeug ein und üben Sie leichten Druck darauf aus, so dass es nicht unkontrolliert herumspringt. Ein stärkerer Druck auf das Werkzeug erhöht nicht dessen Wirkungsgrad.

WARTUNG

⚠ ACHTUNG:

- Bevor Sie mit der Kontrolle oder Wartung des Werkzeugs beginnen, überzeugen Sie sich immer, dass es ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose herausgezogen ist.
- Diese Wartungsarbeit sollte nur von autorisierten Makita-Servicecentern durchgeführt werden.

Dieses Werkzeug braucht nicht stündlich oder täglich gefettet zu werden, da es über ein fettgeschmiertes Schmiermittelsystem verfügt. Es sollte jedoch in regelmäßigen Abständen nachgefettet werden. Senden Sie für diesen Schmierdienst das Werkzeug an ein von Makita autorisiertes Service Center.

Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden.

ZUBEHÖR

⚠ ACHTUNG:

- Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.

Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Servicestelle der Firma Makita.

- SDS-Max-Hartmetallspitzen
- SDS-Max-Punkthammer
- SDS-MAX-Kaltmeißel
- SDS-MAX-Verzunderungsmeißel
- SDS-MAX-Fließenmeißel
- SDS-MAX-Lehmspanen
- Hammerfett
- Bohrer-/Meißelfett
- Seitengriff
- Seitenzusatzgriff
- Tiefenlehre
- Ausblasvorrichtung
- Schutzbrille
- Transportkoffer

Az általános nézet magyarázata

1-1. Kapcsoló kioldógomb	8-1. Váltókar	16-2. Mutató
2-1. Kapcsolókar	8-2. Mutató	16-3. Zárgomb
3-1. Szabályozótárcsa	8-3. Zárgomb	17-1. Mutató
4-1. Váltókar	9-1. BEkapcsolás jelzőlámpa (zöld)	17-2. Váltókar
4-2. Mutató	9-2. Szerviz jelzőlámpa (piros)	17-3. Zárgomb
4-3. Zárgomb	11-1. Oldalsó fogantyú	18-1. Váltókar
5-1. Váltókar	11-2. Szorítóanya	18-2. Mutató
5-2. Mutató	12-1. Oldalmarkolat	18-3. Zárgomb
5-3. Zárgomb	13-1. Védszerszám szára	19-1. Mutató
6-1. Váltókar	13-2. Szerzsámszír	19-2. Váltókar
6-2. Mutató	14-1. Vágószerszám	19-3. Zárgomb
6-3. Zárgomb	14-2. Tokmányfedél	20-1. Mélységmérce
7-1. Váltókar	15-1. Vágószerszám	20-2. Szorítócsavar
7-2. Mutató	15-2. Tokmányfedél	22-1. Kifújókorlátozó
7-3. Zárgomb	16-1. Váltókar	

RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell		HR4501C	HR4510C	HR4511C
Teljesítmény		Karbidevégű szerszám	45 mm	
		Lyukfűrész	125 mm	
Üresjárati sebeség (perc ⁻¹)		130 - 280		
Lökés percenként		1250 - 2750		
Teljes hossz		458 mm		
Tisztá tömeg		7,8 kg	8,3 kg	8,4 kg
Biztonsági osztály		II		

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- Megjegyzés: A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.

END201-2

ENG002-1

Jelképek

A következőkben a berendezésen használt jelképek láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezzi a jelentésüket.



- Olvassa el a használati kézikönyvet.



- KETTŐS SZIGETELÉS**



- Csak az EU országaiban
Ne dobjon ki elektromos berendezést háztartási hulladékkel együtt!

Tekintettel az elektronikus és elektromos hulladékokkal foglalkozó 2002/96/EC európai uniós irányelvre és annak a nemzeti törvényekkel összhangban történő alkalmazására, az életkora végét elérő elektromos berendezéseket elkülönítve kell begyűjteni és természetbarát újrafelhasználó üzemben feldolgozni.

ENE044-1

Tápegység

A szerszám csak a névtáblán feltüntetett feszültséggel, egyfázisú váltakozófeszültséggel hálózathoz csatlakoztatható. A szerszám az európai szabványok szerinti kettős szigeteléssel van ellátva, így táplálható földelővezeték nélküli csatlakozóaljzatból is.

A modellhez HR4501C

ENG102-1

Csak európai országokra vonatkozóan**Zaj**

A tipikus A-súlyozású zajszint, a 60745-2-6 szerint meghatározva:

Hangnyomásszint (L_{PA}): 94 dB (A)
Hangteljesítménszint (L_{WA}): 105 dB(A)
Bizonatalanság (K) : 3 dB(A)

Viseljen fülvédőt.

ENG216-1

Vibráció

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az EN60745-2-6 szerint lett meghatározva:

Működési mód: Vésés funkció oldalsó fogantyúval
Vibráció kibocsátás ($a_{h,Chq}$) : 12.5 m/s^2
Bizonatalanság (K): 1.5 m/s^2

Rendeltetésszerű használat

A szerszám téglá, beton és kő ütvefúrására használható, valamint vésesi munkák végzésére.

- Ezáltal felenged a kenőanyag. A megfelelő bemelégtetés nélkül a vésesi művelet nehézkes.
- Mindig bizonyosodjon meg arról hogy szilárdan áll.
Bizonyosodjon meg arról hogy senki sincs lent amikor a szerszámot magas helyen használja.
 - Szilárdan tartsa a szerszámot mindenkor kezével.
 - Tartsa távol a kezeit a mozgó alkatrészektől.
 - Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak kézben tartva használja a szerszámot.
 - Ne fordítsa a szerszámot a munkaterületen tartózkodó személyek felé működés közben. A vésőszerszám kirepülhet és valakit súlyosan megsebesíthet.
 - Ne érjen a vésőszerszámhoz vagy az alkatrészekhez közvetlenül a munkavégzést követően; azok rendkívül forró lehetnek és megégethetik a bőrét.
 - Némelyik anyag mérgező vegyületet tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése elleni és érintés elleni védelemről. Kövesse az anyag szállítójának biztonsági utasításait.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Az ebben a használati utasításban közölt szabályok ELKERÜLÉSE vagy be nem tartása komoly személyi sérülést eredményezhet.

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

⚠ VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt ellenőri vagy beállítja azt.

A kapcsoló használata

Fig.1

HR4511C TÍPUS

⚠ VIGYÁZAT:

- A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze hogy a kapcsoló kioldógombja megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF) állapotba elengedése után.

A szerszám bekapcsolásához egyszerűen húzza meg a kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz.

HR4510C/ HR4501C TÍPUSOK

Kioldókapcsoló

⚠ VIGYÁZAT:

- A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze hogy a kapcsoló kioldógombja

megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF) állapotba elengedése után.

- Ez a kapcsoló akkor működik, ha a szerszámot a  jelölésnek és a  jelölésnek megfelelő módon használja.

A szerszám bekapcsolásához egyszerűen húzza meg a kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz.

Csúszókapcsoló

⚠ VIGYÁZAT:

- A szerszám csatlakoztatása előtt az áramforráshoz minden ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva.
- Ez a kapcsoló akkor működik, ha a szerszámot a  jelölésnek megfelelő módon használja.

A szerszám hosszabb idejű működtetéséhez vésés módban használja a csúszókapcsolót. A szerszám bekapcsolásához nyomja le a kapcsolókat "I" (ON) oldalát. A szerszám kikapcsolásához nyomja le a kapcsolókat "O (OFF)" oldalát.

Fig.2

Sebességváltás

Fig.3

A percenkénti fordulatszám és lökésszám a szabályozótárcsa elforgatásával állítható. A tárcsán 1 (legalacsonyabb sebesség) és 5 (legmagasabb sebesség) között vannak jelölések.

Tájékozódjon az alábbi táblázatból a szabályozótárcsán beállított szám és a percenkénti fordulatszám/lökésszám közötti összefüggésről.

Szám a szabályozótárcsán	Fordulat percenként	Lökés percenként
5	280	2750
4	260	2550
3	200	1950
2	150	1450
1	130	1250

008417

⚠ VIGYÁZAT:

- Ha szerszámot hosszú ideig folyamatosan kis sebességeken működtei, akkor a motor túlterhelődik, ami a szerszám hibás működését okozza.
- A sebességszabályozó tárcsa csak a 5 számig fordítható el, visszafelé pedig az 1-ig. Ne eröltesse azt a 5 vagy 1 jelzésekkel túl, mert a sebességszabályozó funkció nem fog tovább működni.

A működési mód kiválasztása

Ütvefűrás

Fig.4

Fig.5

Beton, fal, stb. fúrásakor nyomja le a reteszélőgombot és forgassa el úgy a váltókart, hogy a mutató a

Țjelölésre mutasson. Használjon wolfram-karbid hegyű szerszámot.

Vésés

HR4501C ÉS HR4510 TÍPUSOK

Fig.6

Vésési, kaparási vagy bontási műveletekhez nyomja le a reteszélőgombot és forgassa el úgy a váltókart, hogy a mutató a **Ț**jelölésre mutasson. Használjon fúrórudat, bontóvésőt, kaparóvésőt, stb.

Hosszabb ideig tartó véseskor (CSAK A HR4501C ÉS HR4510C TÍPUSOK)

Fig.7

Vésési, kaparási vagy bontási műveletekhez nyomja le a reteszélőgombot és forgassa el úgy a váltókart, hogy a mutató a **Ț**jelölésre mutasson. Használjon fúrórudat, bontóvésőt, kaparóvésőt, stb.

⚠VIGYÁZAT:

- Amikor a szerszámot a **Ț**jelölési módban használja, a kioldókapcsoló nem működik, csak a csuszókapcsoló.

HR4511C TÍPUS

Fig.8

Vésési, kaparási vagy bontási műveletekhez nyomja le a reteszélőgombot és forgassa el úgy a váltókart, hogy a mutató a **Ț**jelölésre mutasson. Használjon fúrórudat, bontóvésőt, kaparóvésőt, stb.

⚠VIGYÁZAT:

- Ne forgassa a váltókart amikor a szerszám terhelés alatt működik. A szerszám károsodik.
- Az üzemmódváltó mechanizmus gyors kopásának elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a váltókar minden teljesen a két vagy három működési módnak megfelelő pozíció egyikében van.

Nyomatékhatarároló

A nyomatékhatarároló akkor lép működésbe amikor egy bizonyos nyomatékszint elérésre kerül. A motor lekapcsolódik a kimenőtengelyről. Ha ez megtörténik, a szerszám forgása megáll.

⚠VIGYÁZAT:

- Amint a nyomatékhatarároló bekapcsol, azonnal kapcsolja ki a szerszámat. Ez segít a szerszám idő előtti elhasználódásának megelőzésében.

Jelzőlámpa

Fig.9

A zöld BEkapcsolást jelző lámpa kigyullad, amikor a szerszám csatlakoztatva van az áramforráshoz. Ha jelzőlámpa nem gyullad ki, akkor a hálózati kábel vagy a vezérlő meghibásodhatott. A jelzőlámpa világít, de a szerszám mégsem indul be még ha be is van kapcsolva, akkor a szénkefék elhasználódtak vagy a vezérlő, a motor vagy a KI/BE kapcsoló meghibásodhatott.

A piros szerviz jelzőlámpa akkor gyullad ki, hogy a

szénkefék majdnem teljesen elhasználódtak, és a szerszámot szervizelni kell. Kb. 8 óra használat után a motor automatikusan kikapcsolódik.

ÖSSZESZERELÉS

⚠VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta.

Oldalsó fogantyú

Fig.10

⚠VIGYÁZAT:

- Az oldalsó fogantyút csak véséshez, kaparáshoz vagy bontáshoz használja. Ne használja beton, falak, stb. fúrásakor. A szerszám nem tartható megfelelően ezzel a fogantyúval fúrás közben.

Az oldalsó fogantyú függőlegesen 360°-ban elforgatható és bármilyen helyzetben rögzíthető. Emellett az nyolc különböző állásban is rögzíthető, a vízszintes fölött vagy alatt. Csak lazítsa meg a szorítóanyát az oldalsó fogantyú elforgatásához a kívánt állásba. Ezután húzza meg a szorítóanyát.

Fig.11

Oldalsó markolat

Fig.12

⚠VIGYÁZAT:

- A biztonságos használat érdekében minden használja az oldalsó markolatot beton, falak, stb. fúrásakor.

Az oldalsó markolat körbeforgatható bármelyik oldalra, lehetővé téve a szerszám könnyű kezelését bármilyen helyzetben. Lazítsa meg az oldalsó markolatot, azt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva, állítsa a kívánt pozícióba, majd húzza meg az óramutató járásának irányában forgatva.

A vésörszerszám berakása vagy eltávolítása

Fig.13

Tisztítsa meg a szerszámot és használjon szerszámzsírt a vésörszerszám behelyezése előtt.

Helyezze a vésörszerszámot a géphe. Fordítsa el a vésörszerszámot és nyomja be amíg nem rögzül.

Fig.14

Ha a vésörszerszám nem nyomható be, akkor vegye ki azt. Húzza le a tokmány fedelét néhány szor. Ezután helyezze be ismét a vésörszerszámot. Fordítsa el a vésörszerszámot és nyomja be amíg nem rögzül.

A behelyezés után minden ellenőrizze, hogy a vésörszerszám biztosan a helyén van úgy, hogy megpróbálja azt kihúzni.

A szerszám eltávolításához húzza le teljesen a tokmány fedelét, és húzza ki a szerszámot.

Fig.15

A szerszám szöge (véséshez, kaparáshoz vagy bontáshoz)

Fig.16

Fig.17

A szerszám 12 különböző szögben rögzíthető. A szerszám szögének módosításához nyomja le a reteszélőgombot és fordítsa el a váltókart úgy, hogy az \leftrightarrow jelölésre mutasson. Fordítsa el a szerszámot a kívánt szögben.

Nyomja le a reteszélőgombot és fordítsa el a váltókart úgy, hogy a mutató a \top jelölésre mutasson. Ezután ellenőrizze, hogy a szerszám megfelelően rögzítve van, kissé elfordítva azt.

Fig.18

Fig.19

Mélységmérce

Fig.20

A mélységmérő azonos méretű furatok fúrásához használható. Lazítsa meg a szorítócsavart, és állítsa a mélységmérőt a kívánt mélységre. A beállítás után húzza meg a szorítócsavart.

MEGJEGYZÉS:

- A mélységmérő nem használható olyan állásban, ahol nekiütökzik a fogaskerékhez/motorháznak.

ÜZEMELTETÉS

Ütvefúrás

Fig.21

Állítsa a váltókart a \top jelöléshez.

Állítsa a szerszám hegyét a furat tervezett helyére és húzza meg a kioldókapcsolót. Ne eröltesse a szerszámot. Az enyhe nyomás adja a legjobb eredményt. Tartsa egy helyben a szerszámot és ne engedje, hogy kicsússzon a furatból.

Ne fejtsen ki nagyobb nyomást amikor a furat eltömödik forgáccsal és más részecskékkel. Ehelyett működtesse a szerszámot terhelés nélkül és részlegesen húzza ki a szerszámot a furatból. Ezt többször megismételve kifizsítje a furatot és folytatja a fúrást.

⚠️ VIGYÁZAT:

- Amikor a szerszám elkezdi átütni a betont, vagy eltalálja a betonba ágyazott merevítő rudakat, a szerszám veszélyes reagálhat. A veszélyes reakció megelőzése érdekében vigyázzon az egyensúlyára és álljon stabilan, a szerszámot mindenkor kezével tartva.

Kifújkörte (opcionális kiegészítő)

Fig.22

A furat kifúrása után egy kifújkörtével eltávolíthatja a port a furatból.

Vésés/kaparás/bontás

Fig.23

Állítsa a váltókart a \top jelöléshez.

Szilárdon tartsa a szerszámot mindenkor kezével. Kapcsolja be a szerszámot és fejtsen ki enyhe nyomást a szerszámról úgy, hogy az még ne pattogjon körbe ellenőriztetlenül. Ha nagyon erősen nyomja a szerszámot, azzal nem növeli a hatásfokát.

KARBANTARTÁS

⚠️ VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott állapotban van mielőtt a vizsgálatához vagy karbantartásához kezdene.
- Ezt a karbantartást csak a Makita hivatalos szervizközpontjaiban végezhetik el.

A szerszám nem igényel óránkénti vagy naponkénti kenést, mivel azken anyaggal feltöltött kenőrendszerrel van ellátva. Ezt rendszeresen újra kell kenni. Küldje el a teljes szerszámot egy Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontba a kenés elvégzésére.

A termék BIZTONSAGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, minden Makita pótalkatrászek használatával.

TARTOZÉKOK

⚠️ VIGYÁZAT:

- Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kellékkel használja csupán annak kifejezetten rendeltetésére.

Ha bármilyen segítségre vagy további információra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keress fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- SDS-Max karbidhegyű szerszámok
- SDS-Max fúrórúd
- SDS-Max bontóvéső
- SDS-Max kaparóvéső
- SDS-Max téglavéső
- SDS-Max agyagvájó
- Kalapácszsír
- Szerszámzsír
- Oldalsó fogantyú
- Oldalsó markolat
- Mélységmérce
- Kifújkörte
- Védőszemüveg
- Hordtáskা

Vysvetlenie všeobecného zobrazenia

1-1. Spúšť	8-1. Meniaca páka	16-1. Meniaca páka
2-1. Spínacia páčka	8-2. Ukazovateľ	16-2. Ukazovateľ
3-1. Nastavovací číselník	8-3. Blokovacie tlačidlo	16-3. Blokovacie tlačidlo
4-1. Meniaca páka	9-1. Kontrolka zapnutia (zelená)	17-1. Ukazovateľ
4-2. Ukazovateľ	9-2. Servisná kontrolka (červená)	17-2. Meniaca páka
4-3. Blokovacie tlačidlo	11-1. Bočná rukoväť	17-3. Blokovacie tlačidlo
5-1. Meniaca páka	11-2. Upínania matica	18-1. Meniaca páka
5-2. Ukazovateľ	12-1. Bočná rukoväť	18-2. Ukazovateľ
5-3. Blokovacie tlačidlo	13-1. Driek ostrie	18-3. Blokovacie tlačidlo
6-1. Meniaca páka	13-2. Vazelína na upínacie stopky	19-1. Ukazovateľ
6-2. Ukazovateľ	vrtákov	19-2. Meniaca páka
6-3. Blokovacie tlačidlo	14-1. Ostrie	19-3. Blokovacie tlačidlo
7-1. Meniaca páka	14-2. Kryt skľučovadla	20-1. Hlbkomer
7-2. Ukazovateľ	15-1. Ostrie	20-2. Upínania skrutka
7-3. Blokovacie tlačidlo	15-2. Kryt skľučovadla	22-1. Ofukovaci balónik

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HR4501C	HR4510C	HR4511C
Výkony	Ostrie so spekaným karbidom	45 mm	
	Jadrovacie dláto	125 mm	
Otačky naprázdno (min ⁻¹)	130 - 280		
Údery za minútu	1250 - 2750		
Celková dĺžka	458 mm		
Hmotnosť netto	7,8 kg	8,3 kg	8,4 kg
Trieda bezpečnosti	II	III	III

• Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

• Poznámka: Technické údaje sa možu pre rozne krajinu lišiť.

END201-2

ENF002-1

Symboly

Nižšie sú uvedené symboly, s ktorými sa môžete pri použití nástroja stretnúť. Je dôležité, aby ste skôr, než s ním začnete pracovať, pochopili ich význam.



- Prečítajte si návod



- DVOJITÁ IZOLÁCIA



- Len pre štáty EU

Nevyhadzujte elektrické zariadenia spolu s domácim odpadom!

Podľa Nariadenia Európskej rady 2002/96/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení a ich prevádzkovania v súlade s národnými zákonmi, elektrické zariadenia musia byť potom, čo doslúžia, zhromažďované samostatne a vrátené na ekologickú recykláciu.

ENE044-1

Určené použitie

Tento nástrój je určený na kladivové vŕtanie do tehly, betónu a kameňa, ako aj na sekacie práce.

Napájanie

Nástrój sa môže pripojiť len k odpovedajúcemu zdroju s napätiom rovnakým, aké je uvedené na typovom štítku, a môže pracovať len s jednofázovým striedavým napätiom. V súlade s európskymi normami má dvojitú izoláciu a može byť preto napájaný zo zásuviek bez uzemňovacieho vodiča.

Pro Model HR4501C

ENG102-1

Len pre Európske krajiny**Hluk**

Typická hladina akustického tlaku záťaže A určená podla 60745-2-6:

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 94 dB (A)

Hladina akustického tlaku (L_{WA}): 105 dB(A)

Neurčitosť (K) : 3 dB(A)

Používajte chránene sluchu.

ENG216-1

Vibrácie

Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) určený podľa normy EN60745-2-6:

Pracovný režim: funkcia sekania s boènom rúrkou

Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,CHeq}$) : 12.5 m/s²

Neurčitosť (K) : 1.5 m/s²

Pracovný režim: funkcia sekania s boèenou rukoväou	ENG306-1	Pracovný režim: vátanie kladivom do betónu, 25 mm priemer a 180: mm hábka	ENG303-1
Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,\text{CHeq}}$) : 12.5 m/s ²		Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,\text{HD}}$) : 7.5 m/s ²	
Neurčitosť (K) : 1.5 m/s ²		Neurčitosť (K) : 1.5 m/s ²	
ENG303-1		ENG303-1	ENH101-8
Pracovný režim: vátanie kladivom do betónu, 25 mm priemer a 180: mm hábka		Pracovný režim: vátanie kladivom do betónu, 25 mm priemer a 180: mm hábka	
Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,\text{HD}}$) : 16 m/s ²		Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,\text{HD}}$) : 16 m/s ²	
Neurčitosť (K) : 1.5 m/s ²		Neurčitosť (K) : 1.5 m/s ²	
Pro Model HR4510C	ENG102-1		
Len pre Európske krajiny			
Hluk			
Typická hladina akustického tlaku zálaže A určená podla 60745-2-6:			
Hladina akustického tlaku (L_{PA}) : 93 dB (A)			
Hladina akustického tlaku (L_{WA}): 104 dB(A)			
Neurčitosť (K) : 3 dB(A)			
Používajte chránièe sluchu.	ENG216-1		
Vibrácie			
Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súèet) urèený poda normy EN60745-2-6:			
Pracovný režim: funkcia sekania s boèenou rùèkou			
Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,\text{CHeq}}$) : 8.5 m/s ²			
Neurčitosť (K) : 1.5 m/s ²			
ENG306-1			
Pracovný režim: funkcia sekania s boèenou rukoväou			
Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,\text{CHeq}}$) : 8.5 m/s ²			
Neurčitosť (K) : 1.5 m/s ²			
ENG303-1			
Pracovný režim: vátanie kladivom do betónu, 25 mm priemer a 180: mm hábka			
Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,\text{HD}}$) : 9.5 m/s ²			
Neurčitosť (K) : 2 m/s ²			
Pro Model HR4511C	ENG102-1		
Len pre Európske krajiny			
Hluk			
Typická hladina akustického tlaku zálaže A určená podla 60745-2-6:			
Hladina akustického tlaku (L_{PA}) : 94 dB (A)			
Hladina akustického tlaku (L_{WA}): 105 dB(A)			
Neurčitosť (K) : 3 dB(A)			
Používajte chránièe sluchu.	ENG216-1		
Vibrácie			
Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súèet) urèený poda normy EN60745-2-6:			
Pracovný režim: funkcia sekania s boèenou rùèkou			
Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,\text{CHeq}}$) : 7 m/s ²			
Neurčitosť (K) : 1.5 m/s ²			
ENG306-1			
Pracovný režim: funkcia sekania s boèenou rukoväou			
Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,\text{CHeq}}$) : 7.5 m/s ²			
Neurčitosť (K) : 1.5 m/s ²			
ENG303-1			
PREHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EU			
Model; HR4501C,HR4510C,HR4511C			
Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo štandardizovanými dokumentmi:			
EN60745, EN55014, EN61000 v súlade so Smernicami výboru, 2004/108/EC, 98/37/EC.			
CE2007			
	000230		
		Tomoyasu Kato	
		riadiel'	
Zodpovedný výrobca:			
Makita Corporation			
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO			
Autorizovaný zástupca v Európe:			
Makita International Europe Ltd.			
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLICKO			
GEB007-2			

Zvláštne bezpeènostné zásady

NIKDY nepripustite, aby pohodlie a blízka znalosť produktu (získané opakováním používaním) nahradili presné dodržiavanie bezpeènostných pravidiel pre vrtacie kladivo. V prípade nebezpeèného alebo nesprávneho používania tohto nástroja môžete utrièieť vážne telesné poranenie.

1. **Používajte chránièe sluchu.** Vystavenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
2. **Používajte pomocné rukoväte dodávané s nástrojom.** Strata kontroly môže spôsobiť zranenie.
3. **Pri práci, kedy vrtiaci nástrój môže prísť do styku so skrytými elektrickými vodièmi alebo s vlastným elektrickým káblom, držte ho za izolované úchopné miesta.** Pri kontakte so „živým“ vodièom sa stanú nechránené kovové súèasti nástroja rovnako „živými“ a obsluha môže byt zasiahnutá elektrickým prúdom.
4. **Používajte pevnú pokrývku hlavy (bezpeènostnú helmu), bezpeènostné okuliare a/alebo ochranný štít na tvár.** Obyèajné optické alebo slneèné okuliare NIE sú ochranné okuliare. Tiež sa dôrazne odporúcha používať protiprachovú masku a hrubo vatované rukavice.
5. **Pred prácou overte, či je vrták zaistený na mieste.**
6. **Pri bežnej prevádzke tento nástrój vytvára vibrácie.** Láhko môže dôjsť k uvoľneniu

- skrtiek a následnej poruche alebo nehode.**
Preč prácou dôkladne skontrolujte dotiahnutie skrtiek.
7. V chladnom počasí, alebo keď sa nástroj dlhšiu dobu nepoužíval, nechajte nástroj chvíľu zahriat' pri prevádzke bez záťaže. Tým sa uvoľní mazivo. Bez správneho predhriatia bude príklep prebiehať tăžko.
 8. Dbajte, aby ste vždy mali pevnú oporu nôh.
 Ak pracujete vo výškach, dbajte, aby pod vami nikto neboli.
 9. Držte nástroj pevne oboma rukami.
 10. Ruky držte mimo dosahu pohyblivých častí.
 11. Nenechávajte nástroj bežať bez dozoru.
 Pracujte s ním, len keď ho držite v rukách.
 12. Počas práce nemierite nástrojom na žiadnu osobu v blízkosti. Vrták by mohol vyletiet' a niekoho vážne poraníť.
 13. Nedotýkajte sa vrtáka alebo častí v blízkosti vrtáka hned' po úkone; môžu byť extrémne horúce a môžu popaliť vašu pokožku.
 14. Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, aby ste ich nevdychovali alebo sa ich nedotýkali.
 Prečítajte si bezpečnostné materiálové listy dodávateľa.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

⚠ VAROVANIE:

NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržovanie bezpečnostných zásad uvedených v tomto návode môže viesť k vážnemu zraneniu.

POPIS FUNKCIE

⚠ POZOR:

- Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Zapínanie

Fig.1

PRE MODEL HR4511C

⚠ POZOR:

- Pred pripojením nástroja do zásuvky vždy skontrolujte, či spúšť funguje správne a po uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.

Ak chcete nástroj zapnúť, jednoducho potiahnite spínač.
 Zastavíte ho uvoľnením spínača.

PRE MODELY HR4510C/ HR4501C

Tlačidlo vypínača

⚠ POZOR:

- Pred pripojením nástroja do zásuvky vždy skontrolujte, či spúšť funguje správne a po uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.

- Tento vypínač funguje pri nastavení nástroja do režimu symbolu a .

Ak chcete nástroj zapnúť, jednoducho potiahnite spínač.
 Zastavíte ho uvoľnením spínača.

Posuvný vypínač

⚠ POZOR:

- Pred zapojením tohto nástroja vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý.
- Tento vypínač funguje len pri nastavení nástroja do režimu symbolu .

Pri dlhšom príklepovom vŕtaní je možné náradie zaistiť pomocou posuvného vypínača. Náradie zapnite stlačením na "I (ON)" strane prepínacej páčky. Náradie vypnete stlačením na "O (OFF)" strane prepínacej páčky.

Fig.2

Zmena otáčok

Fig.3

Otáčky a frekvenciu príklepu/min nastavíte otočením kolieska s reguláciou otáčok. Koliesko je označené číslami od 1 (najnižšie otáčky) až po 5 (najvyššie otáčky).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vzťahy medzi nastaveniami čísla a otáčkami/príklepom za minútu.

Počet na nastavovacom počítačade	Otáčky za minútu	Úderov za minútu
5	280	2750
4	260	2550
3	200	1950
2	150	1450
1	130	1250

008417

⚠ POZOR:

- Ak je nástroj v nepretržnej prevádzke pri nízkych rýchlosťach po dlhý čas, motor bude preťažený, čoho výsledkom je nefunkčnosť nástroja.
- Otočný ovládač rýchlosťi je možné otočiť len po číslicu 5 a potom naspať po číslicu 1. Nepokúsajte sa prejsť za číslicu 5 alebo číslicu 1, pretože otočný ovládač rýchlosťi už nemusí fungovať.

Výber funkcie nástroja

Vŕtanie s príklepom

Fig.4

Fig.5

Pre vŕtanie do betónu, muriva a pod. zatlačte aretačné tlačidlo a otočte prepínacom režimu tak, aby šípka na ňom smerovala na symbol . Použite vrták s hrotom z tvrdkovu (volfrám-karbid).

Príklep

PRE MODEL HR4501C A HR4510

Fig.6

Pre sekanie, osekávanie alebo zbijanie zatlačte aretačné tlačidlo a otočte prepínacom režimu tak, aby šípka na ňom smerovala na symbol . Použite vŕiaci

hrot, plochý sekáč, atď.

Pre dlhodobé vŕtanie kladivom (LEN PRE MODELY HR4501C a HR4510C)

Fig.7

Pre sekanie, osekávanie alebo zbijanie zatlačte aretačné tlačidlo a otočte prepínačom režimu tak, aby šípka na ňom smerovala na symbol . Použite vŕtací hrot, plochý sekáč, atď.

⚠️POZOR:

- Pri použití náradia v režime so symbolom tlačidlo vypínača nefunguje a funkčný je len posuvný vypínač.

PRE MODEL HR4511C

Fig.8

Pre sekanie, osekávanie alebo zbijanie zatlačte aretačné tlačidlo a otočte prepínačom režimu tak, aby šípka na ňom smerovala na symbol . Použite vŕtací hrot, plochý sekáč, atď.

⚠️POZOR:

- Neotáčajte prepínač za chodu náradia pri zaťažení. Môže to viesť k poškodeniu náradia.
- Nadmernému opotrebovaniu mechanizmu zmeny pracovných režimov predídeť tým, že vždy nastavíte prepínač presne na jednu z dvoch alebo troch polôh režimov.

Obmedzovač krútiaceho momentu (bezpečnostná spojka)

Obmedzovač krútiaceho momentu preruší otáčanie vŕtaka po dosiahnutí určitej hodnoty krútiaceho momentu. Otáčanie sa preruší pri súbežnom chode motora. Vtedy sa vŕták prestane točiť.

⚠️POZOR:

- Len čo sa obmedzovač spustí, náradie ihned vypnite. Zabráňte tým predčasnému opotrebovaniu náradia.

Indikátor

Fig.9

Pri zapnutí náradia sa rozsvieti indikátor zelenej farby. Ak sa indikátor nerozsvietí, porucha môže byť v sieťovej šnúre alebo kontrolke. Ak sa indikátor rozsvietí, ale nie je možné spustiť činnosť náradia, buď sú opotrebované uhlíkové kefky alebo je porucha v kontrolke či vypínači ON/OFF.

Ak sa indikátor rozsvietí na červeno, znamená to, že je potrebné vymeniť uhlíkové kefky. Približne po 8 hodinách ďalšieho používania sa motor automaticky zastaví.

MONTÁŽ

⚠️POZOR:

- Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce, vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Prídavná rukoväť

Fig.10

⚠️POZOR:

- Pridavnú rukoväť používajte len pri sekani, osekávaní alebo zbijaní. Rukoväť nepoužívajte pri vŕtaní do betónu, muriva, atď. Pri vŕtaní totiž nemožno náradie držať s rukoväťou správne.

Prídavnú rukoväť možno nastaviť v ľubovoľnej polohe v rozsahu 360° vertikálne. Horizontálne je možné rukoväť zabezpečiť do 8 rôznych polôh vpred a vzad. Jednoducho uvoľnite maticu svorky a nastavte rukoväť do požadovanej polohy. Potom svorku pevne utiahnite.

Fig.11

Bočné držadlo

Fig.12

⚠️POZOR:

- Náradie pri vŕtaní do betónu, muriva, atď. vždy používajte s bezpečnostnými dôvodami s prídavnou rukoväťou.

Prídavnú rukoväť možno točiť oboma smermi, čím je možné jednoduché uchopenie nástroja v každej polohe. Uvoľnite rukoväť otočením proti smeru hodinových ručičiek, nastavte ju do požadovanej polohy a znova upevnite točením v smere hodinových ručičiek.

Montáž alebo demontáž vŕtaka

Fig.13

Upínaciu stopku vŕtaka očistite a potrite tenkou vrstvou vaseľiny.

Zasuňte vŕtak do nástroja. Otočte vŕtakom a potlačte ho, kým nezapadne.

Fig.14

Ak vŕtak nemožno zasunúť, vyberte ho. Objímku mechanizmu stlačte až na doraz niekoľko ráz. Potom vŕtak znova založte. Otočte vŕtakom a potlačte ho, kým nezapadne.

Po vsunutí vždy potiahnutím za vŕtak skontrolujte, či je správne zaistený.

Pri vyberaní vŕtaka objímku posuňte až na doraz a vŕtak vyberte.

Fig.15

Uhôl vŕtaka (pri sekani, osekávaní alebo zbijaní)

Fig.16

Fig.17

Vŕtak možno zaistiť do 12 rôznych uhlov. Uhôl vŕtaka zmeníte tak, že stlačíte aretačné tlačidlo a otočíte prepínačom režimu na symbol . Otočte vŕtak do

požadovaného uhla.

Stlačte aretačné tlačidlo a otočte prepínačom režimu tak, aby značka na ňom smerovala na symbol . Trocha vrták pootočte, aby ste sa presvedčili, že je pevne zaistený.

Fig.18

Fig.19

Hlbkomer

Fig.20

Hlbkový doraz slúži na pohodlné vtávanie otvorov rovnakej hĺbky. Uvoľnite rúčku prídavnej rukoväte a prispôsobte polohu zarážky na požadovanú hĺbku otvoru. Potom rúčku rukoväte znova pritiahnite.

POZNÁMKA:

- Zarážku nie je možné použiť v prípade, ak je otočená smerom ku krytu prevodovky náradia.

PRÁCA

Vŕtanie s príklepom

Fig.21

Nastavte prepínač na symbol .

Vrták nastavte do požadovanej polohy pre hĺbkou otvoru a stlačte vypínač. Nevyvíjajte na náradie tlak. Menším tlakom dosiahnete vyššiu efektivitu práce. Držte náradie presne v potrebej polohe, aby vrták nesklzł mimo vtávaný otvor.

Nevyvíjajte väčší tlak, keď sa otvor zanesie úlomkami materiálu. Namiesto toho náradím trocha povytiahnite. Po niekoľkásobnom zopakovánii sa otvor vyčistí a môžete pokračovať vo vtávaní.

⚠POZOR:

- Pri samotnom vtávaní do betónu a najmä ak vrták narazi na železné spevnenia v betóne, môže dôjsť k náhlnej reakcii náradia. Náhlym, nebezpečným reakciám predídeťte pevným uchopením náradia oboma rukami, udržiavaním rovnováhy a pevným postojom.

Ofukovací balónik (zvláštne príslušenstvo)

Fig.22

Ofukovací balónik slúži na vyčistenie vyvŕtaného otvoru od prachu.

Sekanie / Osekávanie / Zbíjanie

Fig.23

Nastavte prepínač na symbol .

Držte náradjou pevne oboma rukami. Zapnite náradjou a trochu naň tlačte tak, aby náradjou neovládane neposkakoval. Príliš veľký prítlak nezarúčuje najlepšie výsledky.

ÚDRŽBA

⚠POZOR:

- Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja, vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.
- O doplnenie maziva v náradí požiadajte autorizované servisné stredisko elektrického ručného náradia Makita.

Tento náradz je nevyužíva premazávanie v hodinových alebo denných intervaloch, pretože je vybavený hermetickým systémom mazania. Je potrebné ho pravidelne premazať po práci. Za účelom servisného premazania odošlite kompletný náradz do autorizovaného servisného centra spoločnosti Makita.

Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOŁAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita.

PRÍSLUŠENSTVO

⚠POZOR:

- Pre váš náradz Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použíti iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené.

Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.

- Vrtáky s karbidovým hrotom SDS-Max
- Vŕtaci hrot SDS-Max
- Plochý sekáč SDS-MAX
- Sekacie dláto SDS-MAX
- Dláto na dlaždice SDS-MAX
- Úzky rýl SDS-MAX
- Vazelína na kladivo
- Vazelína na upínacie stopky vrtákov
- Pridavná rukoväť
- Bočné držadlo
- Hlbkomer
- Ofukovací balónik
- Ochranné okuliare
- Kufrík na prenášanie

ČESKÝ

Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Spoušť	8-1. Volič režimu	16-2. Ukazatel
2-1. Spínací páčka	8-2. Ukazatel	16-3. Blokovací tlačítko
3-1. Regulační knoflík	8-3. Blokovací tlačítko	17-1. Ukazatel
4-1. Volič režimu	9-1. Kontrolka napájení (zelená)	17-2. Volič režimu
4-2. Ukazatel	9-2. Servisní kontrolka (červená)	17-3. Blokovací tlačítko
4-3. Blokovací tlačítko	11-1. Boční držadlo	18-1. Volič režimu
5-1. Volič režimu	11-2. Upínací maticce	18-2. Ukazatel
5-2. Ukazatel	12-1. Boční rukojeť	18-3. Blokovací tlačítko
5-3. Blokovací tlačítko	13-1. Dřík nástroje	19-1. Ukazatel
6-1. Volič režimu	13-2. Vazelína na nástroj	19-2. Volič režimu
6-2. Ukazatel	14-1. Nástroj	19-3. Blokovací tlačítko
6-3. Blokovací tlačítka	14-2. Kryt sklíčidla	20-1. Hloubkoměr
7-1. Volič režimu	15-1. Nástroj	20-2. Upínací šroub
7-2. Ukazatel	15-2. Kryt sklíčidla	22-1. Vyfukovací nástroj
7-3. Blokovací tlačítka	16-1. Volič režimu	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HR4501C	HR4510C	HR4511C
Výkony	Nástroj s karbidovým ostřím	45 mm	
	Vrtná korunka	125 mm	
Otačky naprázdno (min^{-1})		130 - 280	
Příklepů za minutu		1 250 - 2 750	
Celková délka		458 mm	
Hmotnost netto	7,8 kg	8,3 kg	8,4 kg
Třída bezpečnosti		II	

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
- Poznámka: Technické údaje se mohou pro různé země lišit.

END201-2

ENF002-1

Symboly

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.



- Přečtěte si návod



- DVOJITÁ IZOLACE



- Pouze pro země EU

Nevyhazujte elektrická zařízení spolu s domovním odpadem!
Podle Nařízení Evropské rady 2002/96/EC o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a jejího provádění v souladu s národními zákony, elektrická zařízení musí být poté, co doslouží, shromažďována samostatně a vrácena k ekologické recyklaci.

ENE044-1

Určení nástroje

Nástroj je určen k příklepovému vrtání do cihel, betonu a kamene a dále k sekání.

Napájení

Nástroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a může pracovat pouze s jednofázovým střídavým napětím. V souladu s evropskými normami má dvojitou izolaci a může být proto napájen ze zásuvek bez zemnicího vodiče.

Pro Model HR4501C

ENG102-1

Pouze pro evropské země

Hluk

Typická A-vážená hladina hluku stanovená podle 60745-2-6:

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 94 dB(A)

Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 105 dB(A)

Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu

ENG216-1

Vibrace

Celková hodnota vibrací (triaxální vektorový součet) určený v souladu s EN60745-2-6:

Pracovní režim: Funkce sekání s obsluhou ze strany

Vibracní emise ($a_{h,\text{Cheq}}$): 12.5 m/s^2

Nejistota (K): 1.5 m/s^2

Pracovní režim: Funkce sekání s boční rukojetí	ENG306-1	Vibrační emise ($a_{h,HD}$) : 7.5 m/s ²
Vibrační emise ($a_{h,CHeq}$) : 12.5 m/s ²		Nejistota (K) : 1.5 m/s ²
Nejistota (K) : 1.5 m/s ²		ENH101-8
Pracovní režim: Kladivo vrtající do betonu, 25 mm v průmíru a 180: mm do hloubky	ENG303-1	
Vibrační emise ($a_{h,HD}$) : 16 m/s ²		
Nejistota (K) : 1.5 m/s ²		
Pro Model HR4510C	ENG102-1	CE2007
Pouze pro evropské země		
Hluk		
Typická A-vážená hladina hluku stanovená podle 60745-2-6:		
Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 93 dB(A)		
Hladina akustického výkonu (L_{WA}) : 104 dB(A)		
Nejistota (K) : 3 dB(A)		
Noste ochranu sluchu	ENG216-1	
Vibrace		
Celková hodnota vibrací (triaxální vektorový součet) určený v souladu s EN60745-2-6:		
Pracovní režim: Funkce sekání s obsluhou ze strany		
Vibrační emise ($a_{h,CHeq}$) : 8.5 m/s ²		
Nejistota (K) : 1.5 m/s ²		
Pracovní režim: Funkce sekání s boční rukojetí	ENG306-1	
Vibrační emise ($a_{h,CHeq}$) : 8.5 m/s ²		
Nejistota (K) : 1.5 m/s ²		
Pracovní režim: Kladivo vrtající do betonu, 25 mm v průmíru a 180: mm do hloubky	ENG303-1	
Vibrační emise ($a_{h,HD}$) : 9.5 m/s ²		
Nejistota (K) : 2 m/s ²		
Pro Model HR4511C	ENG102-1	GEB007-2
Pouze pro evropské země		
Hluk		
Typická A-vážená hladina hluku stanovená podle 60745-2-6:		
Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 94 dB(A)		
Hladina akustického výkonu (L_{WA}) : 105 dB(A)		
Nejistota (K) : 3 dB(A)		
Noste ochranu sluchu	ENG216-1	
Vibrace		
Celková hodnota vibrací (triaxální vektorový součet) určený v souladu s EN60745-2-6:		
Pracovní režim: Funkce sekání s obsluhou ze strany		
Vibrační emise ($a_{h,CHeq}$) : 7 m/s ²		
Nejistota (K) : 1.5 m/s ²		
Pracovní režim: Funkce sekání s boční rukojetí	ENG306-1	
Vibrační emise ($a_{h,CHeq}$) : 7.5 m/s ²		
Nejistota (K) : 1.5 m/s ²		
Pracovní režim: Kladivo vrtající do betonu, 25 mm v průmíru a 180: mm do hloubky	ENG303-1	

- nástroj delší dobu používán nechejte nástroj na chvíli zahřívat provozováním bez zatížení.** Tímto dojde k zahřátí maziva. **Bez rádného zahřátí je použití funkce kladiva obtížné.**
8. **Dbejte, abyste vždy měli pevnou oporu nohou.** Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi nikdo nebyl.
 9. Držte nástroj pevně oběma rukama.
 10. Udržujte ruce mimo pohyblivé díly.
 11. Nenechávejte nástroj běžet bez dozoru. Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
 12. Nemířte nástrojem na žádnou osobu v místě provádění práce. Pracovní nástroj se může uvolnit a způsobit vážné zranění.
 13. Bezprostředně po ukončení práce se nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou dosahovat velmi vysokých teplot a popálit pokožku.
 14. Některé materiály obsahují chemikálie, které mohou být jedovaté. Dávajte pozor, abyste je nevdechovali nebo se jich nedotýkali. Přečtěte si bezpečnostní materiálové listy dodavatele.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

⚠ VAROVÁNÍ:

NESPRÁVNÉ POUŽIVÁNÍ nebo nedodržování bezpečnostních zásad uvedených v tomto návodu může vést k vážnému zranění.

POPIS FUNKCE

⚠ POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Zapínání

Fig.1

PRO MODEL HR4511C

⚠ POZOR:

- Před připojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po uvolnění se vraci do vypnuté polohy.

Chcete-li nástroj uvést do chodu, stačí stisknout jeho spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.

PRO MODELY HR4510C/ HR4501C

Spoušť

⚠ POZOR:

- Před připojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po uvolnění se vraci do vypnuté polohy.
- Došlo by ke spuštění funkcí při nastavení nástroje na symboly režimů  a .

Chcete-li nástroj uvést do chodu, stačí stisknout jeho spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.

Posuvný spínač

⚠ POZOR:

- Před připojením nástroje k elektrické síti vždy zkontrolujte, zda je nástroj vypnuty.
- Tento spínač pracuje pouze v případě, že je nástroj nastaven na symbol režimu .

Pro delší používání nástroje v režimu kladiva je k dispozici posuvný spínač. Nástroj se spouští stisknutím strany „I“ (ZAP) spínací páčky. Chcete-li nástroj zastavit, stiskněte stranu VYP („O“) spínací páčky.

Fig.2

Změna otáček

Fig.3

Počet otáček a příklepů za minutu lze snadno nastavit otáčením regulačního knoflíku. Na knoflíku je stupnice od 1 (nejnižší otáčky) do 5 (nejvyšší otáčky).

Vztah mezi nastavením zvoleným na voliči a počtem otáček/příklepů za minutu je uveden v tabulce níže.

Číslo na regulačním knoflíku	Otáček za minutu	Příklep za minutu
5	280	2 750
4	260	2 550
3	200	1 950
2	150	1 450
1	130	1 250

008417

⚠ POZOR:

- Je-li nástroj provozován dlouhou dobu nepřetržitě při nízkých rychlostech, dojde k přetížení motoru a následně k selhání nástroje.
- Otočným voličem otáček lze otáčet pouze do polohy 5 a zpět do polohy 1. Voličem neotáčejte silou za polohu 5 nebo 1. Mohlo by dojít k poruše funkce regulace otáček.

Výběr provozního režimu

Otáčení s příklepem

Fig.4

Fig.5

Při vrtání do betonu, zdíva, a podobných materiálů stiskněte zajišťovací tlačítko a otočte volič režimu tak, aby byl ukazatel nastaven na symbol . Použijte nástroj s ostřím z karbidu wolframu.

Pouze příklep

PRO MODEL HR4501C AND HR4510C

Fig.6

Při sekání, otloukání nebo bourání stiskněte zajišťovací tlačítko a otočte volič režimu tak, aby byl ukazatel nastaven na symbol . Použijte tyč s hrotom, plochý sekáč, oškrť, apod.

Pro delší provoz s pøíklepem (POUZE MODELY HR4501C AND HR4510C)

Fig.7

Při sekání, otloukání nebo bourání stiskněte zajišťovací tlačítko a otoče volič režimu tak, aby byl ukazatel nastaven na symbol . Použijte tyč s hrotom, plochý sekáč, oškrt, apod.

⚠️POZOR:

- Při použití nástroje v režimu  není spoušť funkční a lze použít pouze posuvný spínač.

PRO MODEL HR4511C

Fig.8

Při sekání, otloukání nebo bourání stiskněte zajišťovací tlačítko a otoče volič režimu tak, aby byl ukazatel nastaven na symbol . Použijte tyč s hrotom, plochý sekáč, oškrt, apod.

⚠️POZOR:

- Neotáčejte voličem režimu, je-li nástroj v provozu pod zatížením. Dojde k poškození nástroje.
- Má-li být zamezeno rychlému opotřebení mechanismu přepínání režimu, dbejte, aby byl volič režimu vždy rádně umístěn do jedné ze dvou nebo tří poloh provozního režimu.

Omezovač točivého momentu

Omezovač točivého momentu se aktivuje při dosažení určité úrovni točivého momentu. Motor se odpojí od výstupního hřídele. Dojde-li k této situaci, pracovní nástroj se zastaví.

⚠️POZOR:

- Jakmile se aktivuje omezovač točivého momentu, vypněte okamžitě nástroj. Zamezíte tak předčasnemu opotřebení nástroje.

Kontrolka

Fig.9

Zelená kontrolka Power On se rozsvítí při připojení nástroje k elektrické síti. Pokud se kontrolka nerozsvítí, může být vadný napájecí kabel nebo ovlaðač. Pokud kontrolka svítí, ale nástroj se po zapnutí neuvede do chodu, mohou být opotřebené uhlíky nebo může být vadný ovlaðač, motor nebo hlavní vypínač (ON/OFF). Jsou-li téměř opotřebené uhlíky, rozsvítí se červená kontrolka, která signalizuje potřebu provedení servisu nástroje. Přibližně po 8 hodinách provozu se motor automaticky vypne.

MONTÁŽ

⚠️POZOR:

- Než začnete na nástroji provádět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytáhnutý ze zásuvky.

Boèní držadlo

Fig.10

⚠️POZOR:

- Boèní držadlo používejte při sekání, otloukání a bourání. Nepoužívejte jej při vrtání do betonu, zdíva, a podobných materiálù. Je-li při vrtání nainstalováno boèní držadlo, nelze nástroj správně držet.

Boèním držadlem lze otácat svisle o 360° do libovolné potřebné polohy. Kromé toho jej lze také zajistit horizontálně v osmi rùzných polohách vzadu a vpředu. Pro pøesunutí boèního držadla do požadované polohy staèí povolit upínací matici. Poté upínací matici opět pevně dotáhněte.

Fig.11

Boèní rukojet'

Fig.12

⚠️POZOR:

- Z dùvodu bezpeènosti práce při vrtání do betonu, zdíva a podobných materiálù vždy používejte boèní rukojet'.

Boèní rukojetí lze otácat na obì strany a umožnuje tak snadnou manipulaci s nástrojem v libovolné poloze. Povolte boèní rukojet' otáèením proti smìru hodinových ruèíček, otoče jí do požadované polohy a poté ji utáhnìte otáèením ve smìru hodinových ruèíček.

Instalace a demontáž pracovního nástroje

Fig.13

Vycistòte dìlk nástroje a před instalací na něj naneste vazelinu.

Zasuňte do pøístroje pracovní nástroj. Otáèejte pracovním nástrojem a tlaète na něj, dokud nebude zajištèn.

Fig.14

Pokud pracovní nástroj nelze zasunout, vyjměte jej. Několikrát potáhnìte dolù kryt sklícidla. Poté pracovní nástroj zasuňte znovu. Otáèejte pracovním nástrojem a tlaète na něj, dokud nebude zajištèn.

Po instalaci se pokusem o vytáhnutí vždy pøesvìdète, zda je pracovní nástroj bezpeènì uchycen na svém místì.

Chcete-li nástroj vymout, stáhnìte kryt sklícidla úplnì dolù a vytáhnìte pracovní nástroj.

Fig.15

Úhel pracovního nástroje (při sekání, otloukání nebo bourání)

Fig.16

Fig.17

Pracovní nástroj lze zajistit v dvanácti rùzných úhlech. Chcete-li zmìnit úhel pracovního nástroje, stiskněte zajišòvací tlaèítko a otoče volič režimu tak, aby byl ukazatel nastaven na symbol . Natoète pracovní nástroj na požadovaný úhel.

Stiskněte zajišòvací tlaèítko a otoče volič režimu tak,

aby byl ukazatel nastaven na symbol . Poté se mírným otočením přesvědčte, zda je pracovní nástroj bezpečně uchycen na svém místě.

Fig.18

Fig.19

Hloubkoměr

Fig.20

Hloubkový doraz je šípková pomůcka při vrtání otvorů stejné hloubky. Povolte upínací šroub a nastavte hloubkový doraz na požadovanou hloubku. Po seřízení upínací šroub opět pevně dotáhněte.

POZNÁMKA:

- Hloubkový doraz nelze použít v poloze, kdy by narážel proti skříni převodovky nebo skříni motoru.

PRÁCE

Režim vrtání s příklepem

Fig.21

Nastavte volič režimu na symbol .

Umísteďte pracovní nástroj na požadované místo otvoru a stiskněte spoušť. Na nástroj nevyvíjejte příliš velkou sílu. Nejlepších výsledků dosáhněte pomocní mírného tlaku. Udržujte nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor, aby nevyklouzl z otvoru.

Dojdě-li k ucpání otvoru třískami nebo částicemi, nevyvíjejte na nástroj větší tlak. Místo toho nechejte běžet nástroj ve volnoběhu a částečně z otvoru vytáhněte pracovní nástroj. Budete-li tento postup několikrát opakovat, otvor se vyčistí a budete moci pokračovat v dalším vrtání.

⚠️POZOR:

- Jakmile začne pracovní nástroj pronikat do betonu nebo pokud narazí do výztuže v betonu, může nástroj nebezpečně zareagovat. Udržujte dobrou rovnávku a bezpečnou polohu nohou a držte nástroj pevně oběma rukama, abyste předešli nebezpečné reakci.

Vyfukovací nástroj (volitelné příslušenství)

Fig.22

Po vyvrtání otvoru použijte k odstranění prachu z otvoru vyfukovací nástroj.

Sekání / otloukání / bourání

Fig.23

Nastavte volič režimu na symbol .

Nástroj pevně držte oběma rukama. Uvedte nástroj do chodu a vyvíte na něj mírný tlak, aby nedošlo k nekontrolovanému odskočení nástroje. Příliš velký tlak vyvíjený na nástroj nezvyšuje jeho účinnost.

ÚDRŽBA

⚠️POZOR:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytážený ze zásuvky.
- Tuto činnost by měla provádět pouze autorizovaná servisní střediska společnosti Makita.

Tento nástroj nevyžaduje pravidelné mazání, protože je vybaven uzavřeným systémem mazání. Opětovně namazat by se měl po prohlédnutí. Toto promazání provede autorizované servisní centrum společnosti Makita.

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

⚠️POZOR:

- Pro váš nástroj Makita, popsán v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Nástroje s karbidovým ostřím SDS-Max
- Tyč s hrotom SDS-Max
- Plochý sekáč SDS-MAX
- Oškrt SDS-MAX
- Dláto na dlaždice SDS-MAX
- Úzký rýč SDS-MAX
- Vazelína na kladivo
- Vazelína na nástroj
- Boční držadlo
- Boční rukojet'
- Hloubkoměr
- Vyfukovací nástroj
- Ochranné brýle
- Kuffrík

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan